Все узлы · мини G21

65 отдельных карточек: 61 узел с накладками и 4 стальные пятки

Как найти, куда вставлять каждое ребро

1. Найдите номер N на общей схеме на странице 2. Затем откройте его карточку.
2. Возьмите две накладки P указанного типа: одна снаружи купола, вторая изнутри.
3. Цветная пара пазов принимает два зуба одного ребра B. Его подпись стоит у стрелки.
4. Подпись «B07 → N10 · P07 / E012» означает: ребро B07 идёт к узлу N10,
   где стоят две P07. E012 — место этого конкретного ребра в сборке.
5. Круглые белые отверстия — под винты. Крепёж каждого узла указан под рисунком.

Рисунки накладок — взгляд снаружи прямо на их плоскость; наклон распрямлён.
Длины линий до подписей условные. Формы, пазы и направления рёбер взяты из модели.
Пятки показаны сверху, с реальными контурами ног B17 и прокладок S01.


Указатель · номер узла → страница PDF

N00	P01	→	3	N22	P02	→	8	N44	P09	→	17
N01	P02	→	3	N23	P03	→	9	N45	P09	→	17
N02	P03	→	3	N24	P04	→	9	N46	P09	→	17
N03	P04	→	4	N25	P05	→	9	N47	P09	→	17
N04	P05	→	4	N26	P06	→	9	N48	P09	→	18
N05	P06	→	4	N27	P07	→	10	N49	P10	→	12
N06	P07	→	4	N28	P01	→	10	N50	P10	→	12
N07	P01	→	5	N29	P04	→	10	N51	P10	→	12
N08	P04	→	5	N30	P01	→	10	N52	P11	→	13
N09	P05	→	5	N31	P02	→	11	N53	P11	→	13
N10	P07	→	5	N32	P04	→	11	N54	P11	→	13
N11	P03	→	6	N33	P06	→	11	N55	P10	→	13
N12	P01	→	6	N34	P01	→	11	N56	P10	→	14
N13	P02	→	6	N35	P04	→	12	N57	P10	→	14
N14	P04	→	6	N36	P08	→	3	N58	P11	→	14
N15	P06	→	7	N37	пятка	→	18	N59	P11	→	14
N16	P01	→	7	N38	пятка	→	18	N60	P11	→	15
N17	P03	→	7	N39	пятка	→	18	N61	P10	→	15
N18	P04	→	7	N40	пятка	→	19	N62	P10	→	15
N19	P05	→	8	N41	P09	→	16	N63	P11	→	15
N20	P07	→	8	N42	P09	→	16	N64	P11	→	16
N21	P01	→	8	N43	P09	→	16				

Одинаковый тип P не означает одинаковый набор рёбер: сверяйте номер N.
Стальные пятки изготавливаются отдельно от фанерных деталей.
Это карта соединений; полная последовательность замыкания каркаса физически не проверена.

Ноги и узлы — вид сверху

МИНИ G21 · Реальные контуры наружных накладок, пазов и отверстий в проекции сверху.

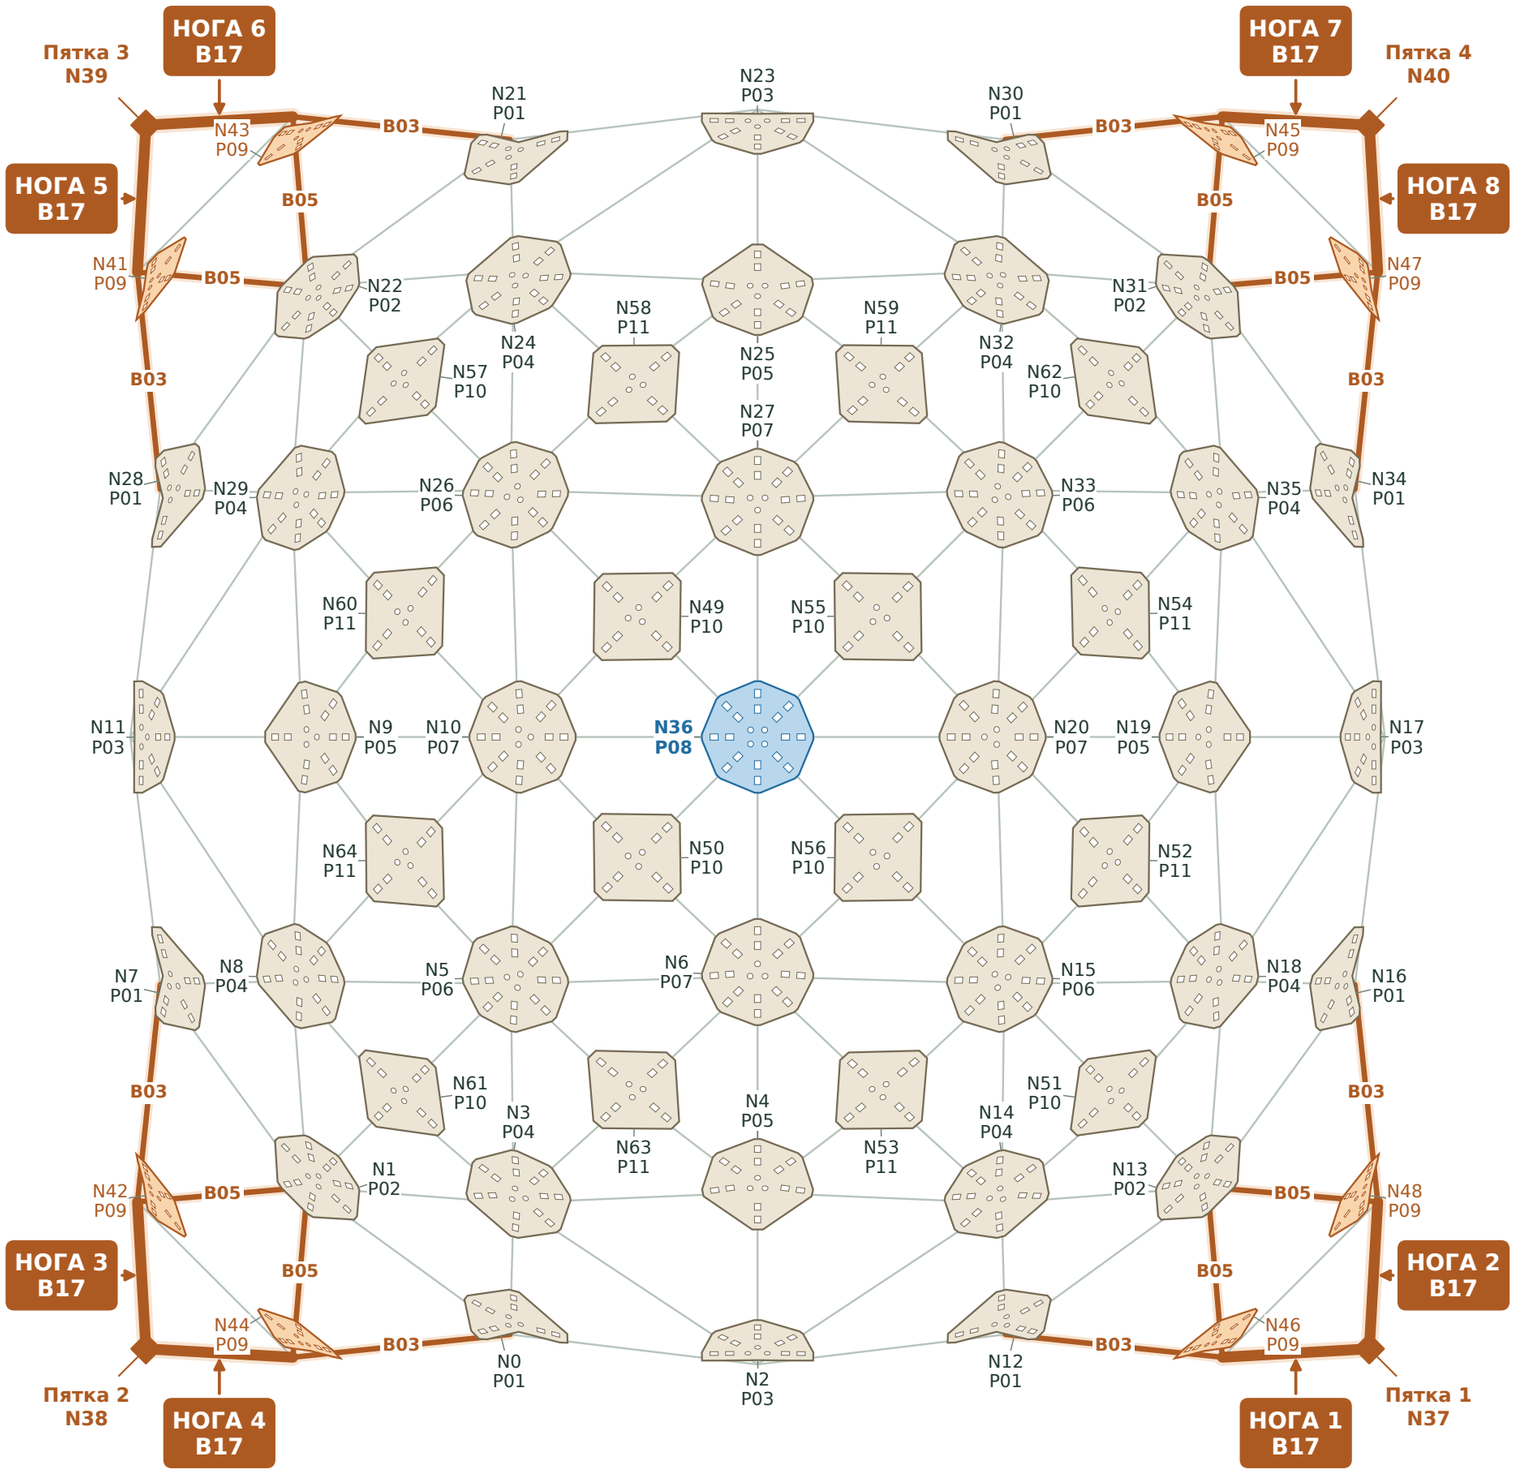


Как читать схему


N49 / P10 = узел №49, две накладки P10.
Нарисована наружная; вторая — изнутри.
Формы и их повороты взяты из 3D-модели.

Ноги выделены оранжевым.
B17 — нижние части, к пяткам.
B03 и B05 — верхние связи с куполом.
Промежуточные узлы — P09.
На каждой пятке: 2 ноги + 2 прокладки S01.

Верхний узел и его соседи

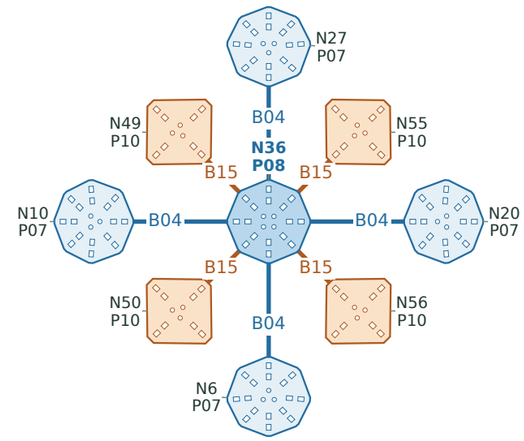

В самом центре — обе P08

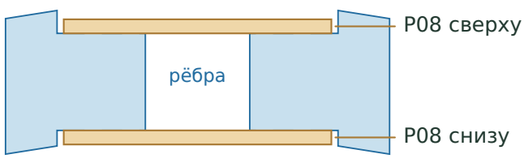

Вид сбоку: показаны два из восьми рёбер.
Рёбра стоят на ребре между накладками.

Крепёж N36:
4 винта M2×30 + 8 шайб + 4 гайки.

Открыть N36 в 3D →

Схема для сборки, не шаблон для резки. Номера N — номера узлов в 3D. Иллюстрации не в масштабе 1:1.

Все узлы · мини G21


N36 · N0 · N1 · N2 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N36

2 × P08

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

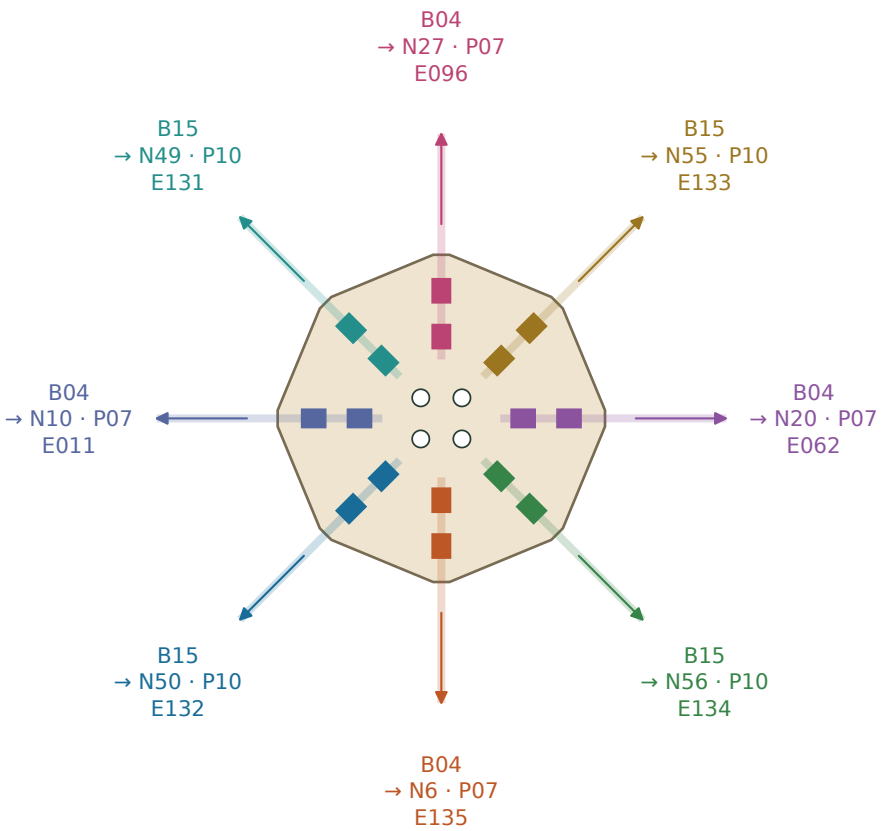

P08 снаружи + P08 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 винта M2×30 · 8 шайб · 4 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N0

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

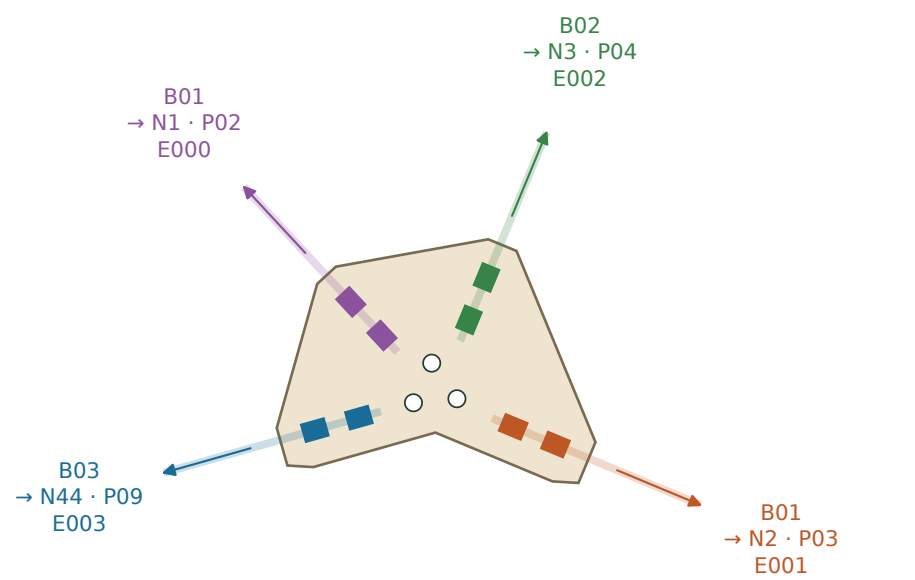

P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N1

2 × P02

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

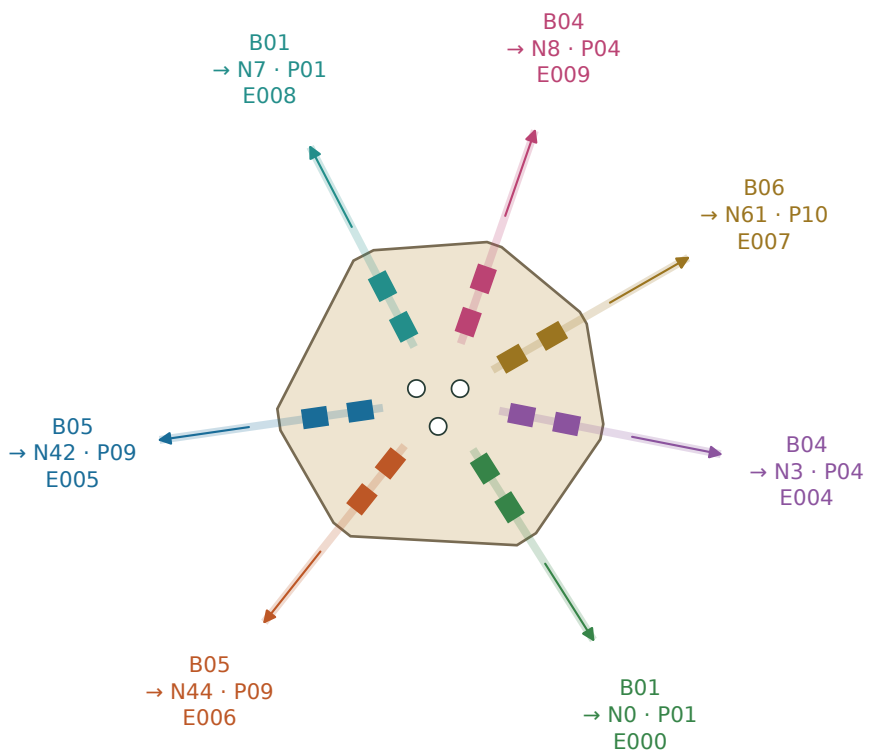

P02 снаружи + P02 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N2

2 × P03

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

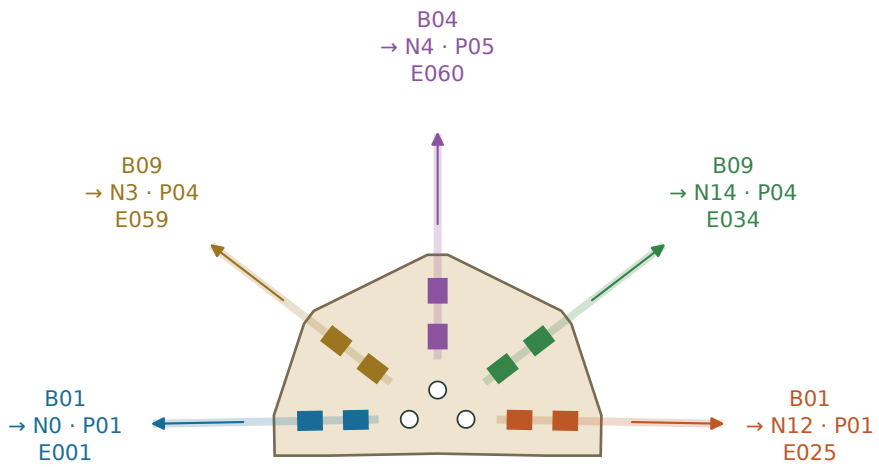

P03 снаружи + P03 изнутри; между ними 5 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N3 · N4 · N5 · N6 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N3

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

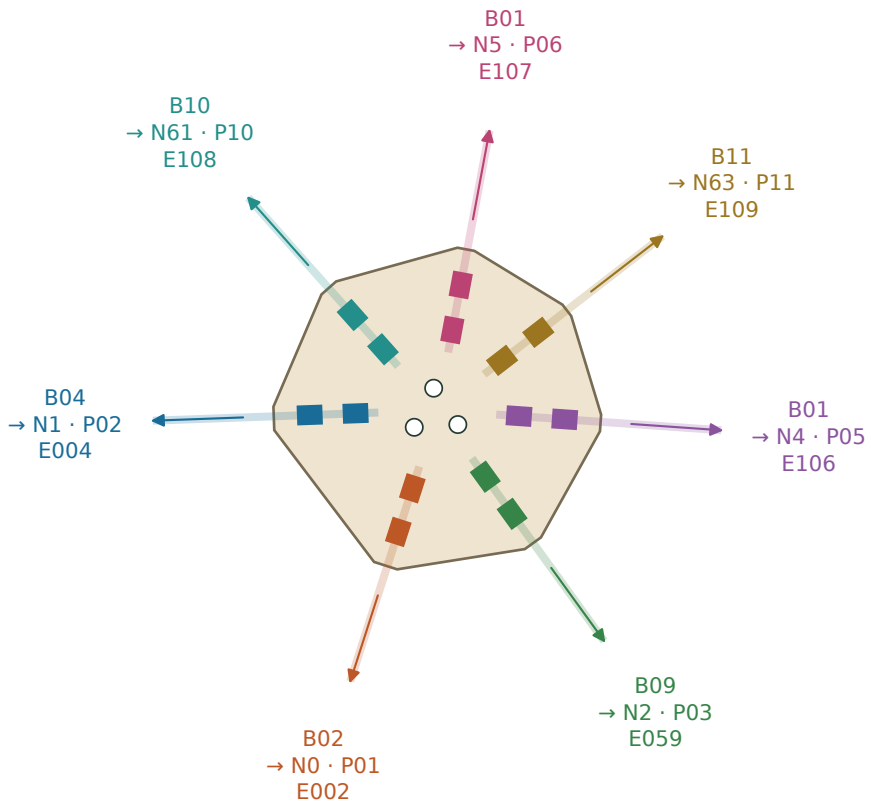

P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N4

2 × P05

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

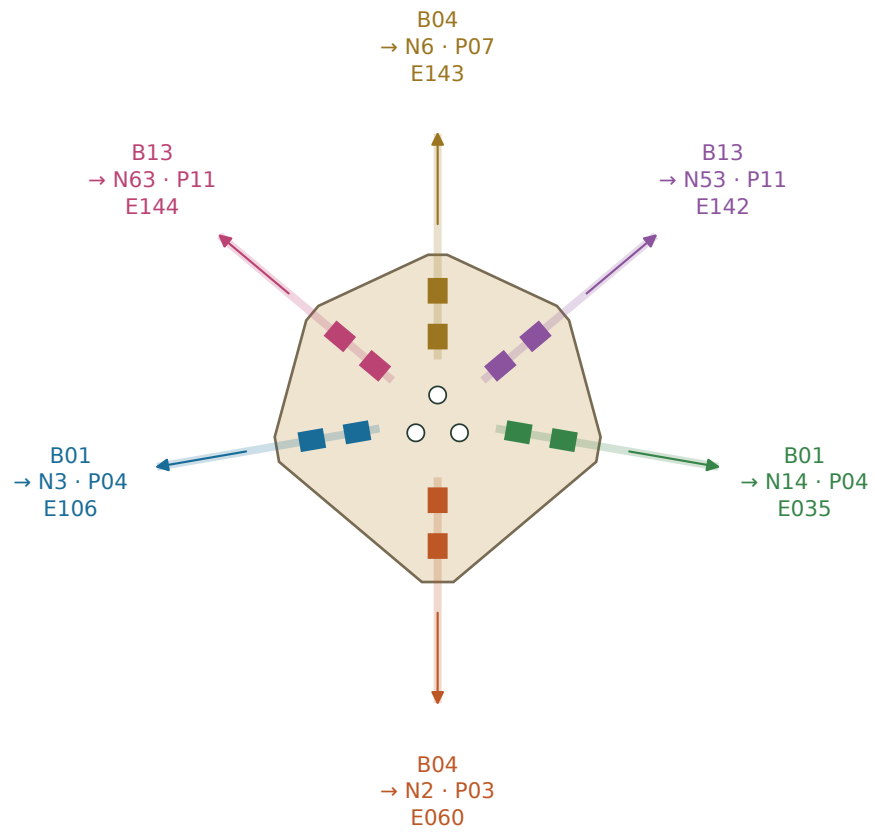

P05 снаружи + P05 изнутри; между ними 6 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N5

2 × P06

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

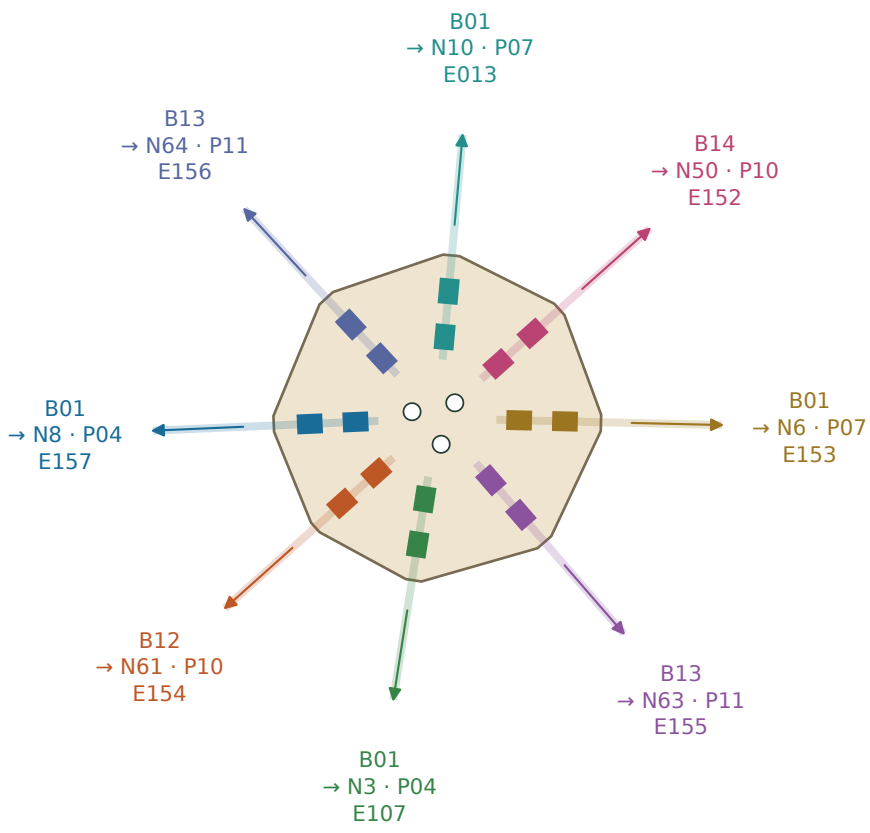

P06 снаружи + P06 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N6

2 × P07

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

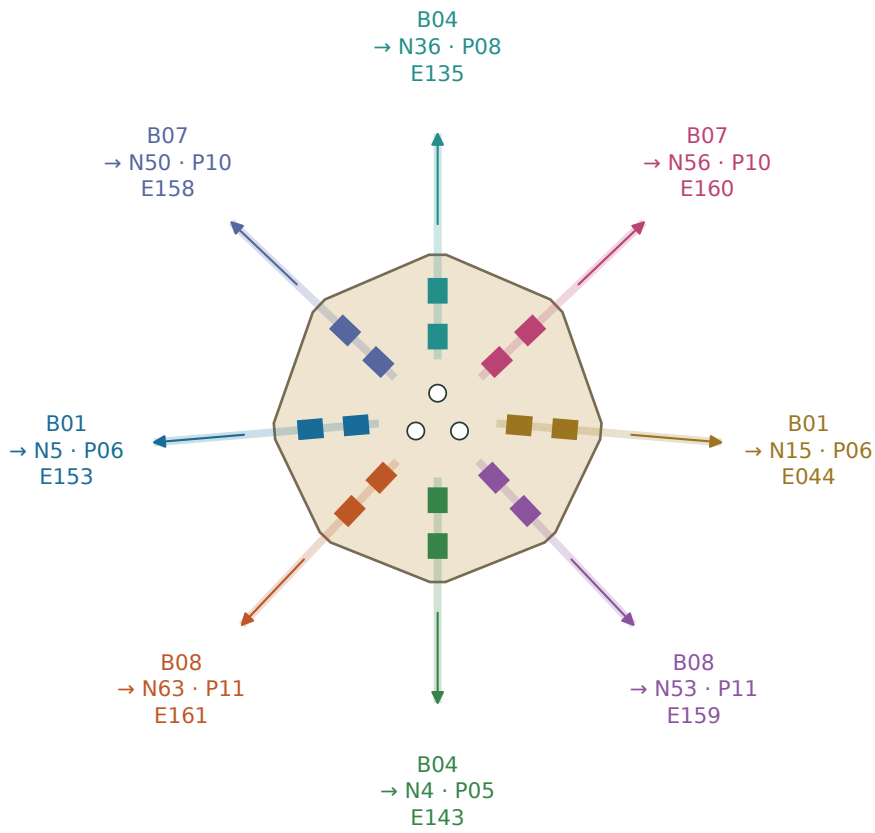

P07 снаружи + P07 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N7 · N8 · N9 · N10 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N7

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

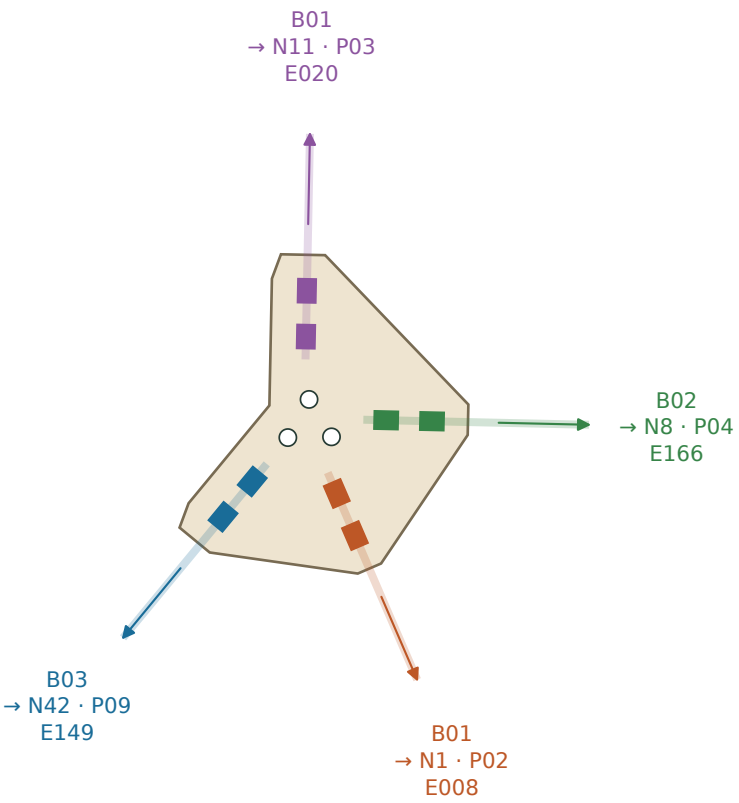

P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N8

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

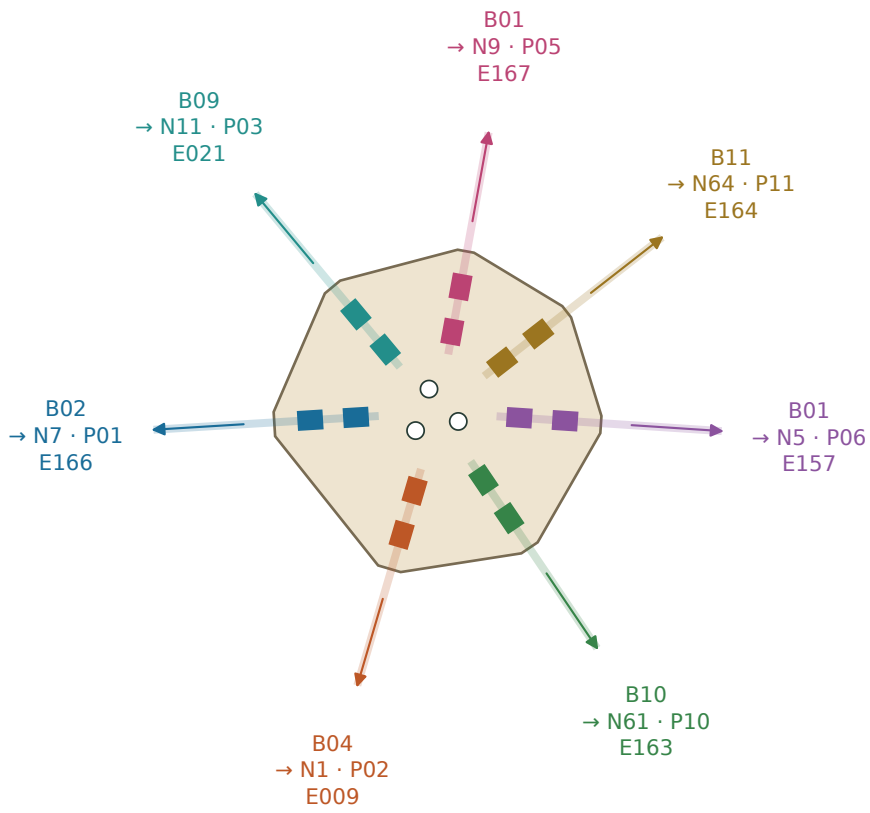

P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N9

2 × P05

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

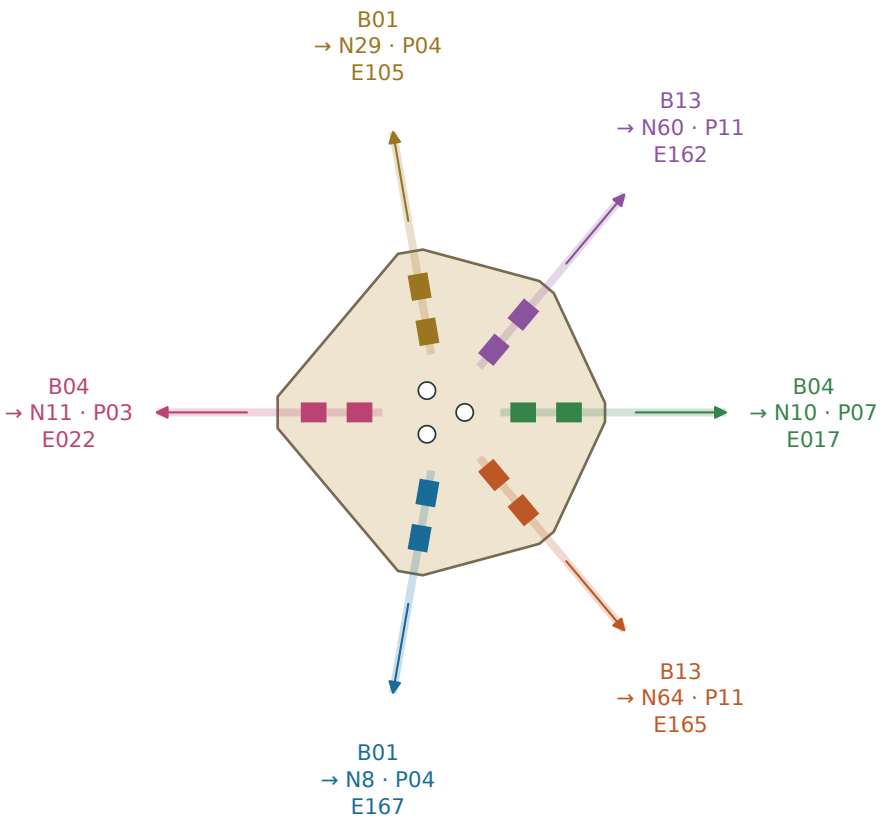

P05 снаружи + P05 изнутри; между ними 6 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N10

2 × P07

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

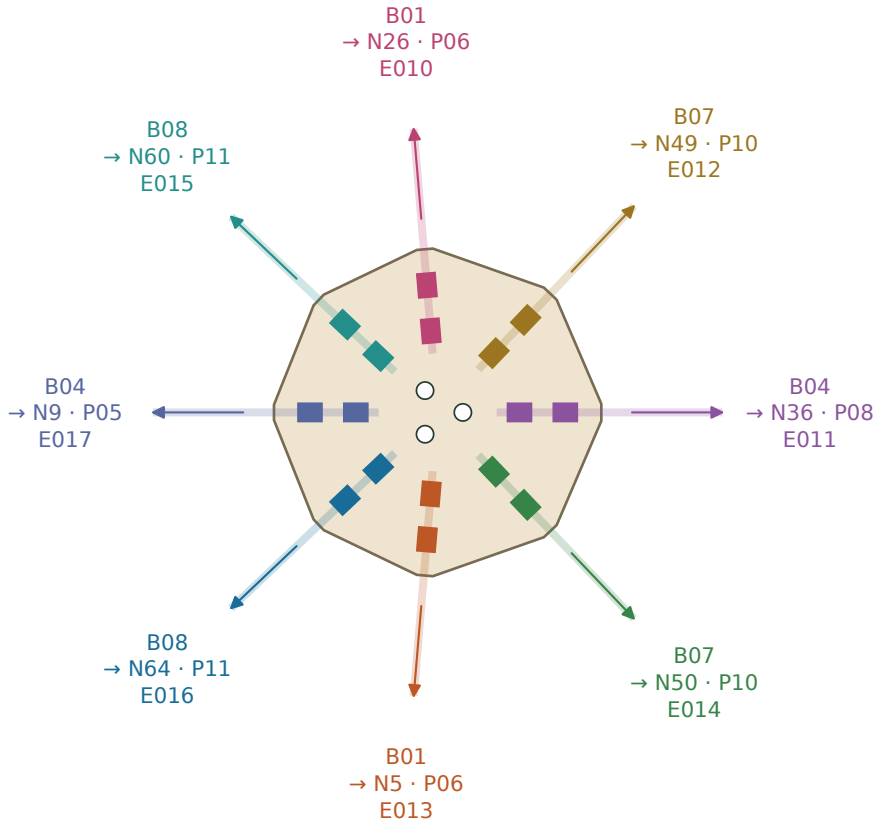

P07 снаружи + P07 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N11 · N12 · N13 · N14 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N11

2 × P03

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

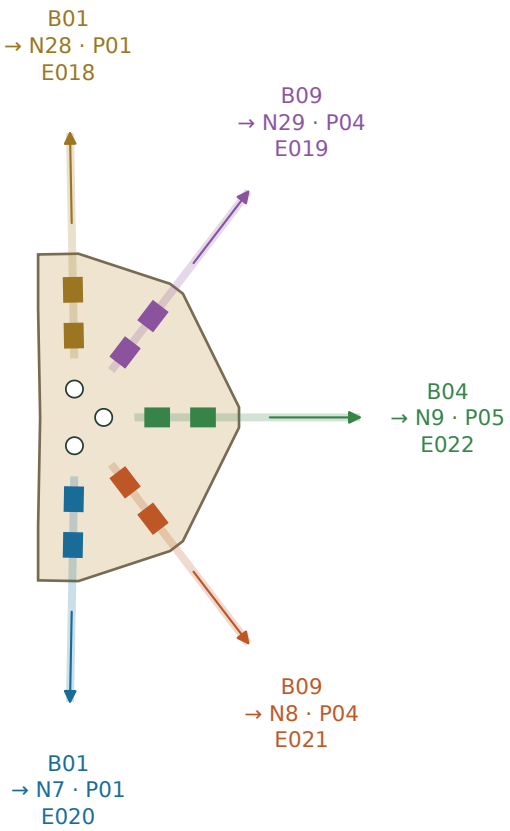

P03 снаружи + P03 изнутри; между ними 5 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N12

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

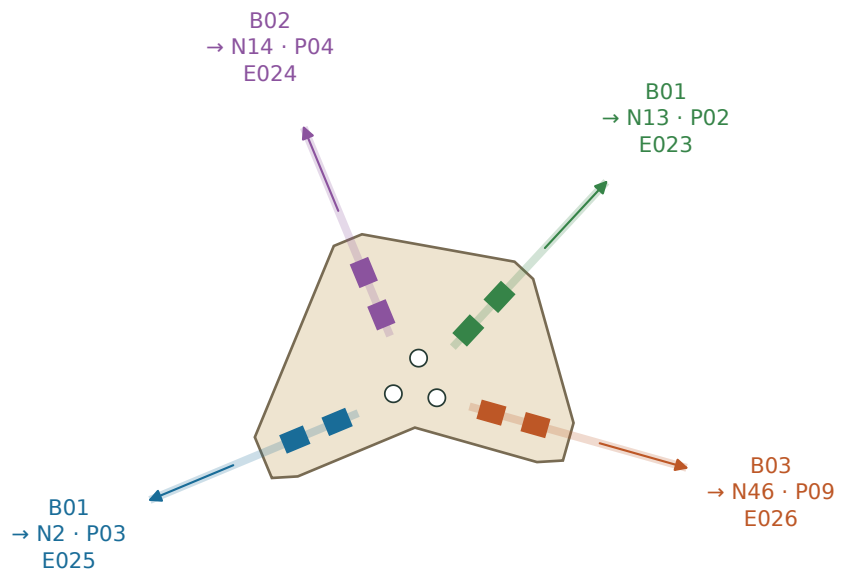

P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N13

2 × P02

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

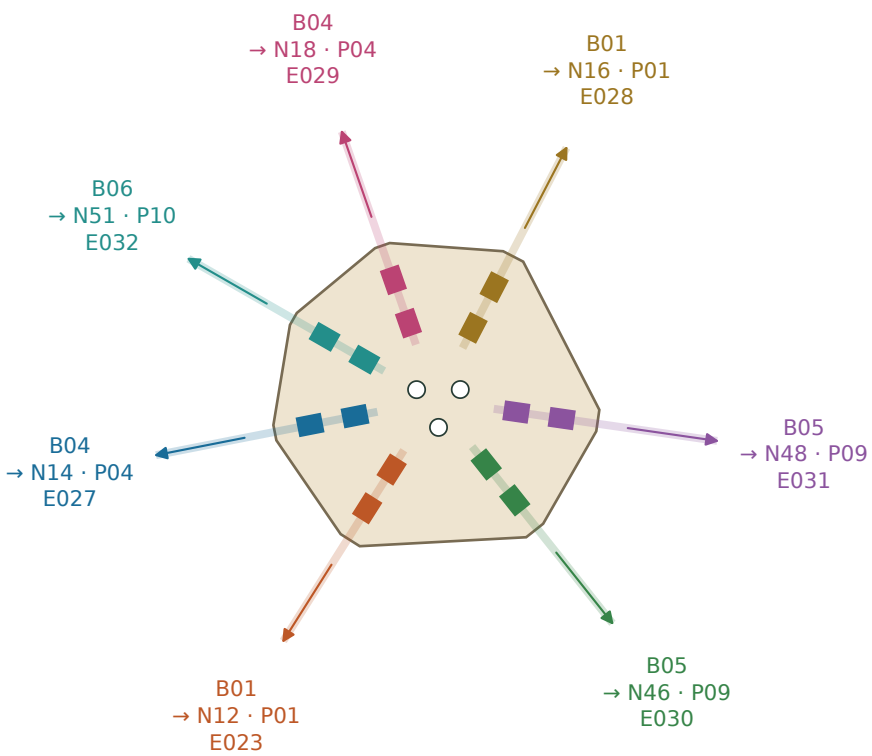

P02 снаружи + P02 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N14

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

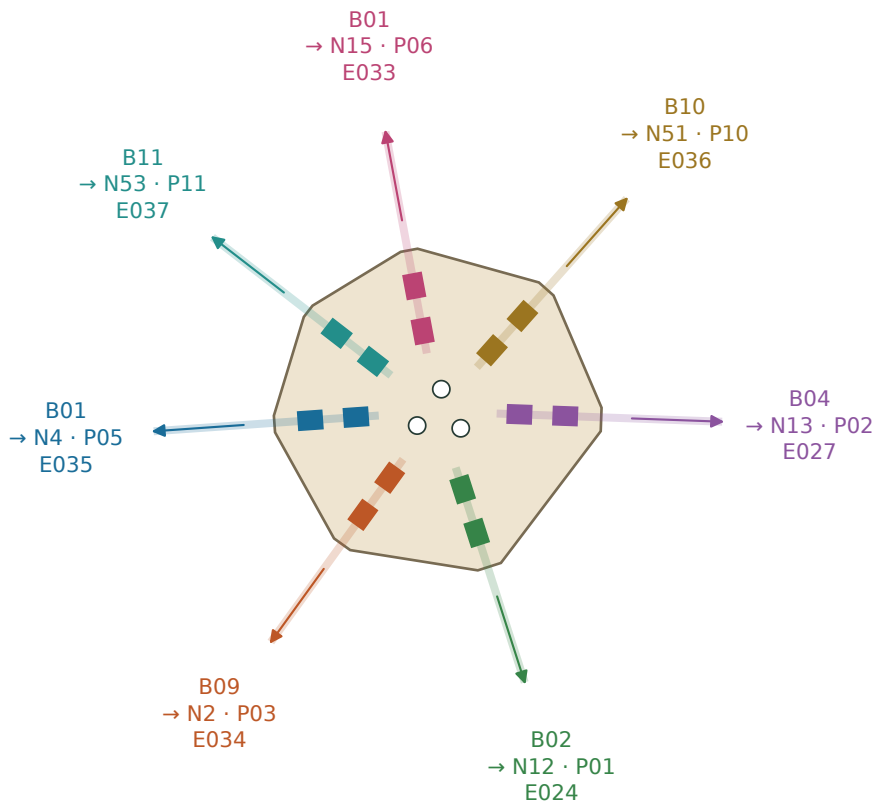

P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N15 · N16 · N17 · N18 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N15

2 × P06

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

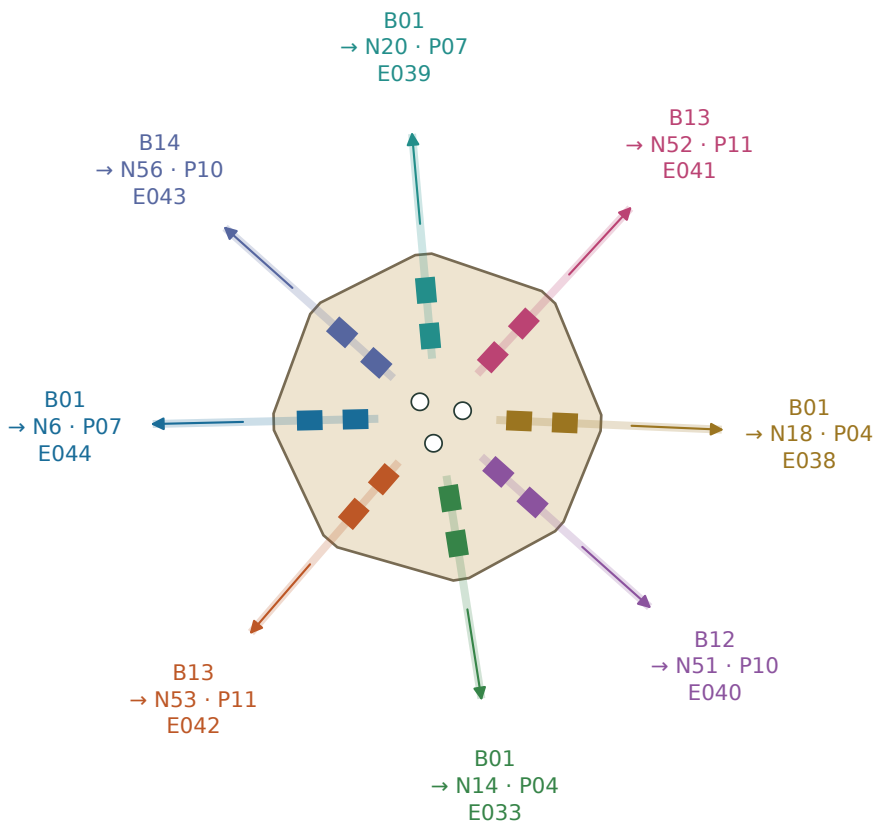

P06 снаружи + P06 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N16

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

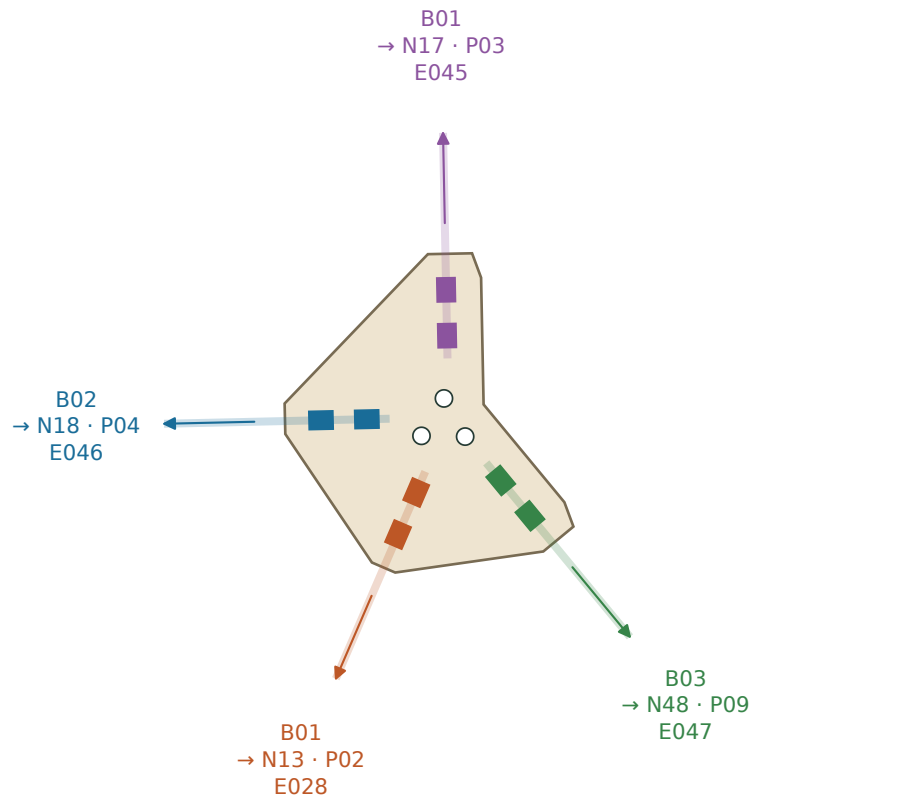

P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N17

2 × P03

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

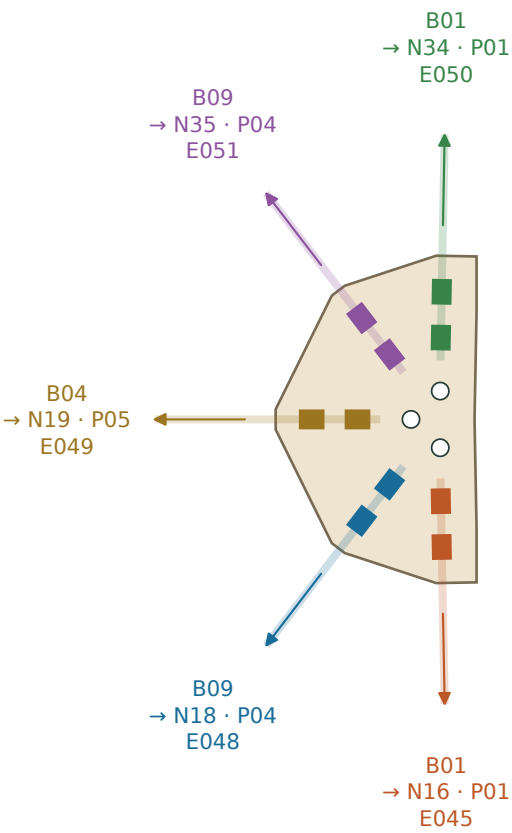

P03 снаружи + P03 изнутри; между ними 5 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N18

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

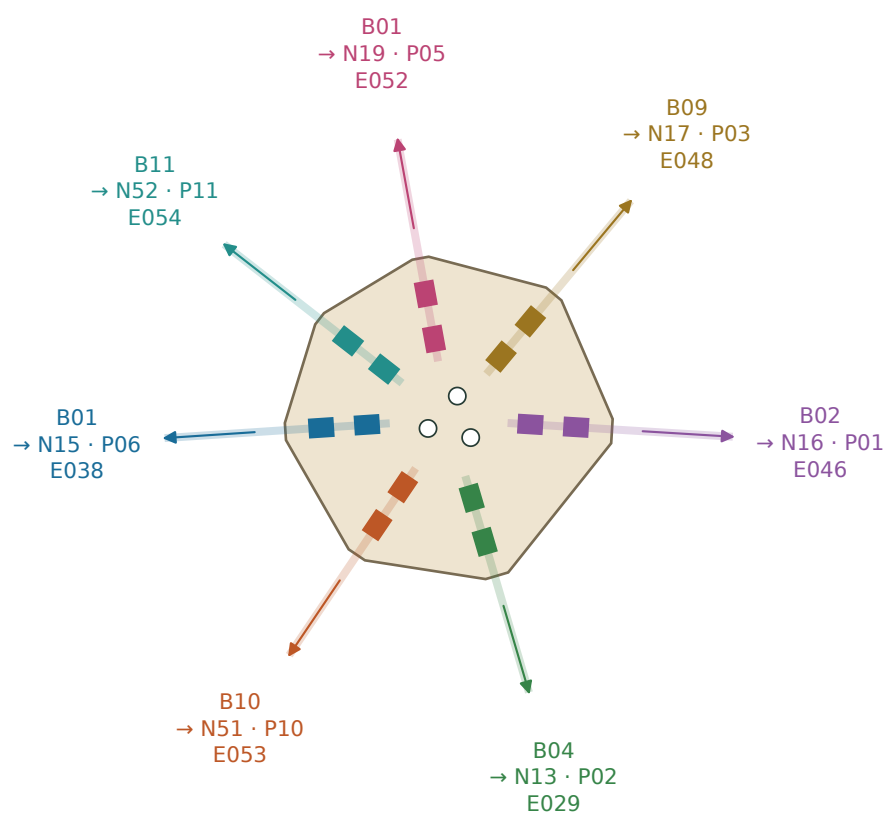

P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N19 · N20 · N21 · N22 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N19

2 × P05

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

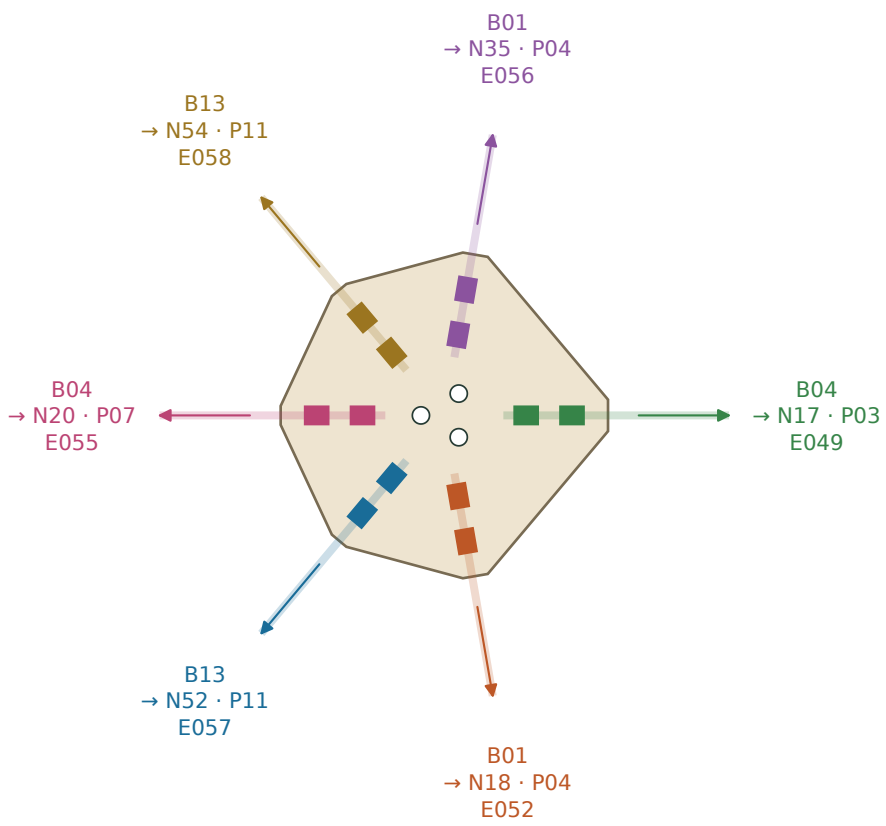

P05 снаружи + P05 изнутри; между ними 6 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N20

2 × P07

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

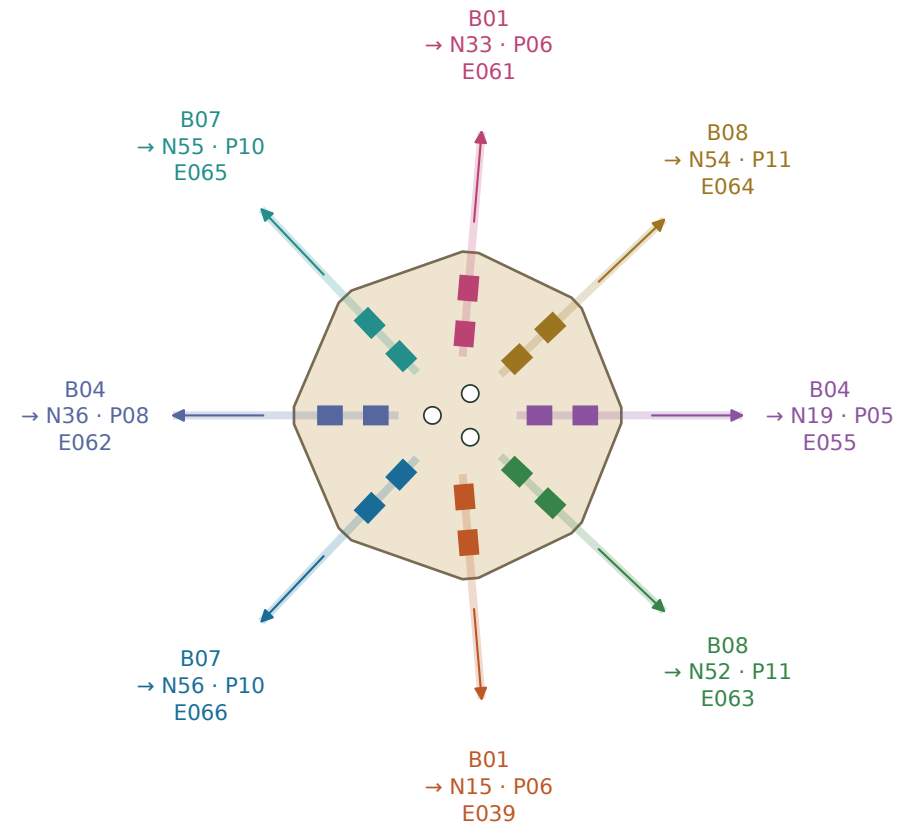

P07 снаружи + P07 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N21

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

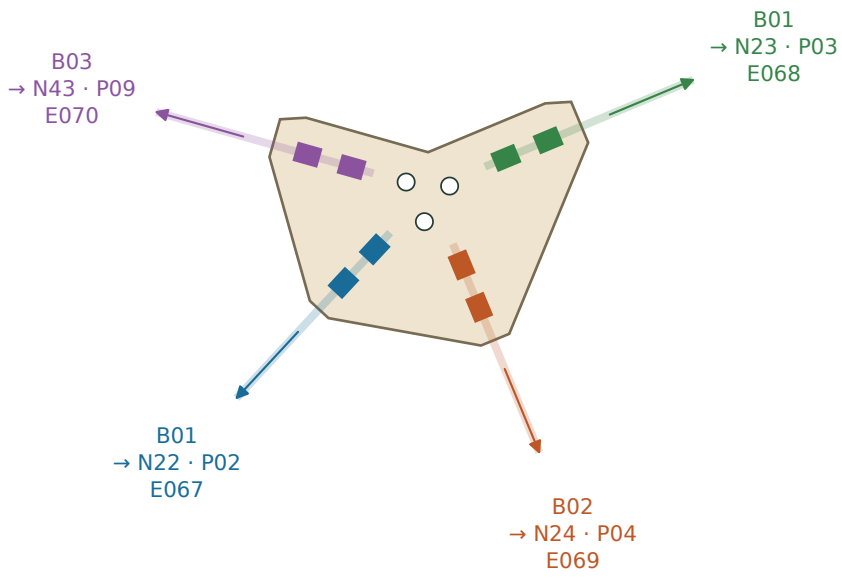

P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N22

2 × P02

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

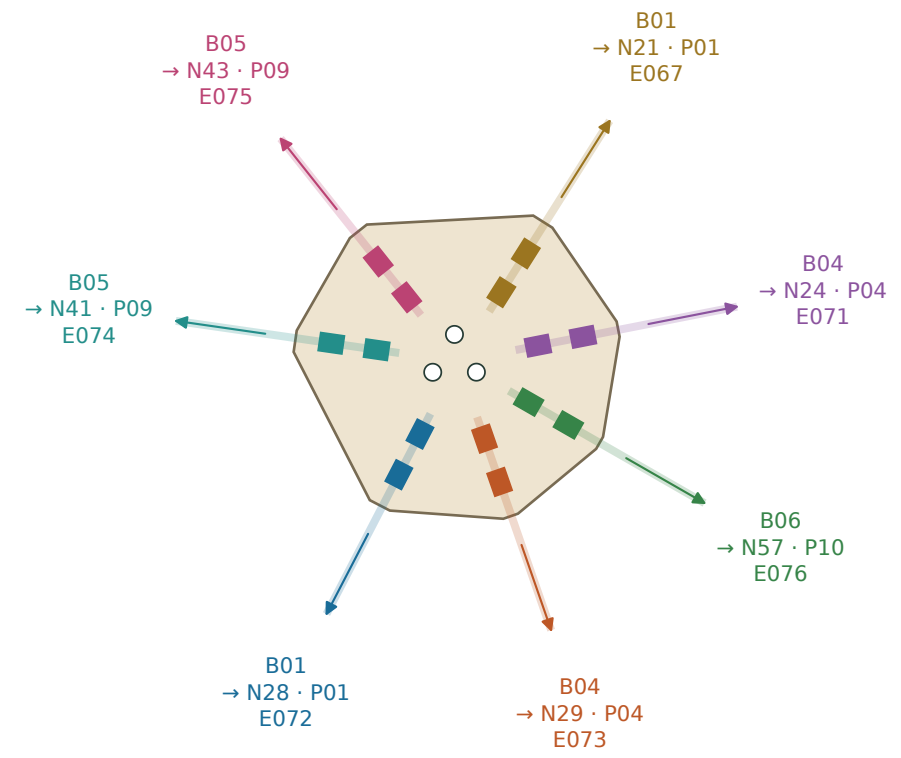

P02 снаружи + P02 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N23 · N24 · N25 · N26 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N23

2 × P03

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

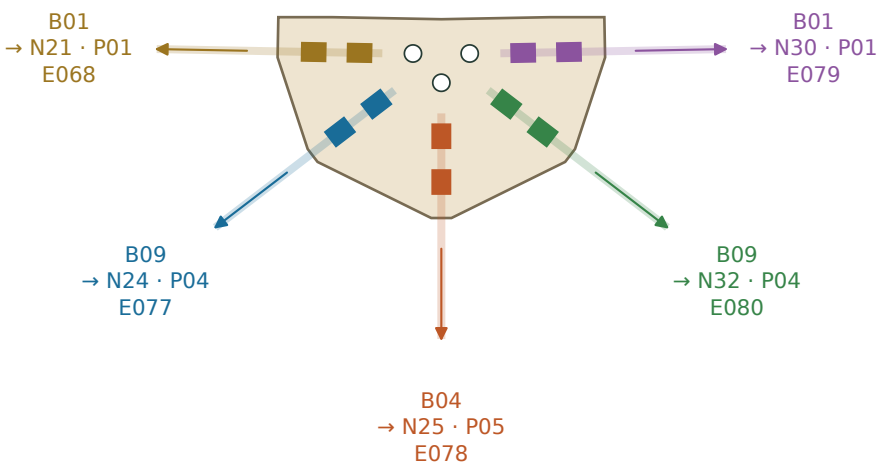

P03 снаружи + P03 изнутри; между ними 5 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N24

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

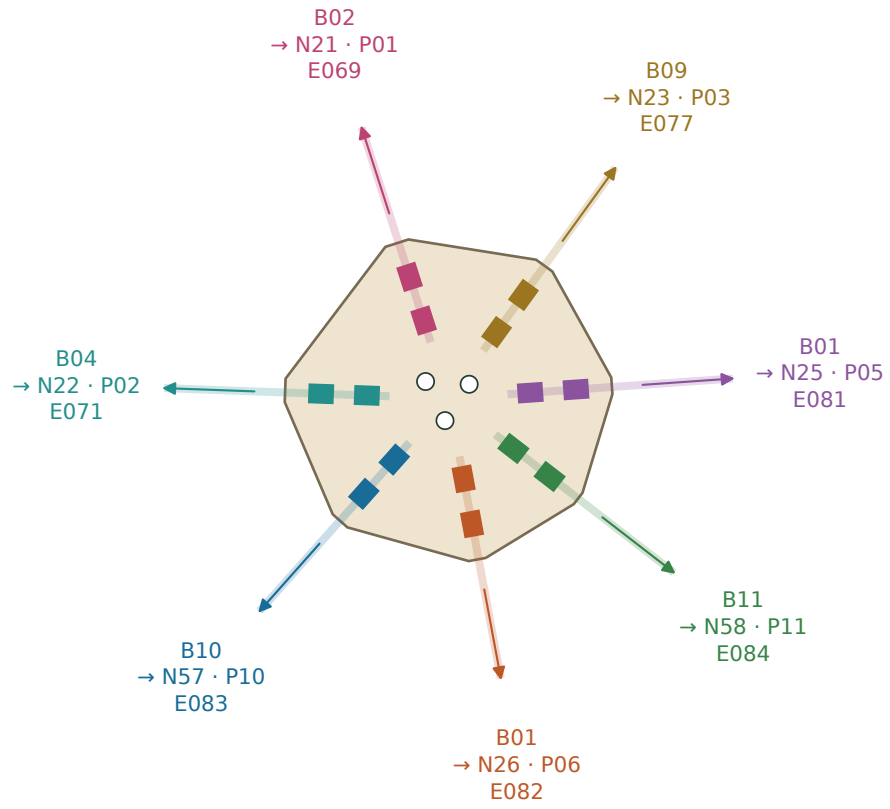

P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N25

2 × P05

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

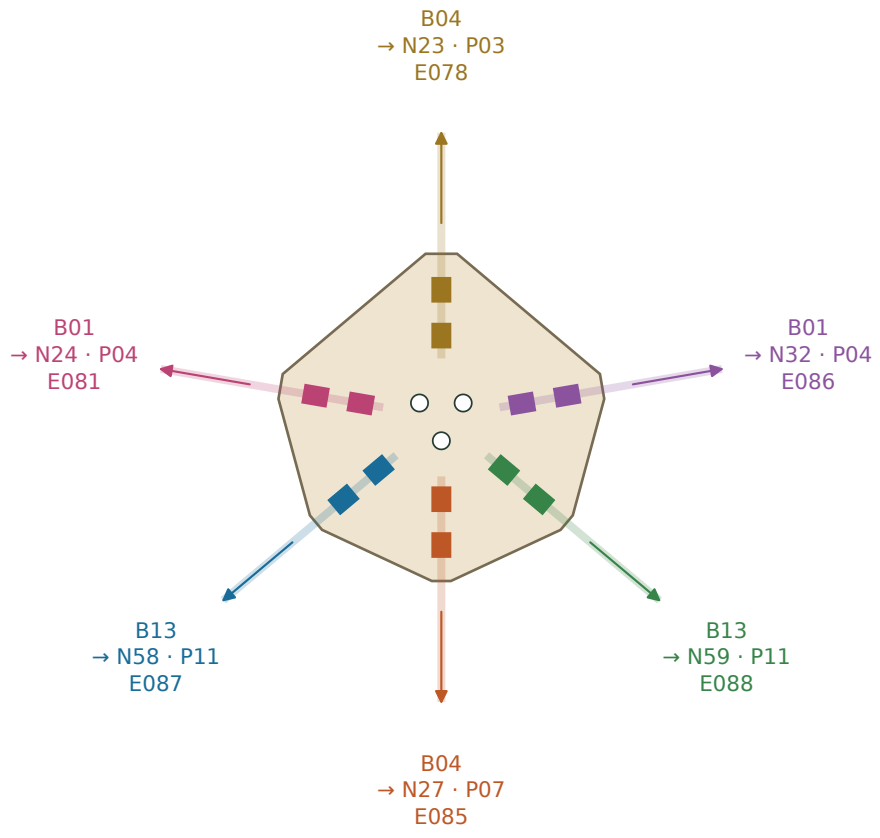

P05 снаружи + P05 изнутри; между ними 6 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N26

2 × P06

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

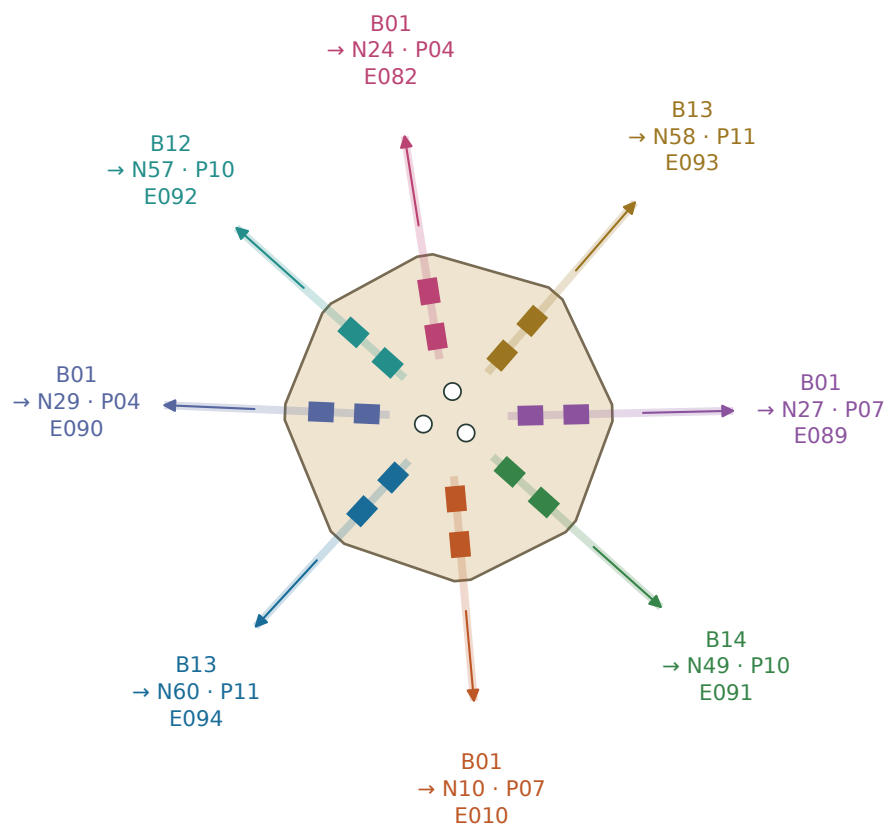

P06 снаружи + P06 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N27 · N28 · N29 · N30 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N27

2 × P07

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

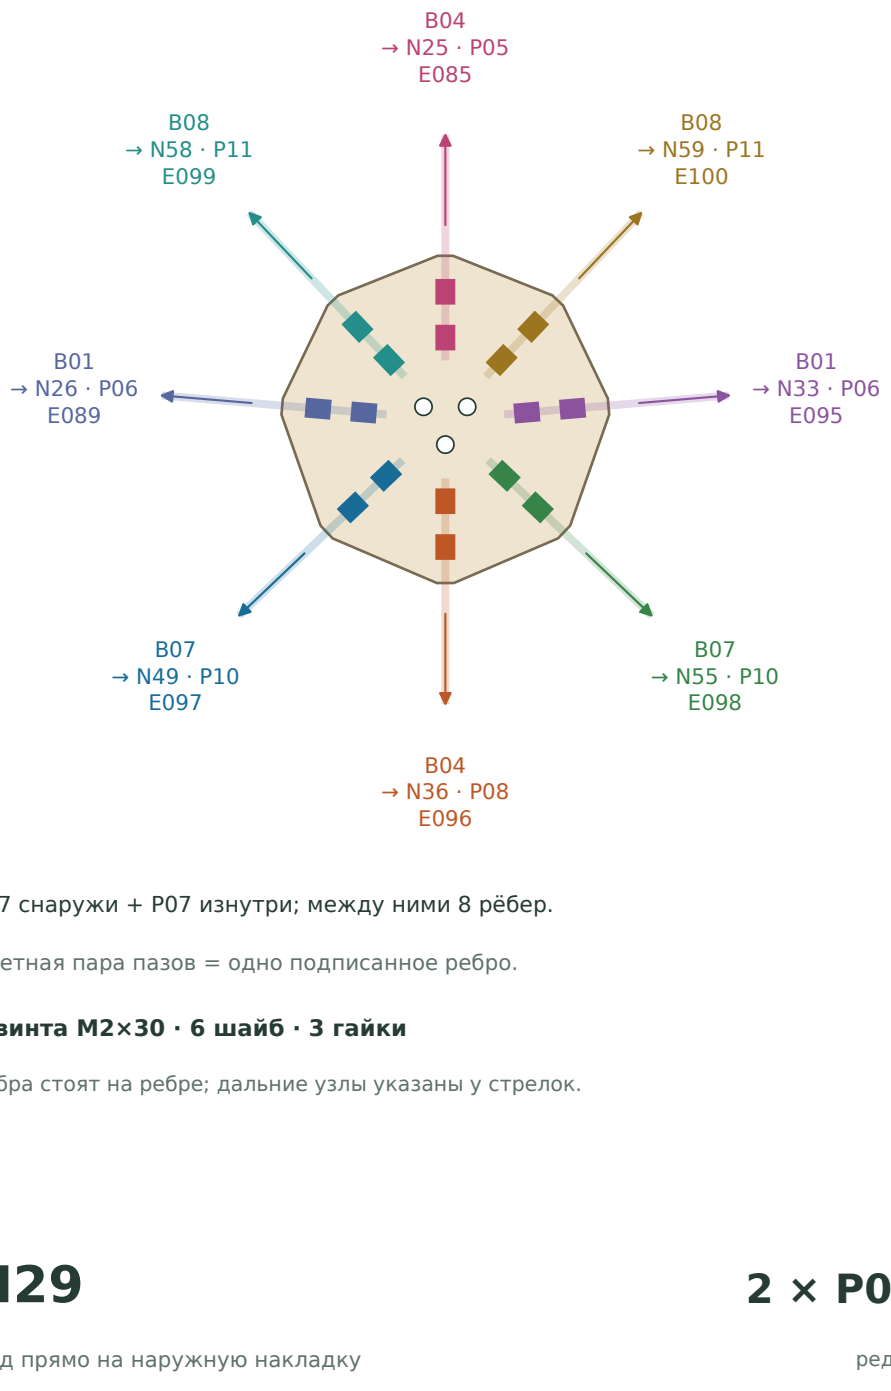

P07 снаружи + P07 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N28

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

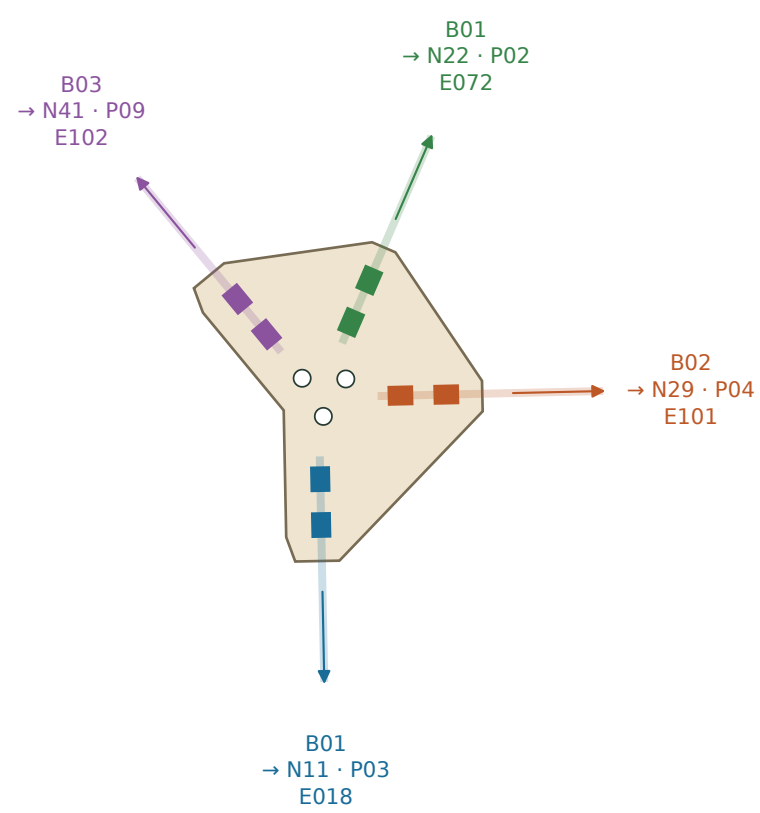

P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N29

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

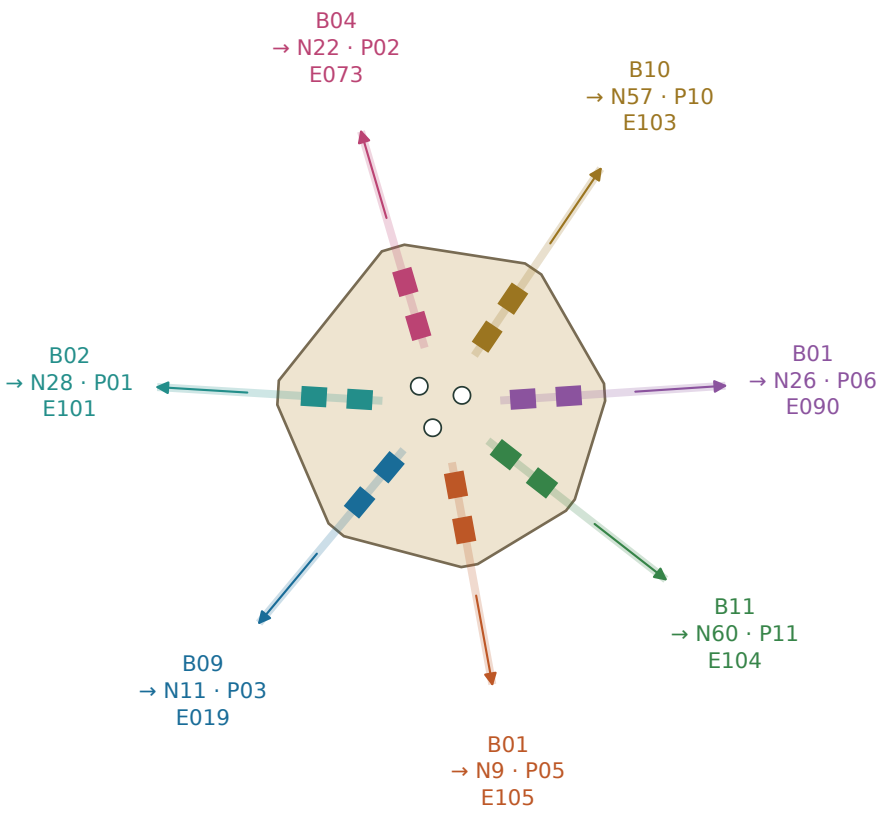

P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N30

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

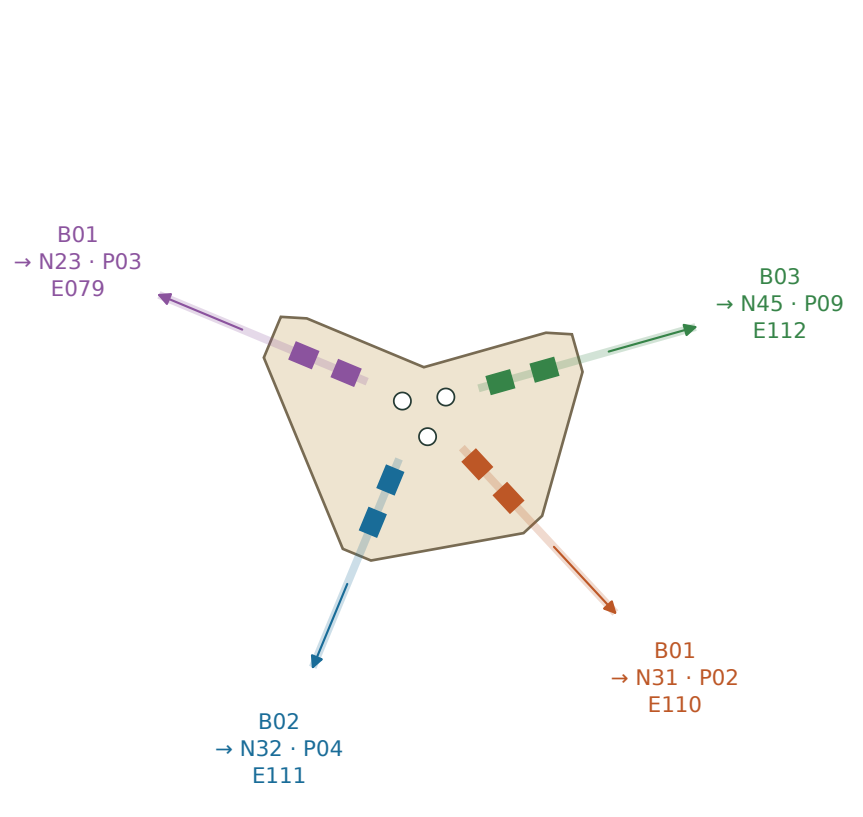

P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N31 · N32 · N33 · N34 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N31

2 × P02

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

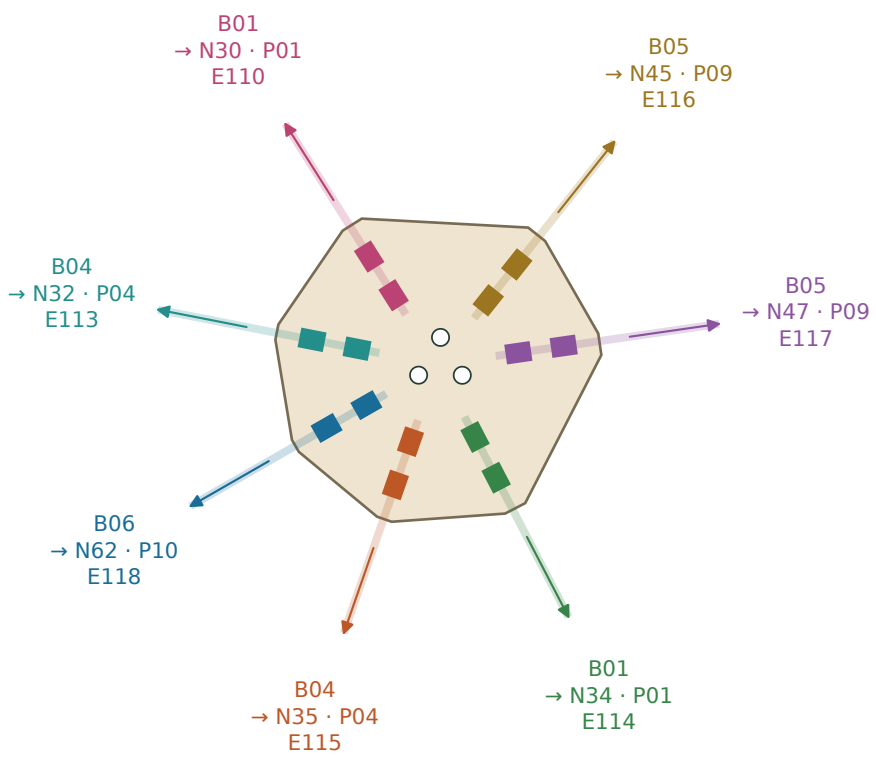

P02 снаружи + P02 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N32

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

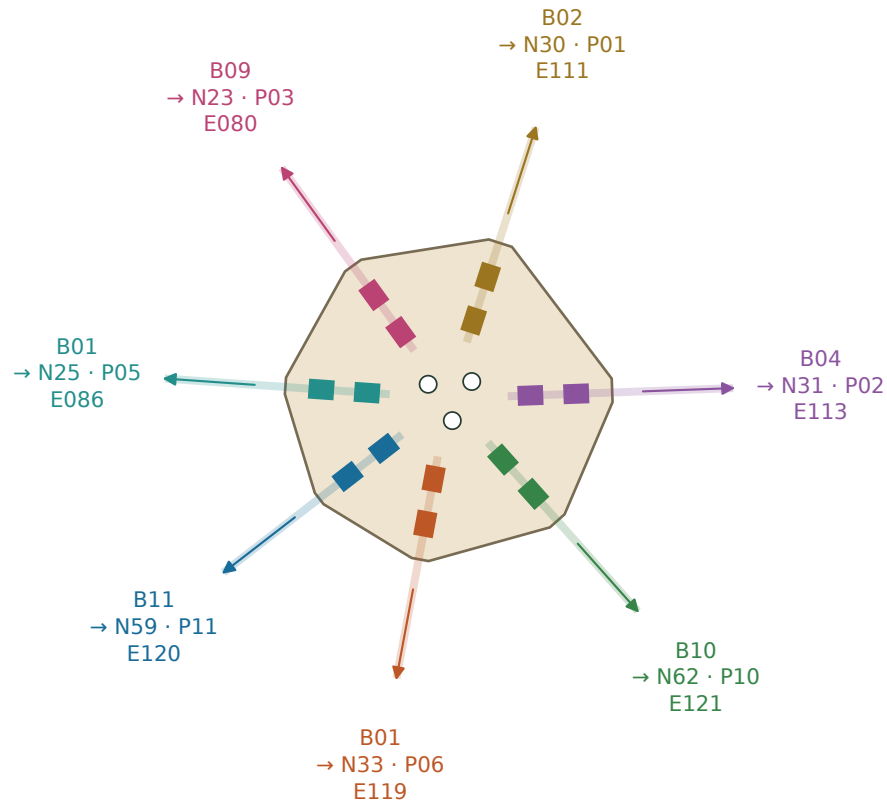

P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N33

2 × P06

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

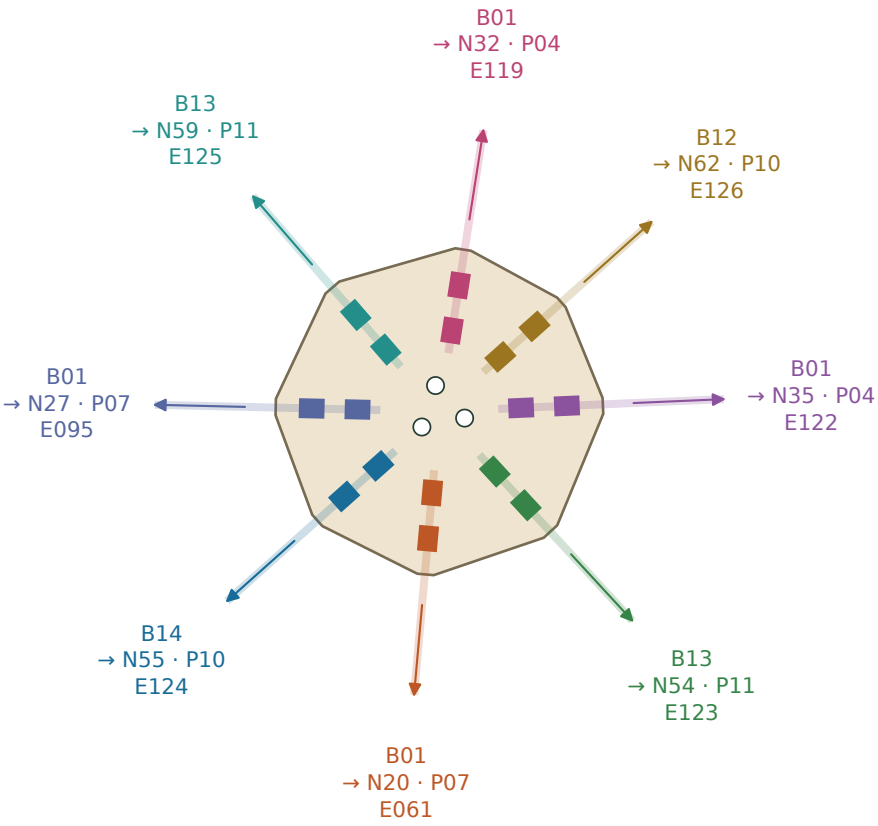

P06 снаружи + P06 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N34

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

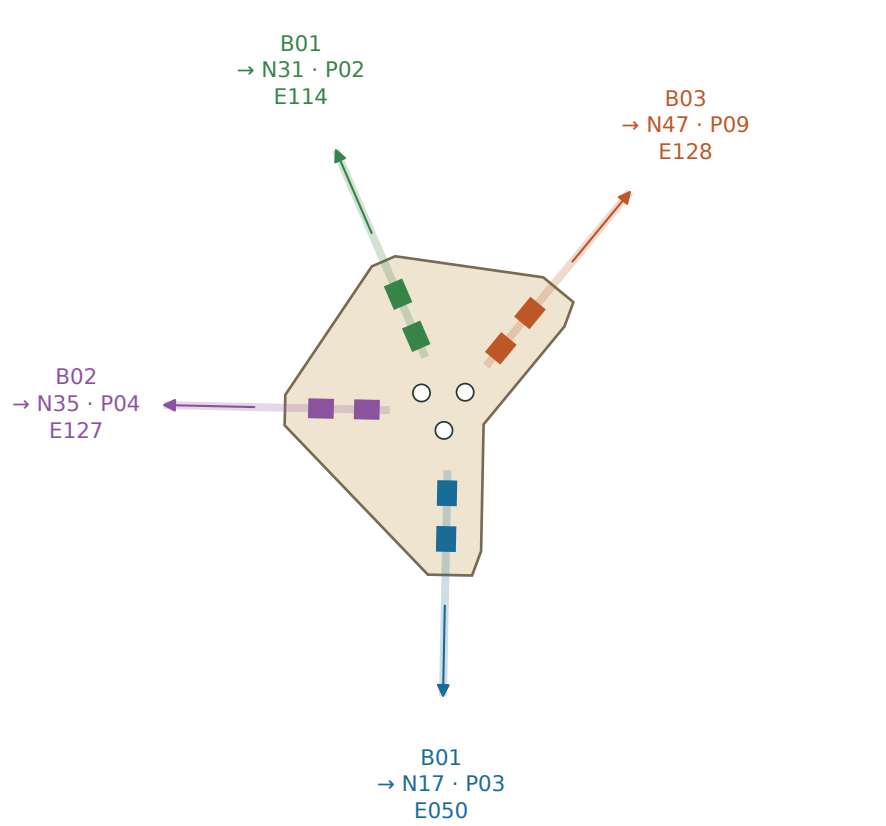

P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N35 · N49 · N50 · N51 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N35

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

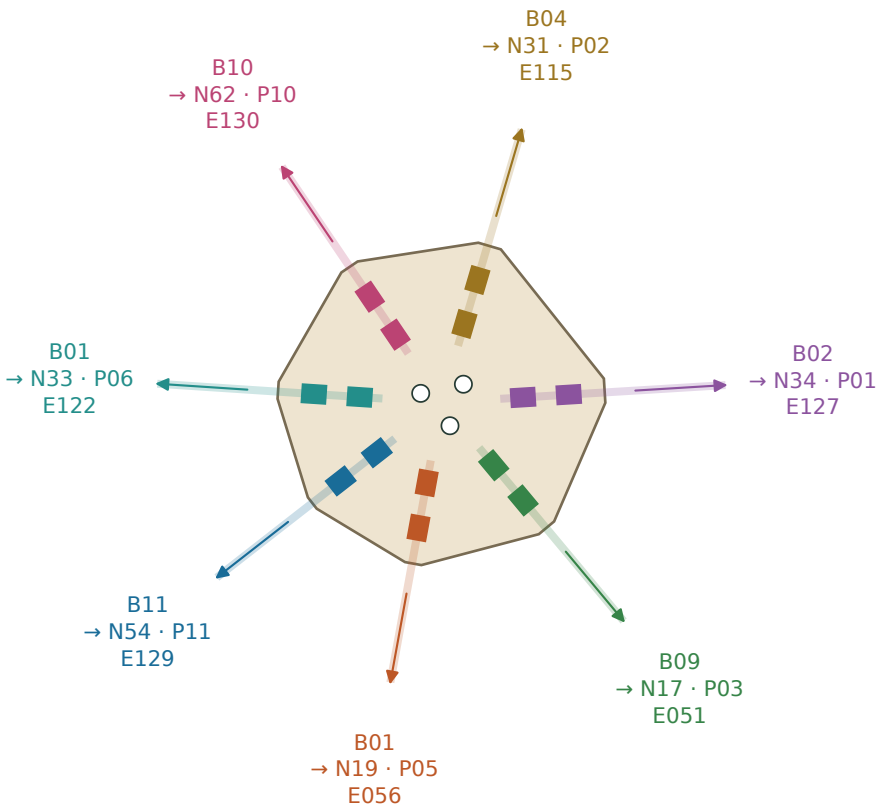

P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N49

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

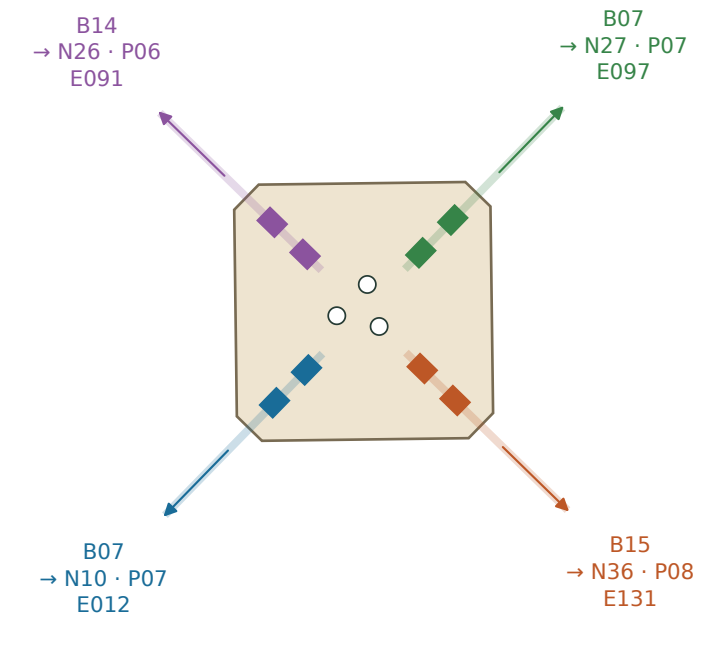

P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N50

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

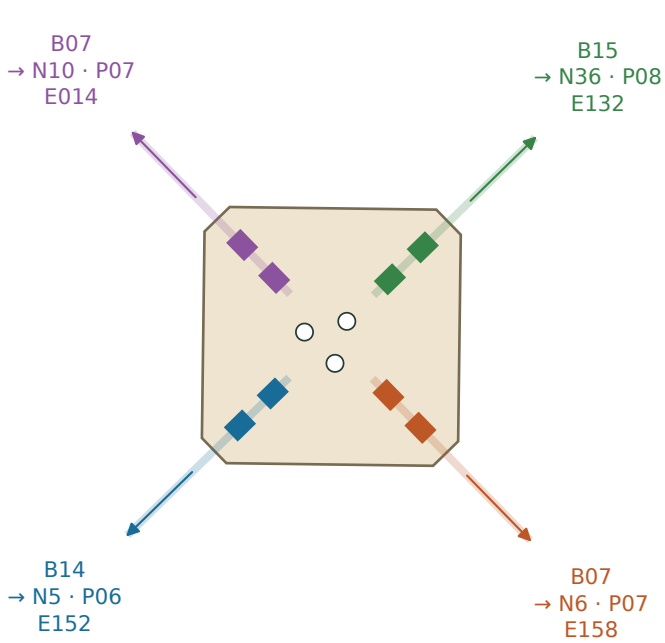

P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N51

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

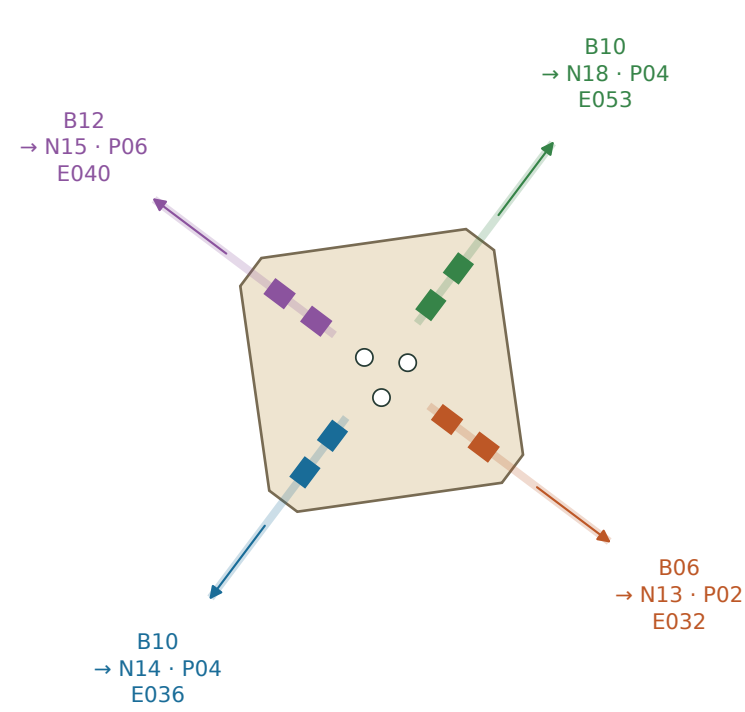

P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N52 · N53 · N54 · N55 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N52

2 × P11

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

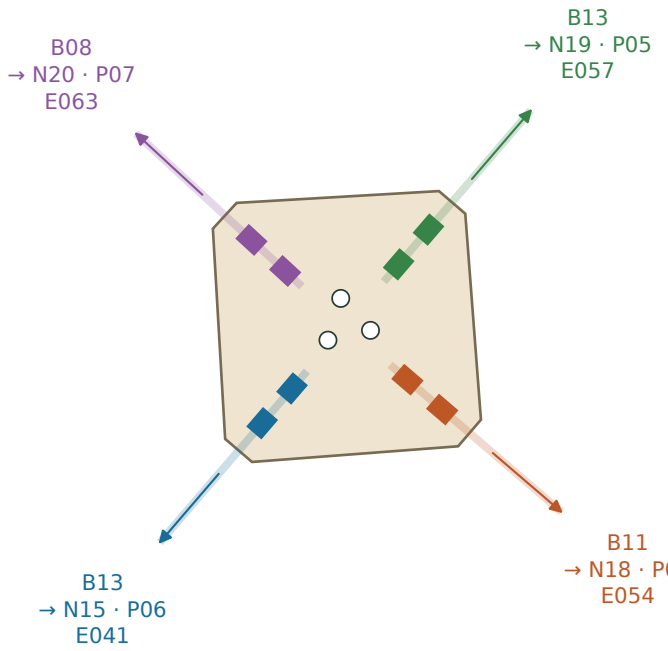

P11 снаружи + P11 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N53

2 × P11

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

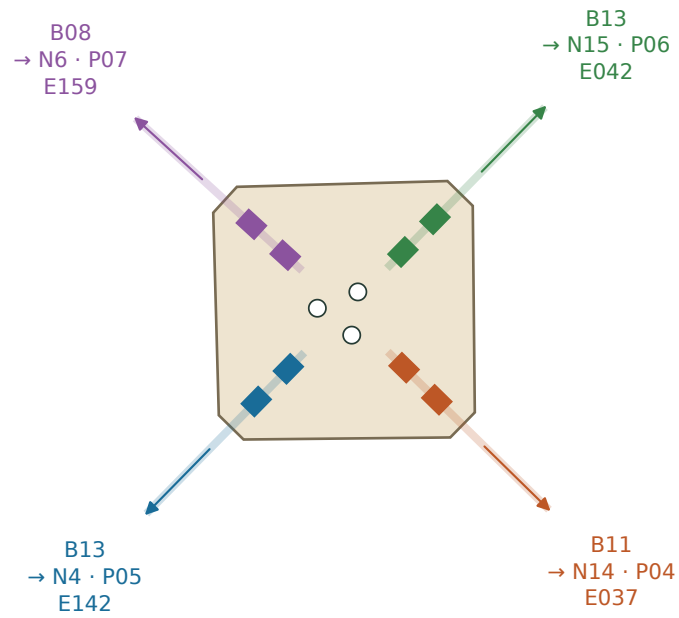

P11 снаружи + P11 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N54

2 × P11

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

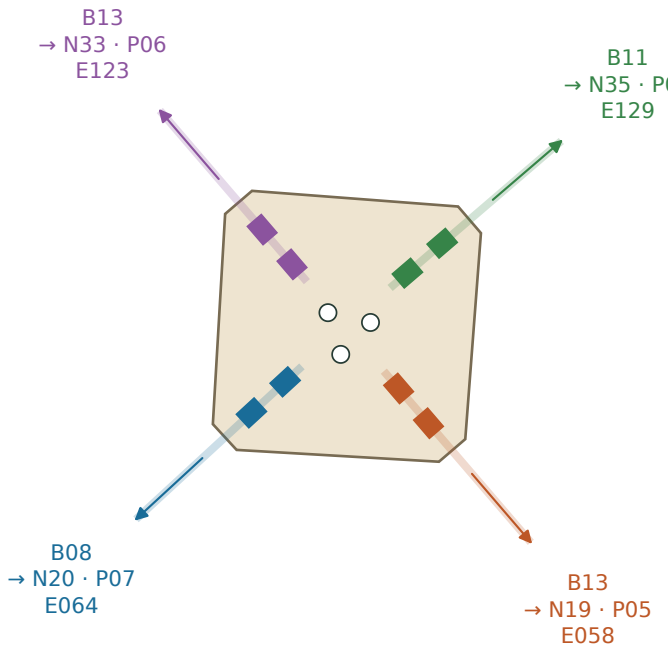

P11 снаружи + P11 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N55

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

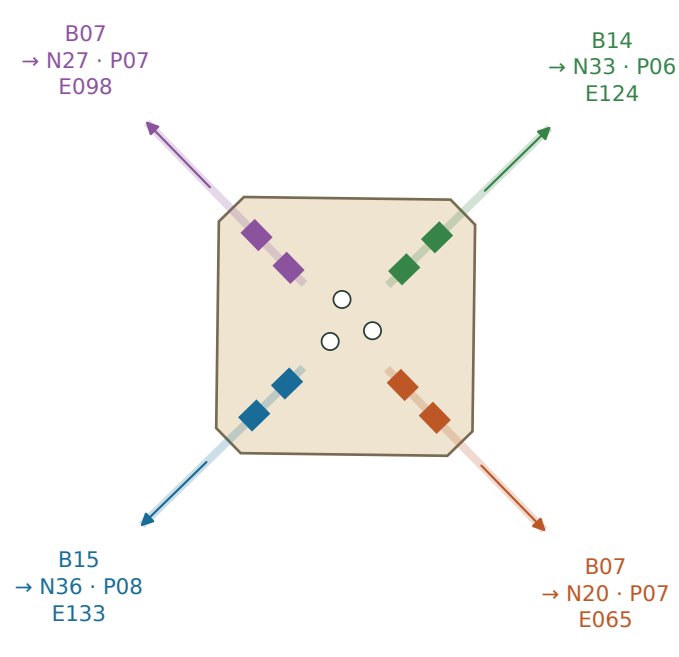

P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N56 · N57 · N58 · N59 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N56

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

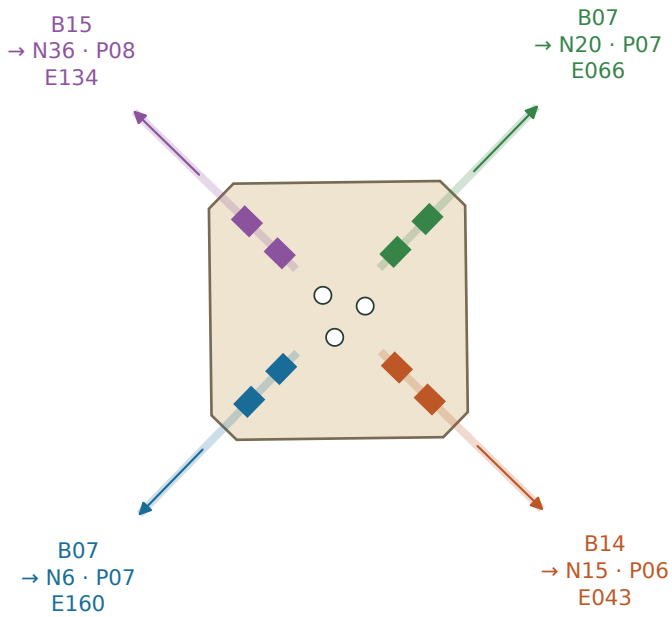

P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N57

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

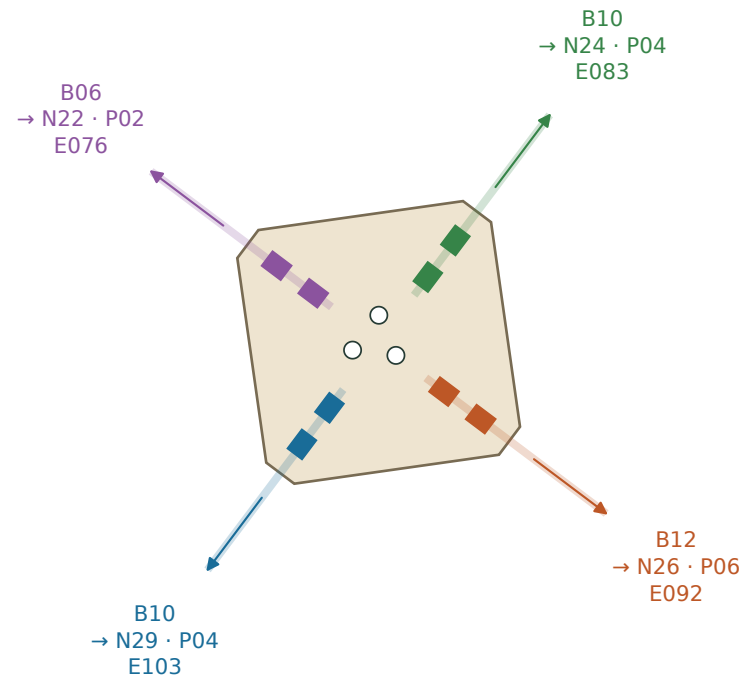

P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N58

2 × P11

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

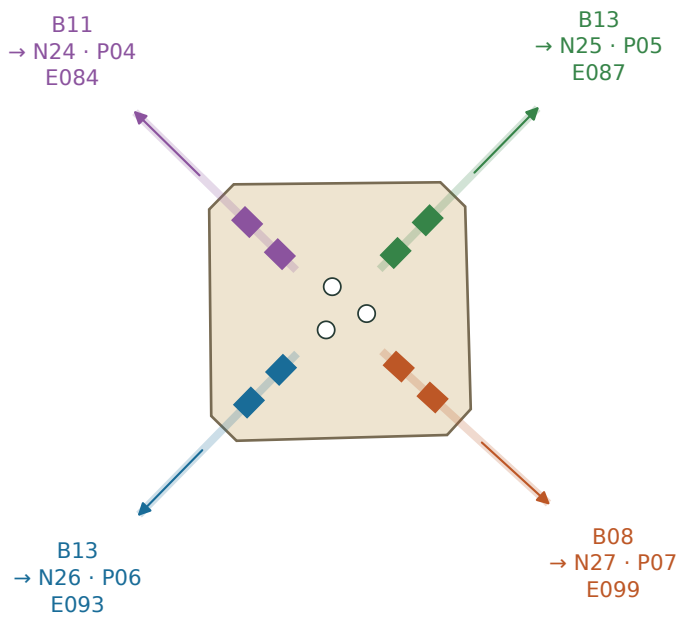

P11 снаружи + P11 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N59

2 × P11

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

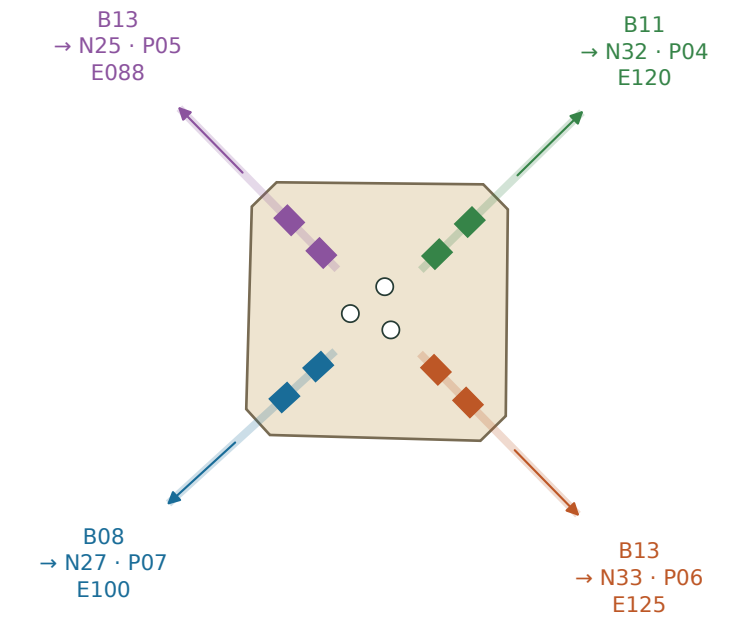

P11 снаружи + P11 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N60 · N61 · N62 · N63 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N60

2 × P11

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

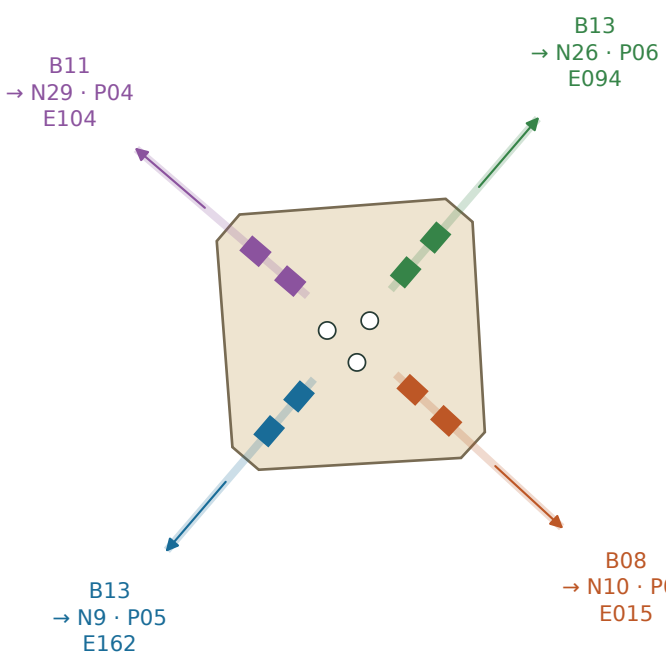

P11 снаружи + P11 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N61

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

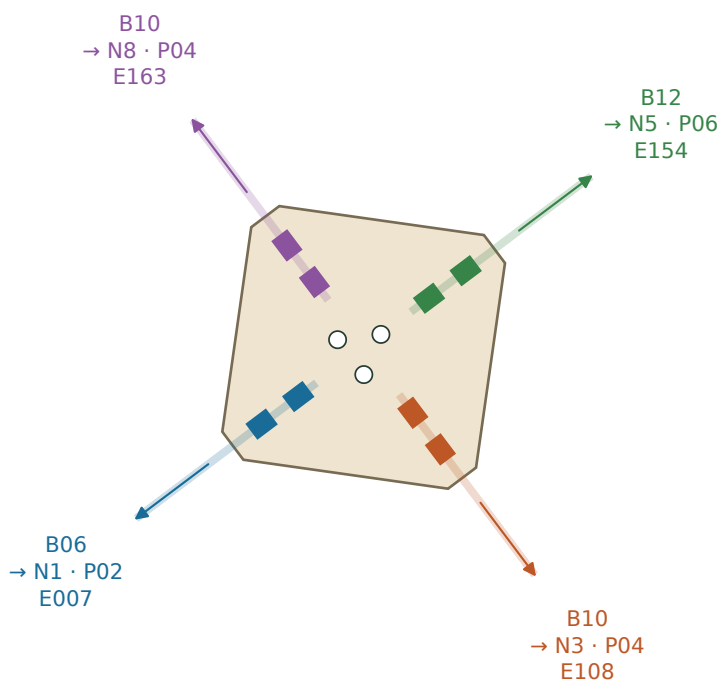

P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N62

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

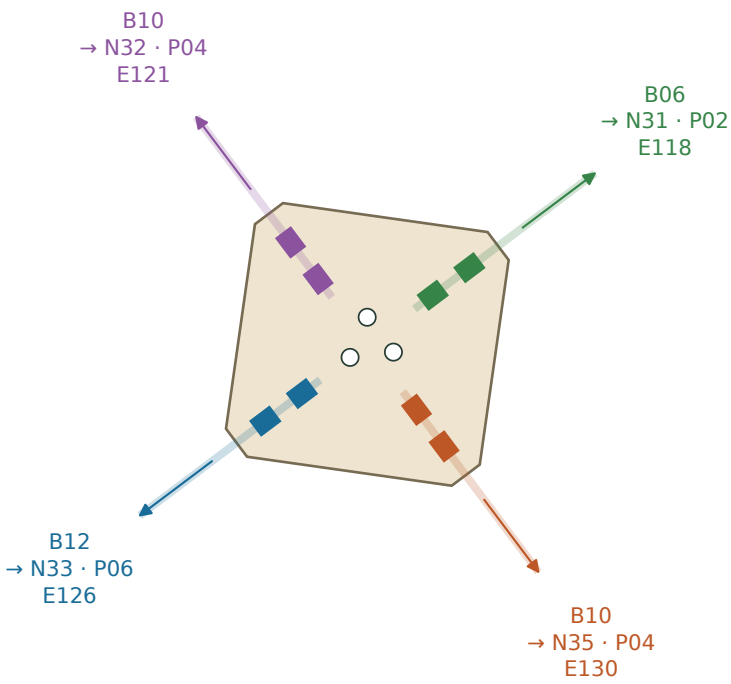

P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N63

2 × P11

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

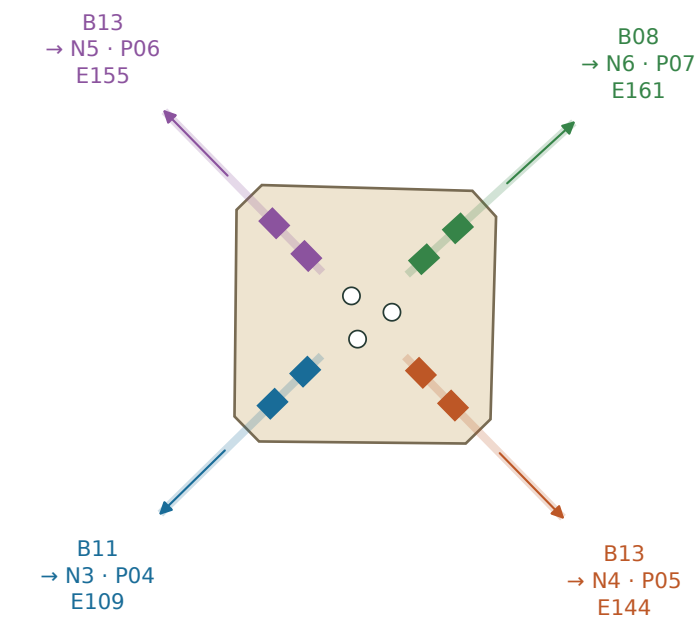

P11 снаружи + P11 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

Все узлы · мини G21


N64 · N41 · N42 · N43 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N64

2 × P11

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

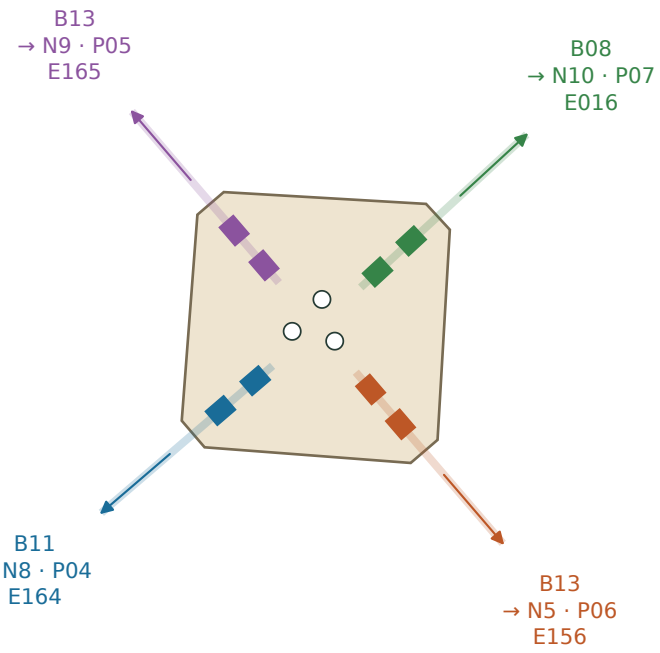

P11 снаружи + P11 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×30 · 6 шайб · 3 гайки


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N41

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

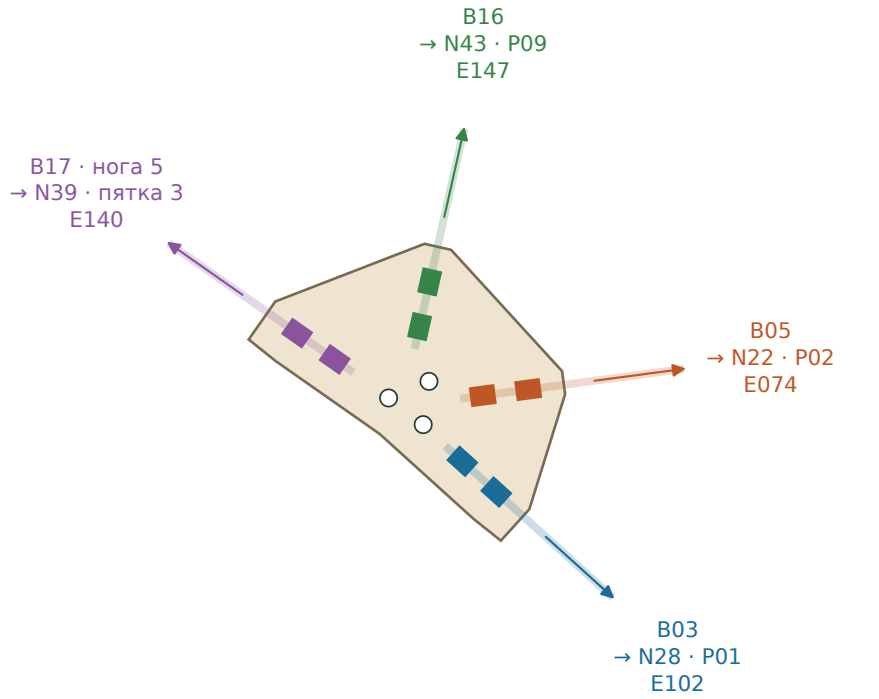

P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×23 · 6 шайб · 3 гайки


M2×25 укоротить до 23 мм.

N42

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

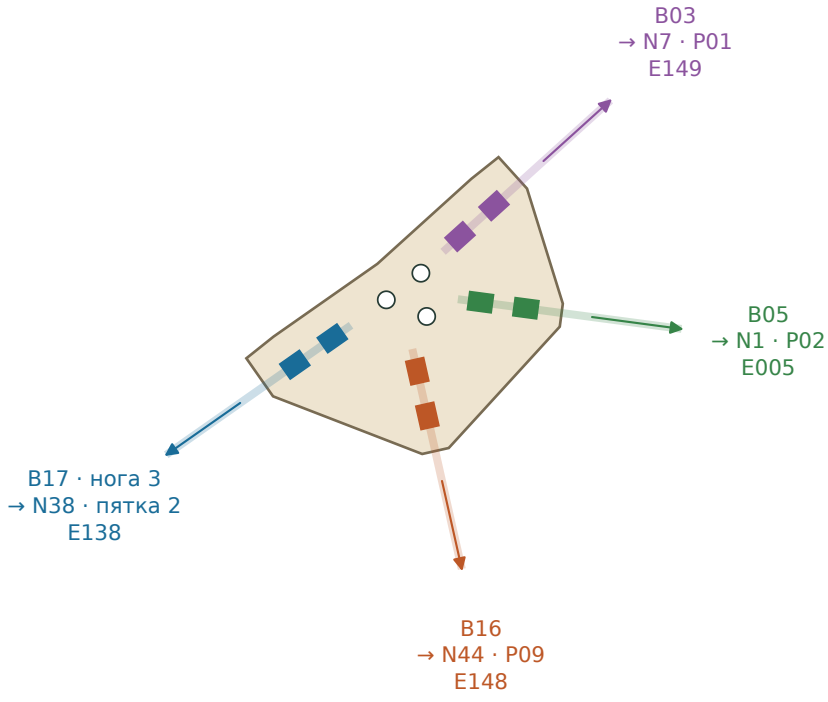

P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×23 · 6 шайб · 3 гайки


M2×25 укоротить до 23 мм.

N43

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

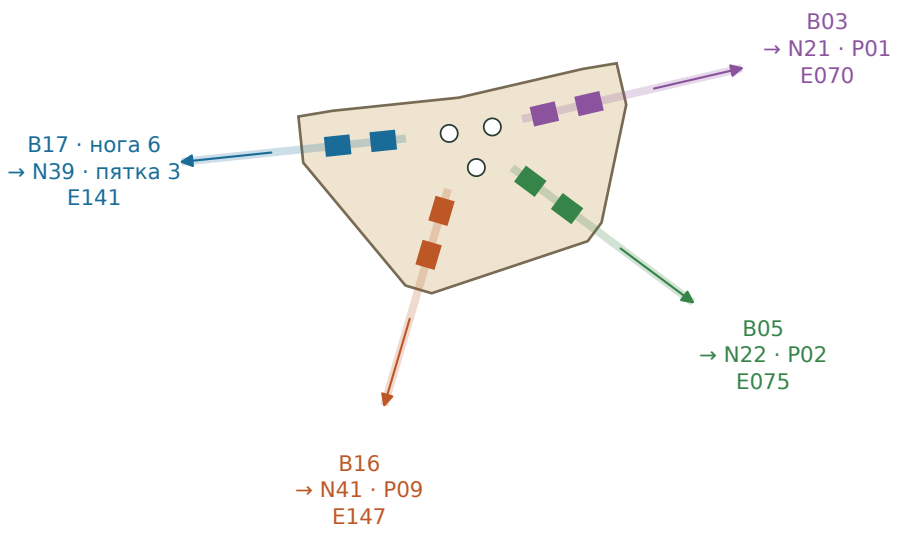

P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×23 · 6 шайб · 3 гайки

M2×25 укоротить до 23 мм.

Все узлы · мини G21


N44 · N45 · N46 · N47 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N44

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

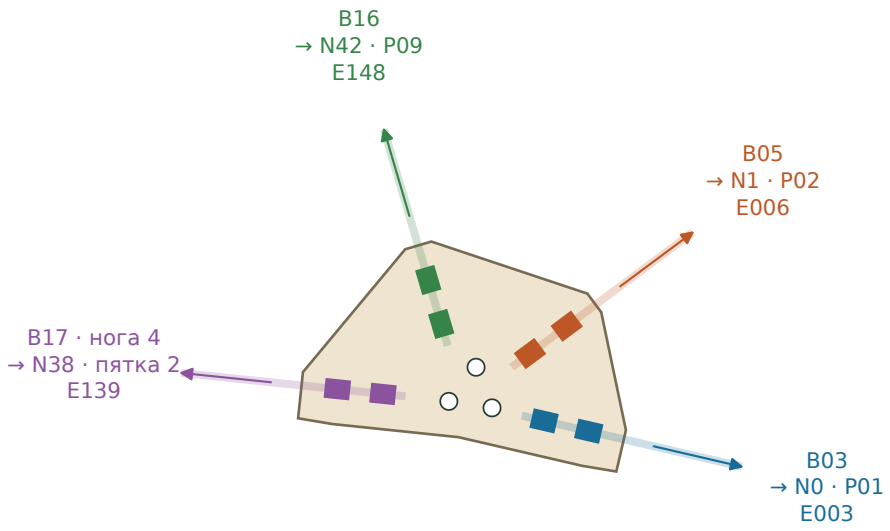

P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×23 · 6 шайб · 3 гайки


M2×25 укоротить до 23 мм.

N45

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

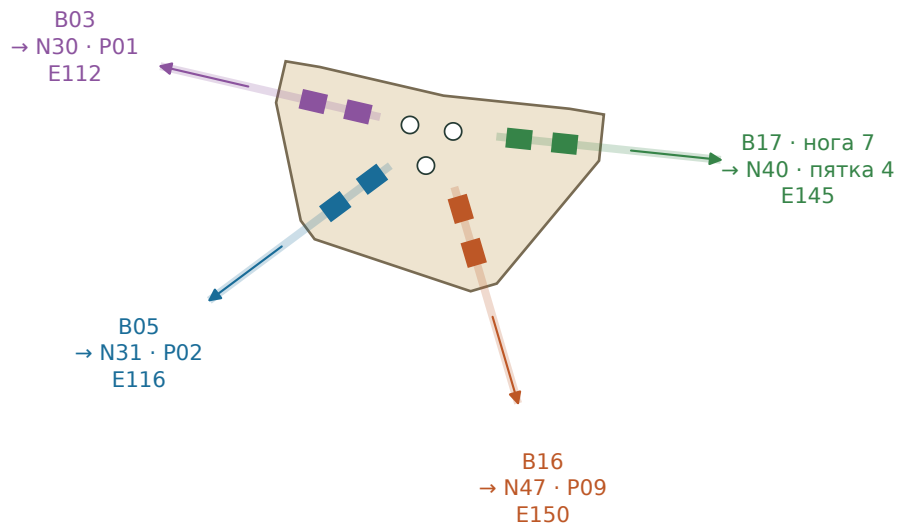

P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×23 · 6 шайб · 3 гайки


M2×25 укоротить до 23 мм.

N46

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

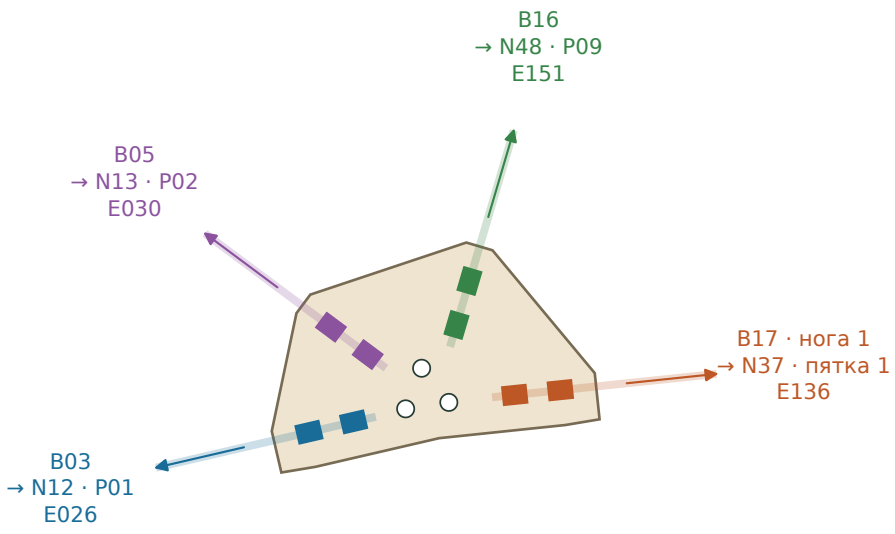

P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×23 · 6 шайб · 3 гайки


M2×25 укоротить до 23 мм.

N47

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

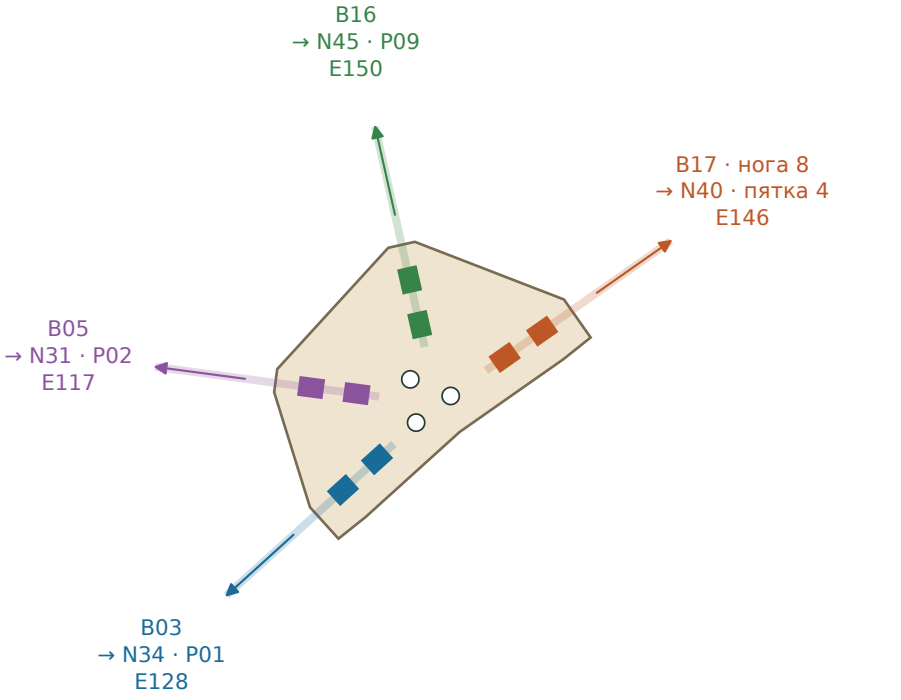

P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×23 · 6 шайб · 3 гайки

M2×25 укоротить до 23 мм.

Все узлы · мини G21


N48 · N37 · N38 · N39 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N48

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 2

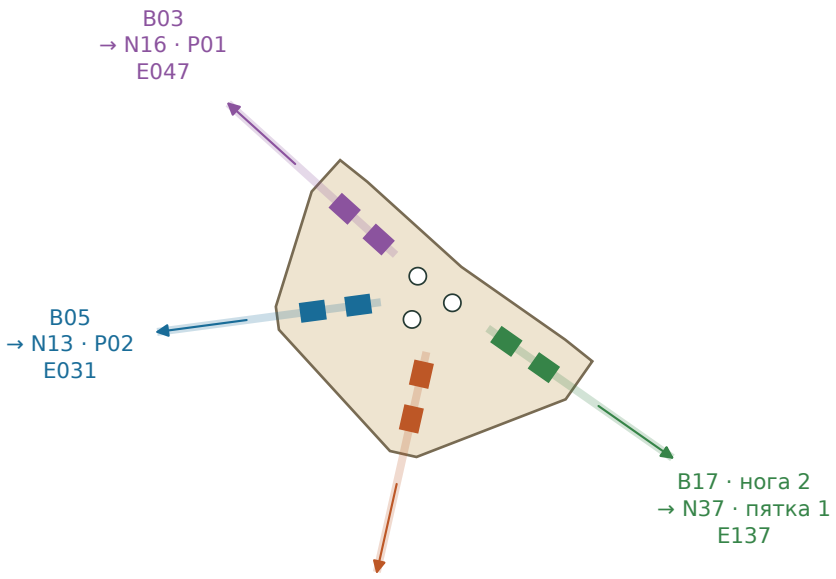

P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 винта M2×23 · 6 шайб · 3 гайки


M2×25 укоротить до 23 мм.

N37

стальная пятка

Вид сверху · реальные детали

ред. 2

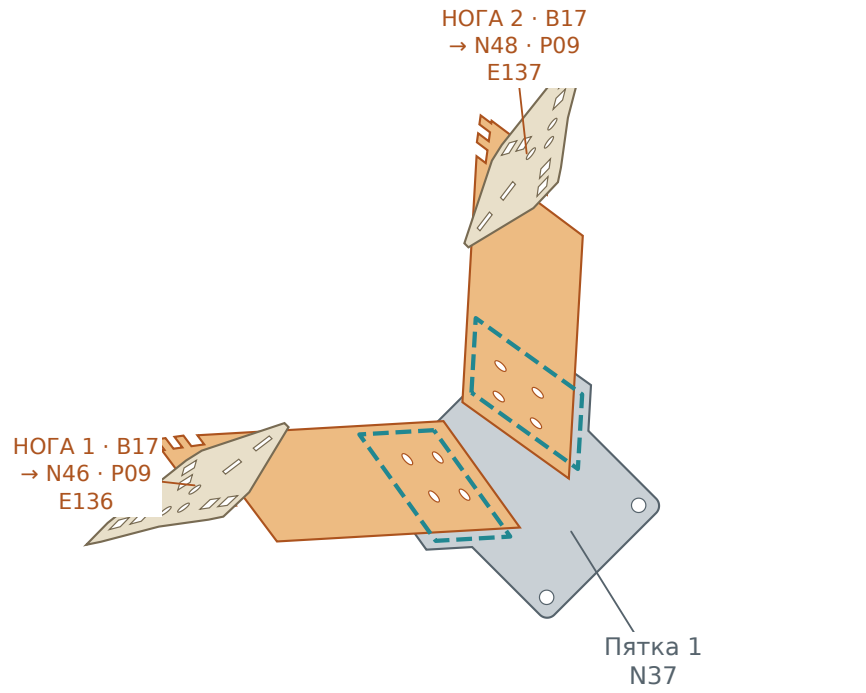

2 ноги B17 + 2 прокладки S01 + стальная пятка.

На каждой ноге: B17 → S01 → стальная щека.

На пятку: 8 винтов M2×12 · 16 шайб · 8 гаек.


S01 — бирюзовый пунктир. На одну ногу: 4 винта.

N38

стальная пятка

Вид сверху · реальные детали

ред. 2

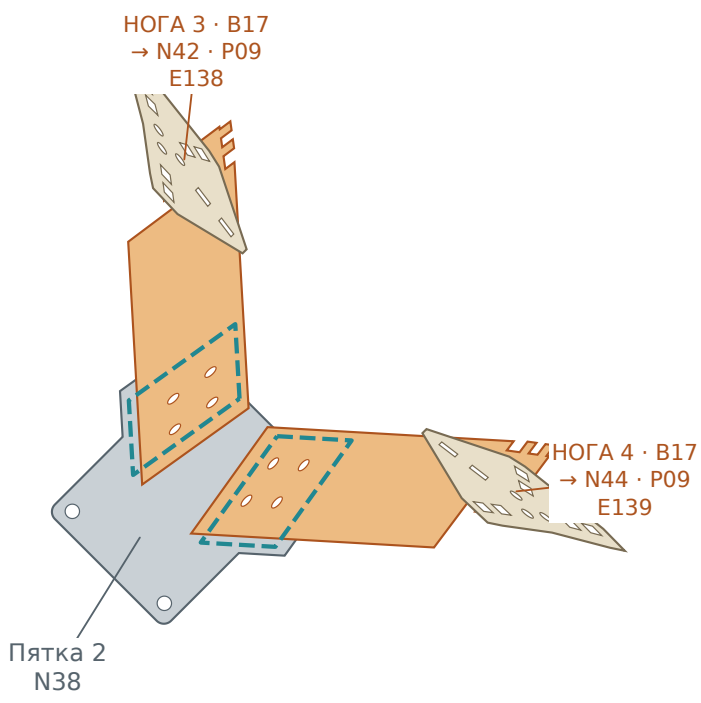

2 ноги B17 + 2 прокладки S01 + стальная пятка.

На каждой ноге: B17 → S01 → стальная щека.

На пятку: 8 винтов M2×12 · 16 шайб · 8 гаек.


S01 — бирюзовый пунктир. На одну ногу: 4 винта.

N39

стальная пятка

Вид сверху · реальные детали

ред. 2

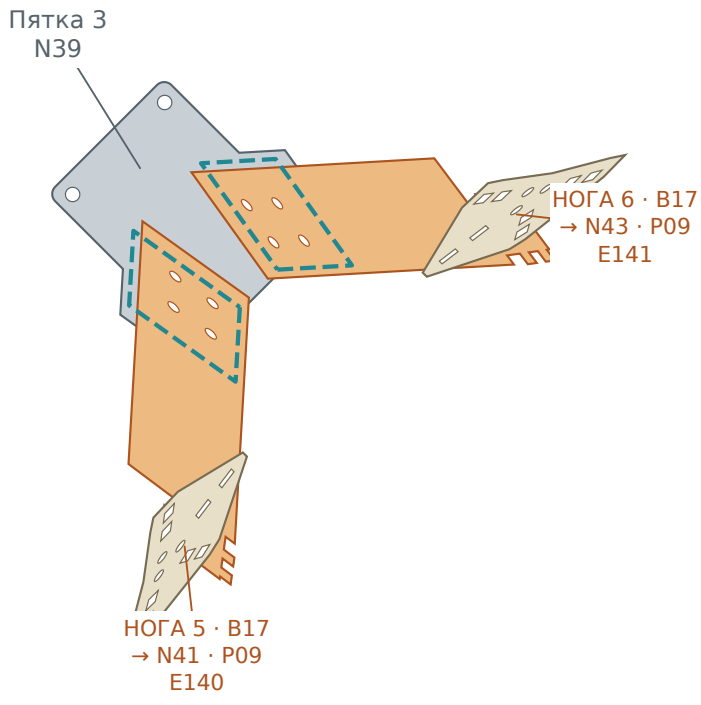

2 ноги B17 + 2 прокладки S01 + стальная пятка.

На каждой ноге: B17 → S01 → стальная щека.

На пятку: 8 винтов M2×12 · 16 шайб · 8 гаек.

S01 — бирюзовый пунктир. На одну ногу: 4 винта.


Все узлы · мини G21

N40 / P — накладки, B — рёбра, E — места рёбер

N40 стальная пятка

Вид сверху · реальные детали

ред. 2

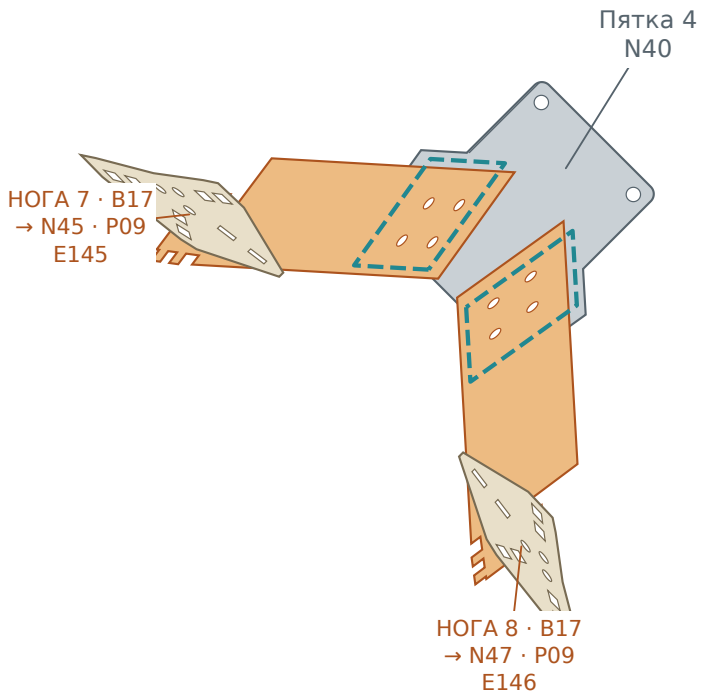

2 ноги B17 + 2 прокладки S01 + стальная пятка.

На каждой ноге: B17 → S01 → стальная щека.

На пятку: 8 винтов M2×12 · 16 шайб · 8 гаек.

S01 — бирюзовый пунктир. На одну ногу: 4 винта.