
B01 · Полоса · 40 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

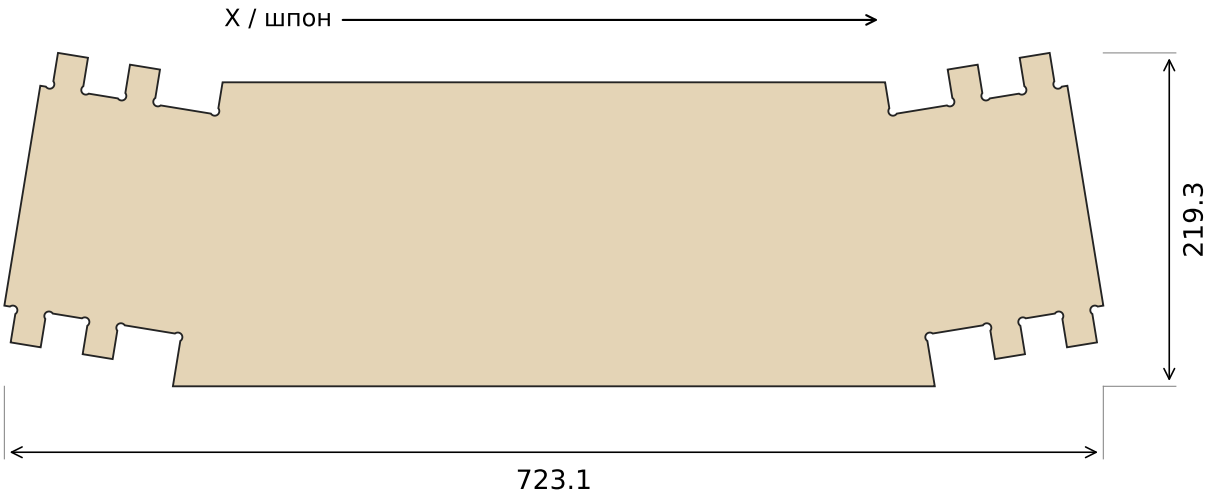

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E000, B_E001, B_E008, B_E010, B_E013, B_E018, B_E020, B_E023, B_E025, B_E028, B_E033, B_E035, B_E038, B_E039, B_E044, B_E045, B_E050, B_E052, B_E056, B_E061, B_E067, B_E068, B_E072, B_E079, B_E081, B_E082, B_E086, B_E089, B_E090, B_E095, B_E105, B_E106, B_E107, B_E110, B_E114, B_E119, B_E122, B_E153, B_E157, B_E167

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B01.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B02 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

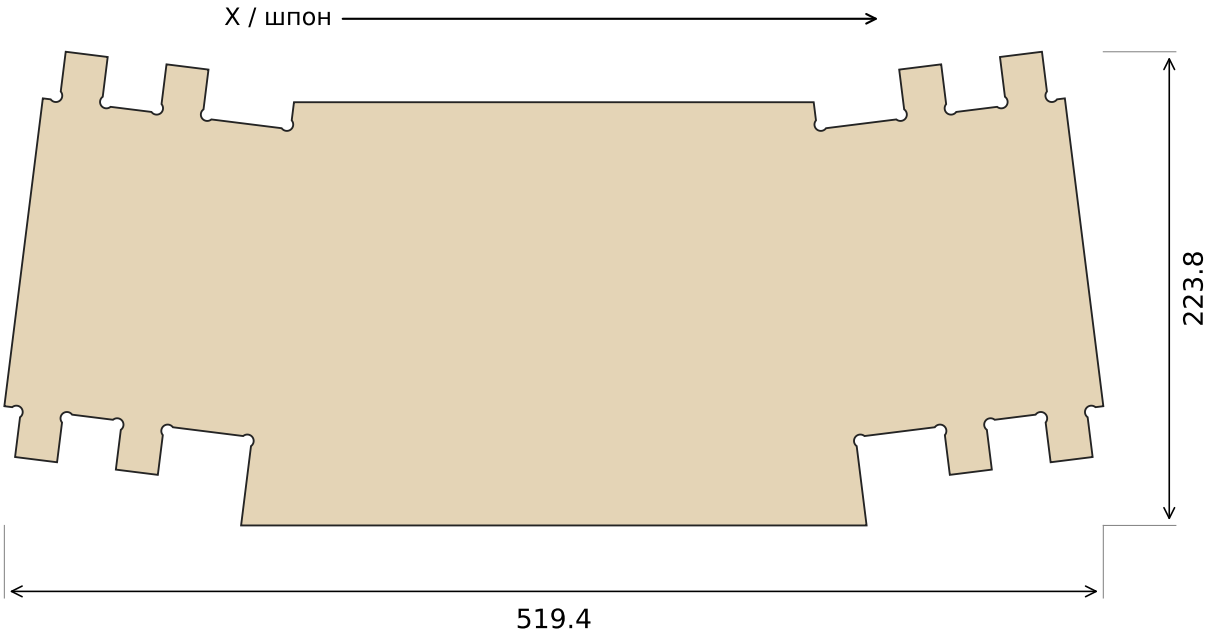

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E002, B_E024, B_E046, B_E069, B_E101, B_E111, B_E127, B_E166

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B02.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B03 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

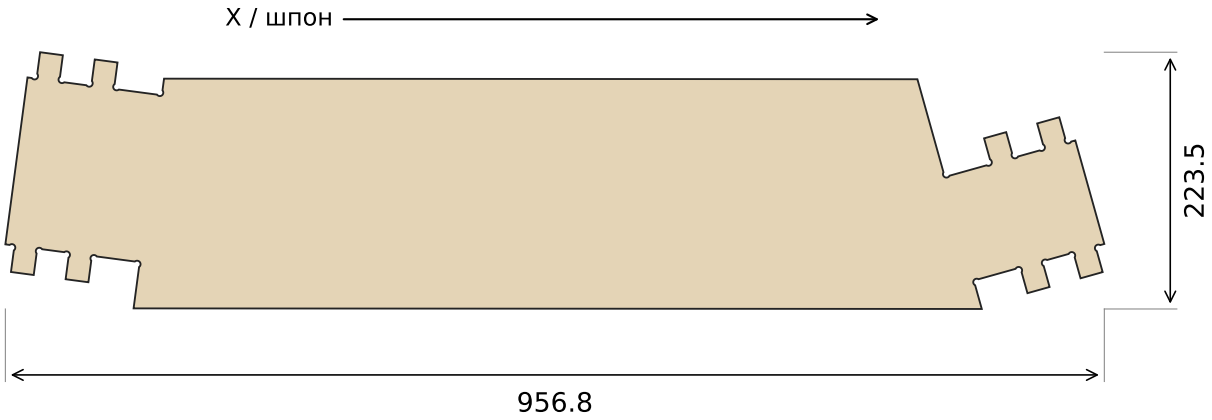

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E003, B_E026, B_E047, B_E070, B_E102, B_E112, B_E128, B_E149

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B03.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B04 · Полоса · 20 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

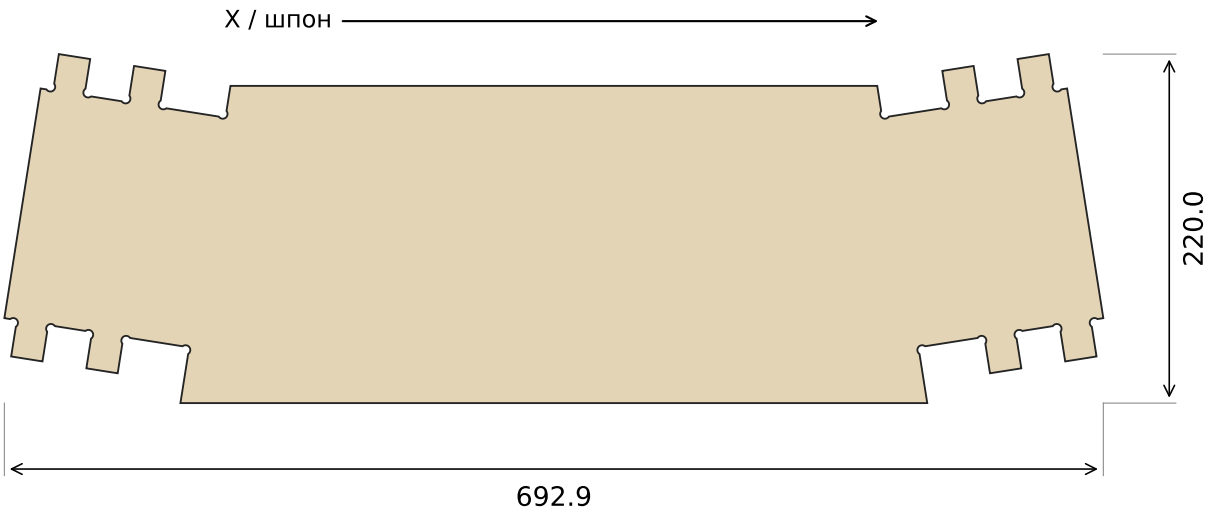

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E004, B_E009, B_E011, B_E017, B_E022, B_E027, B_E029, B_E049, B_E055, B_E060, B_E062, B_E071, B_E073, B_E078, B_E085, B_E096, B_E113, B_E115, B_E135, B_E143

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B04.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B05 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

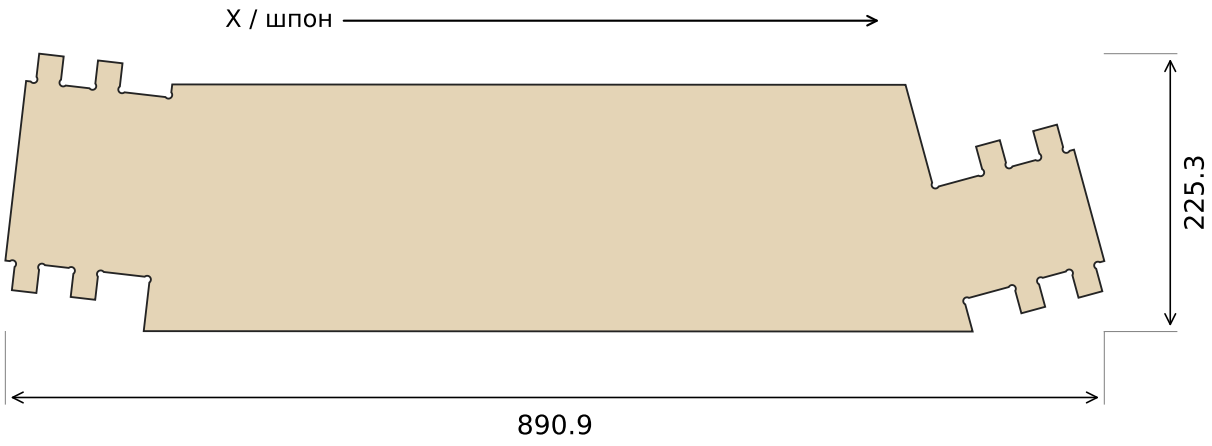

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E005, B_E006, B_E030, B_E031, B_E074, B_E075, B_E116, B_E117

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B05.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B06 · Полоса · 4 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

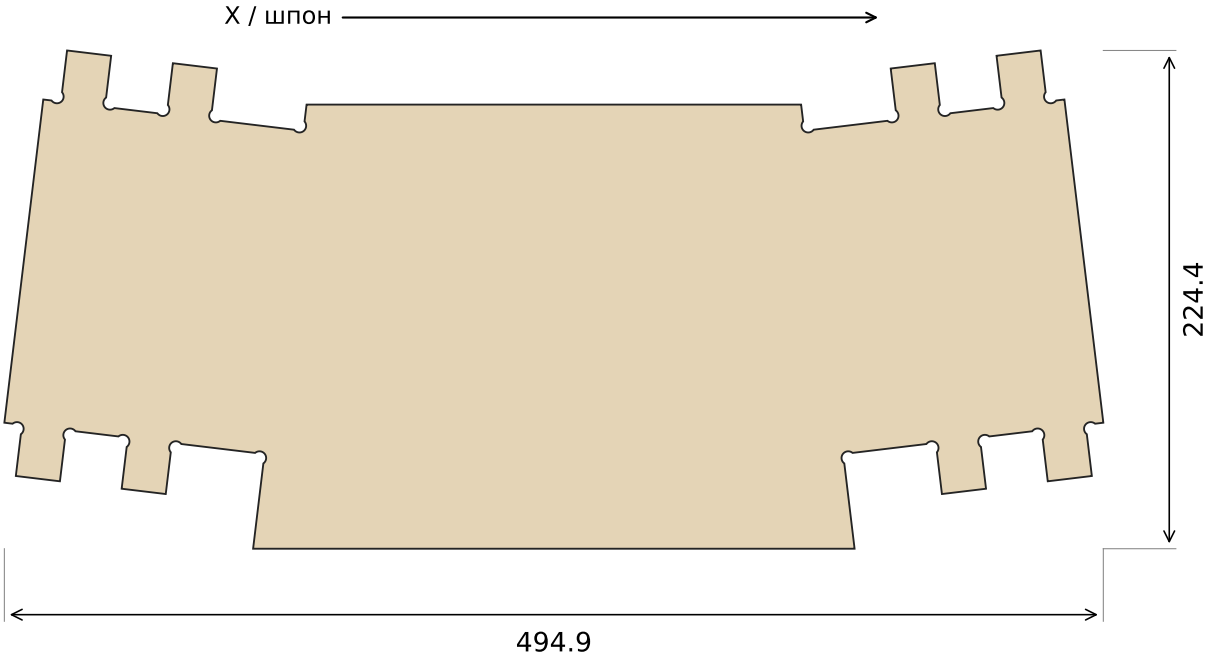

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E007, B_E032, B_E076, B_E118

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B06.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B07 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

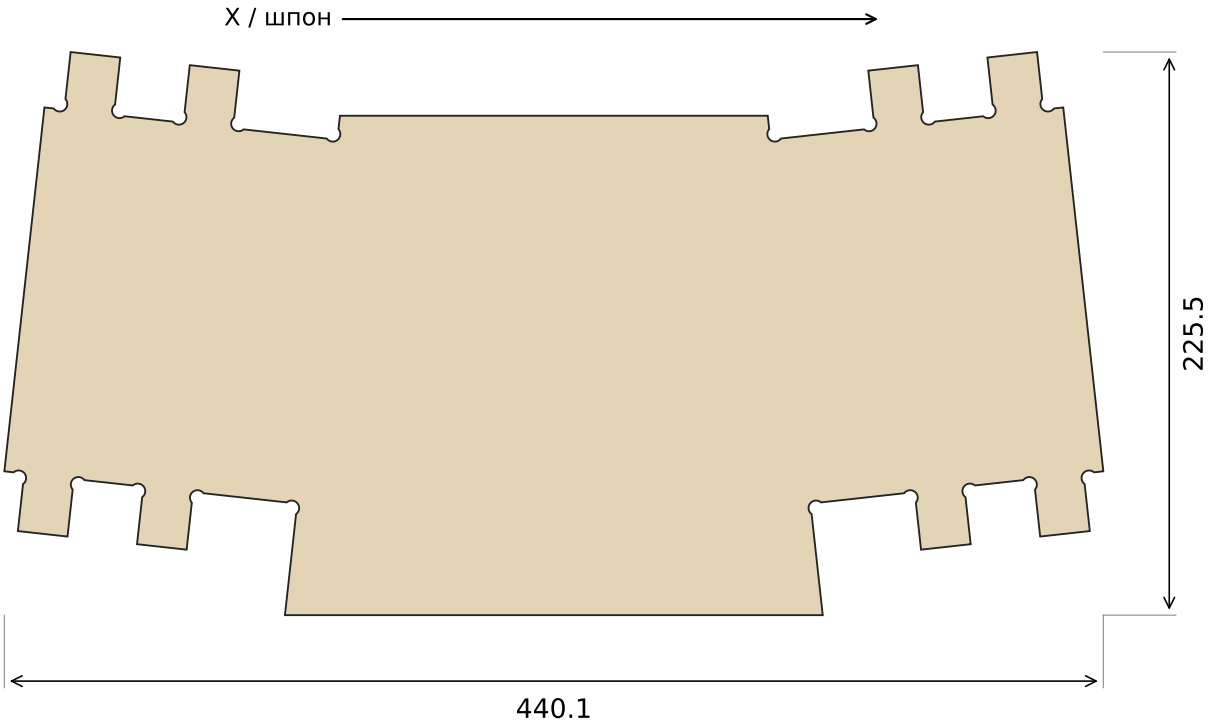

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E012, B_E014, B_E065, B_E066, B_E097, B_E098, B_E158, B_E160

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B07.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B08 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

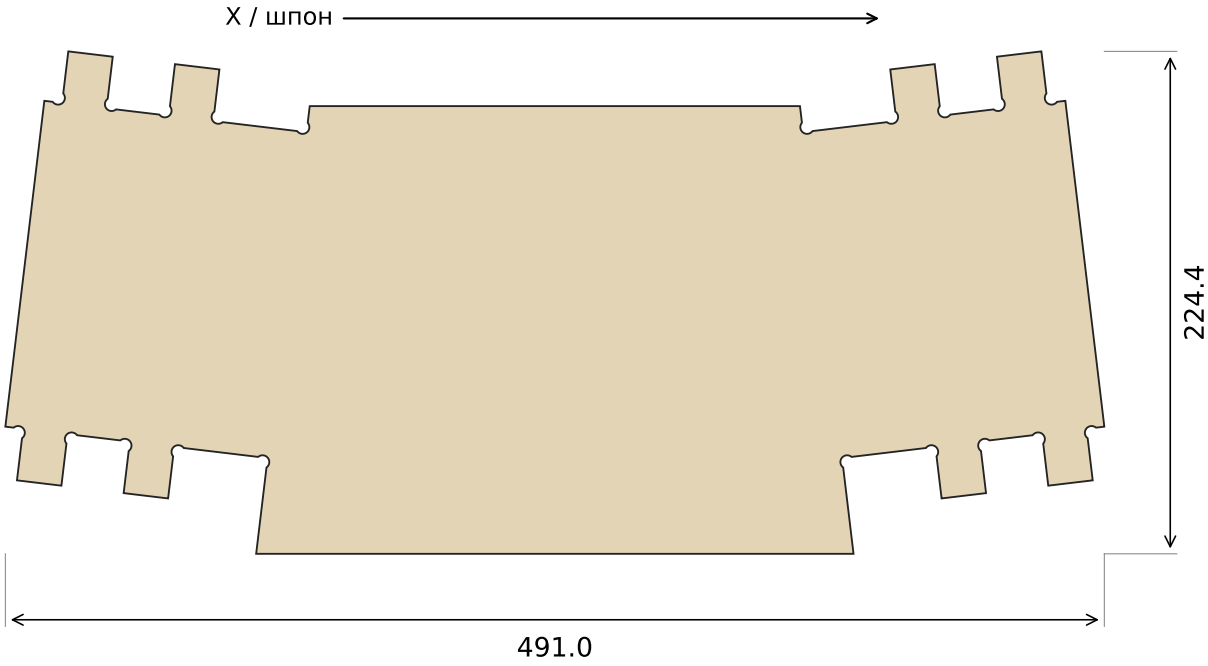

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E015, B_E016, B_E063, B_E064, B_E099, B_E100, B_E159, B_E161

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B08.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B09 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

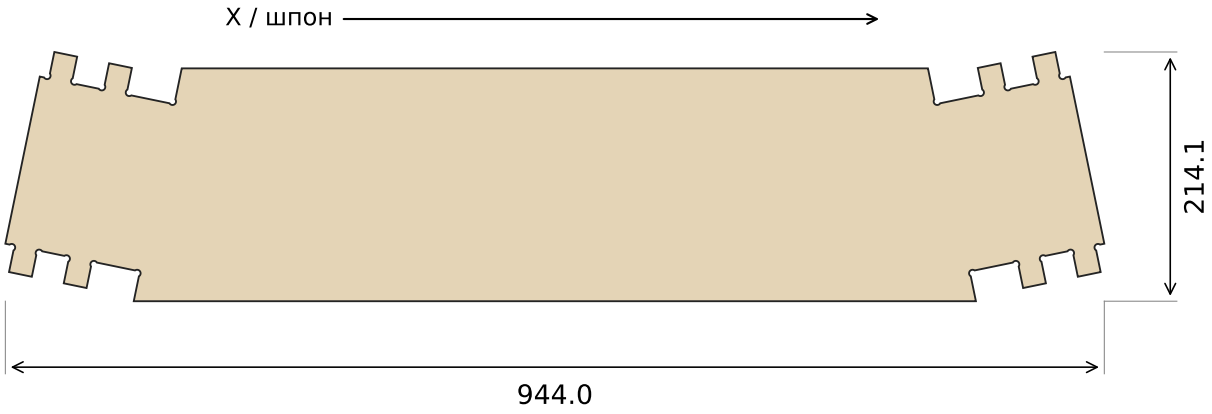

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E019, B_E021, B_E034, B_E048, B_E051, B_E059, B_E077, B_E080

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B09.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B10 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

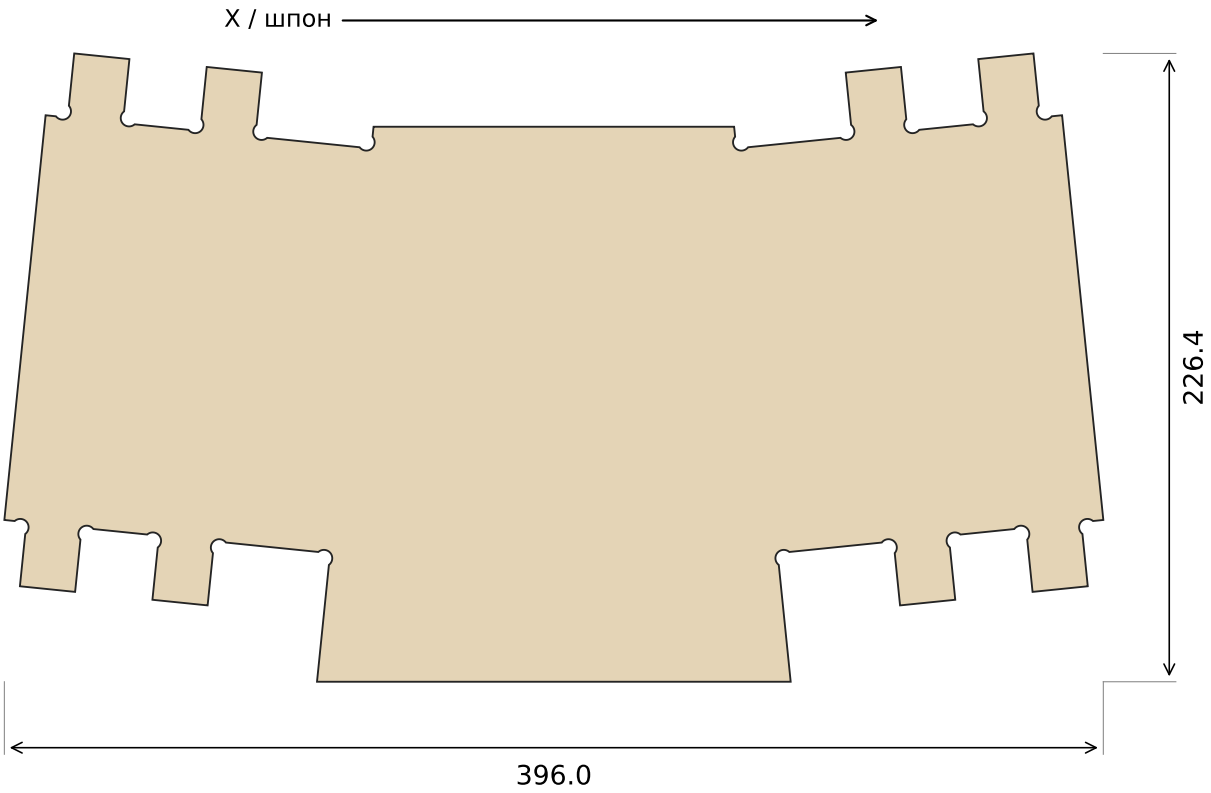

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E036, B_E053, B_E083, B_E103, B_E108, B_E121, B_E130, B_E163

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B10.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B11 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

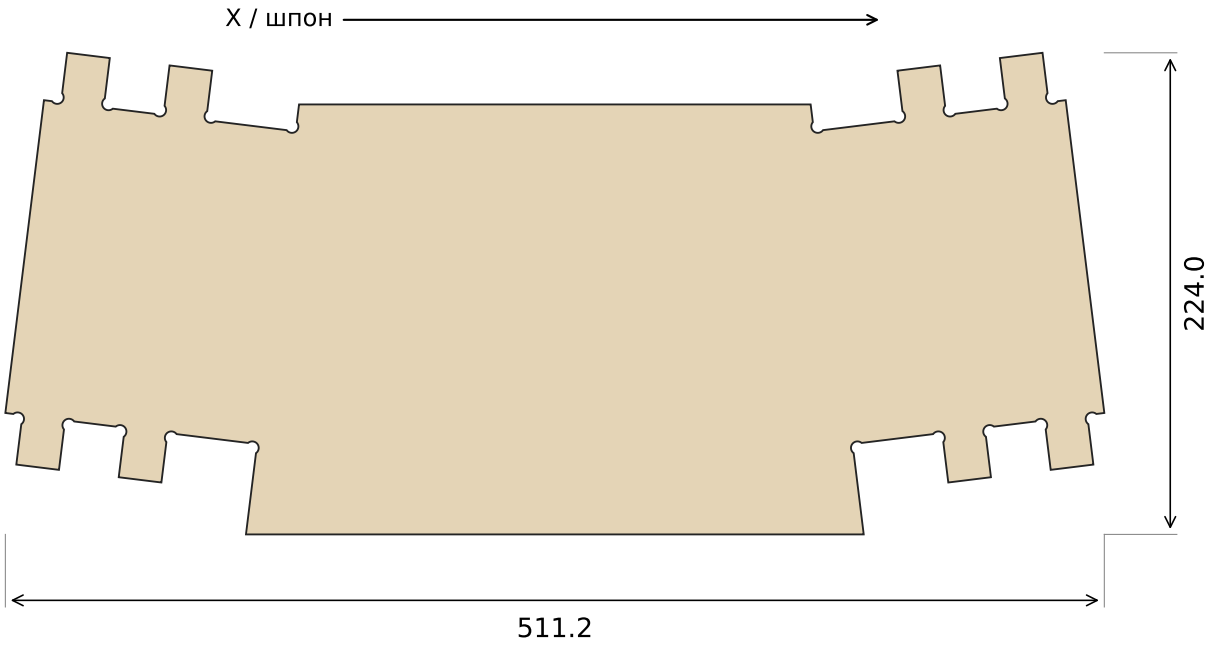

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E037, B_E054, B_E084, B_E104, B_E109, B_E120, B_E129, B_E164

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B11.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B12 · Полоса · 4 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

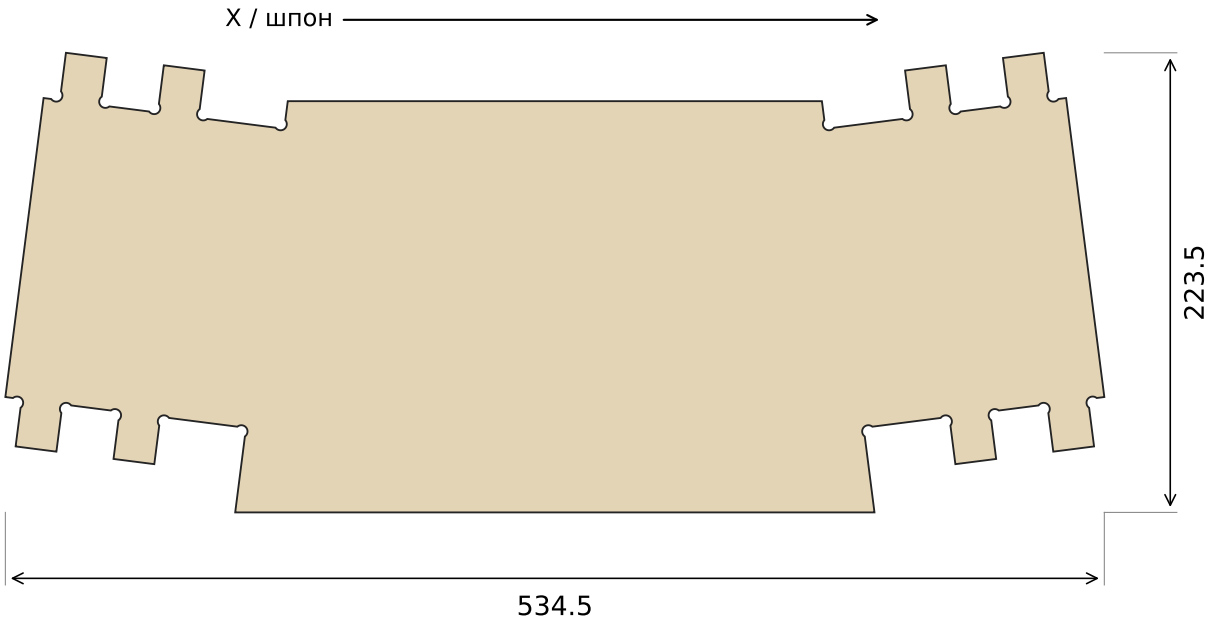

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E040, B_E092, B_E126, B_E154

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B12.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B13 · Полоса · 16 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

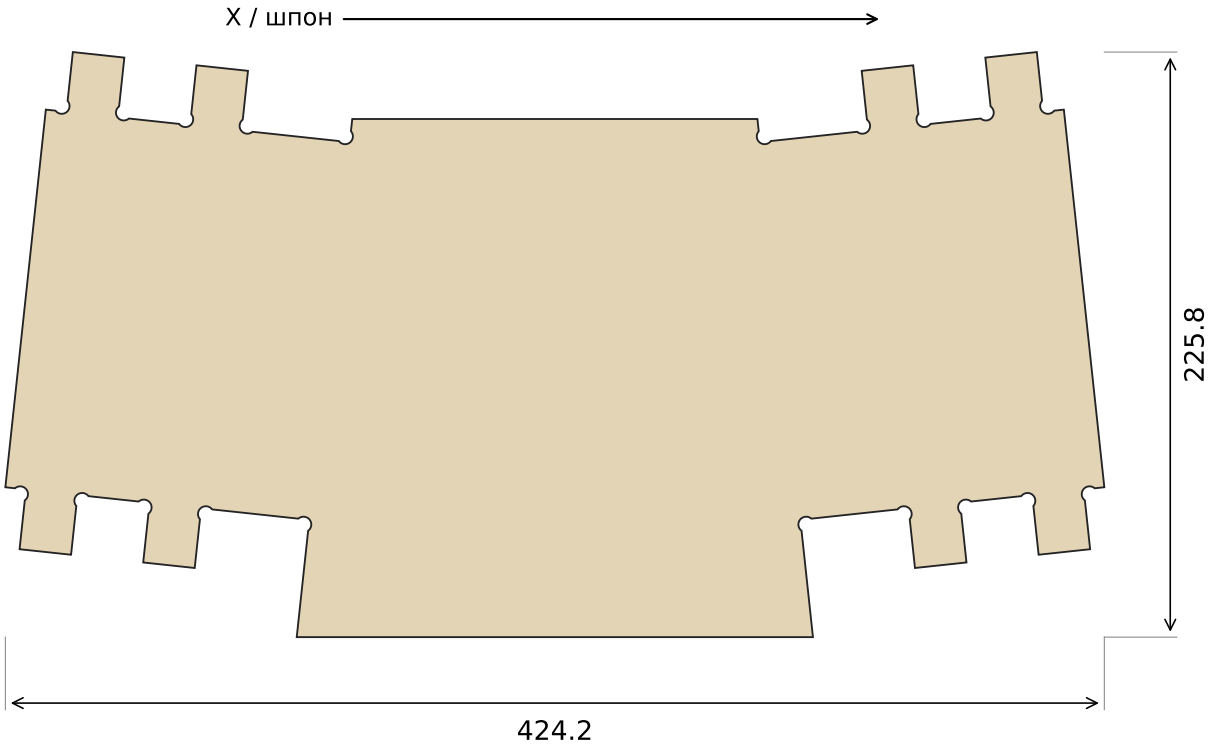

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E041, B_E042, B_E057, B_E058, B_E087, B_E088, B_E093, B_E094, B_E123, B_E125, B_E142, B_E144, B_E155, B_E156, B_E162, B_E165

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B13.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B14 · Полоса · 4 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

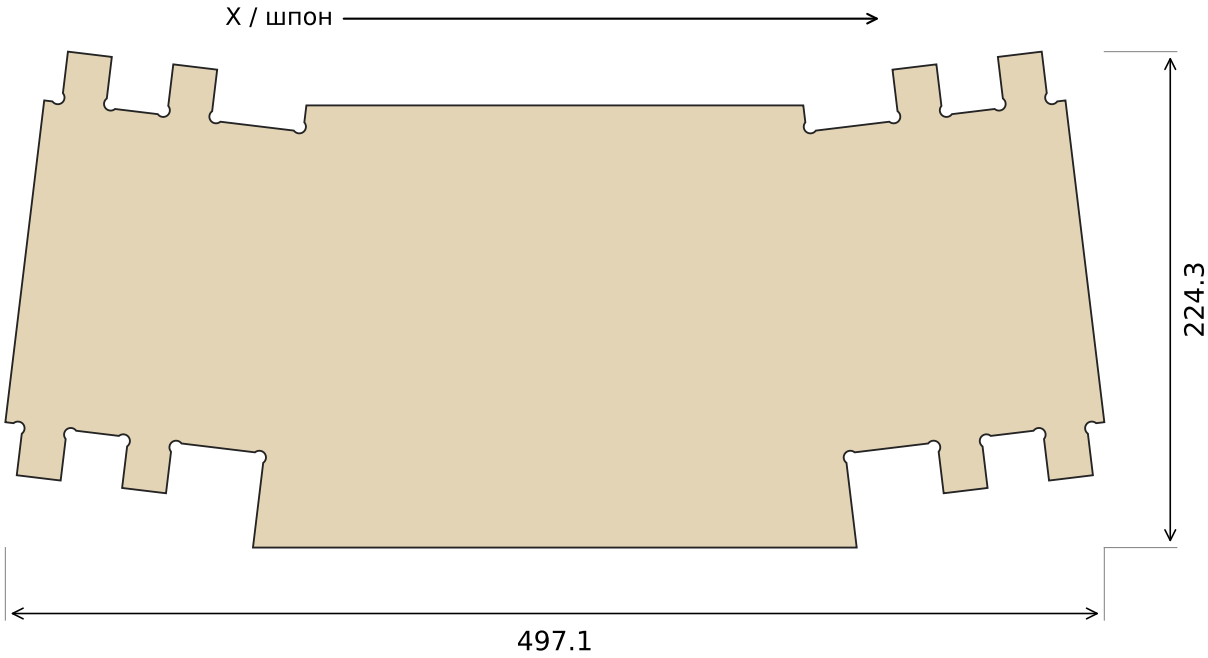

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E043, B_E091, B_E124, B_E152

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B14.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B15 · Полоса · 4 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

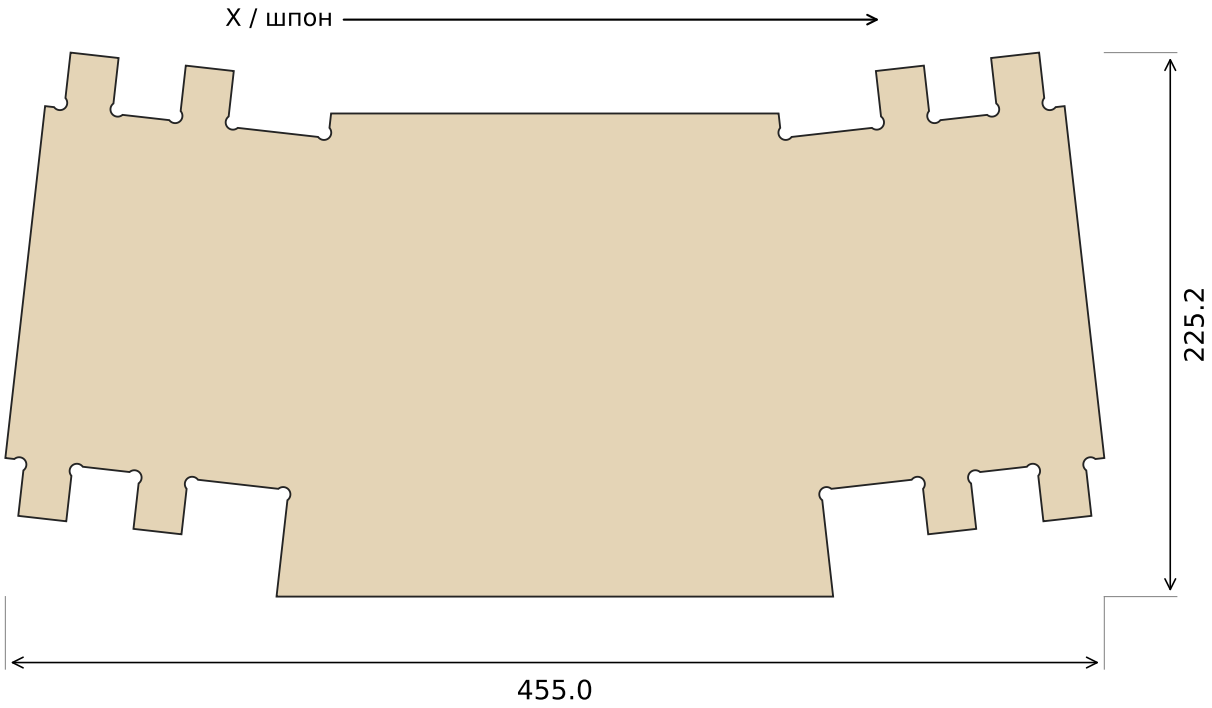

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E131, B_E132, B_E133, B_E134

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B15.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B16 · Полоса · 4 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

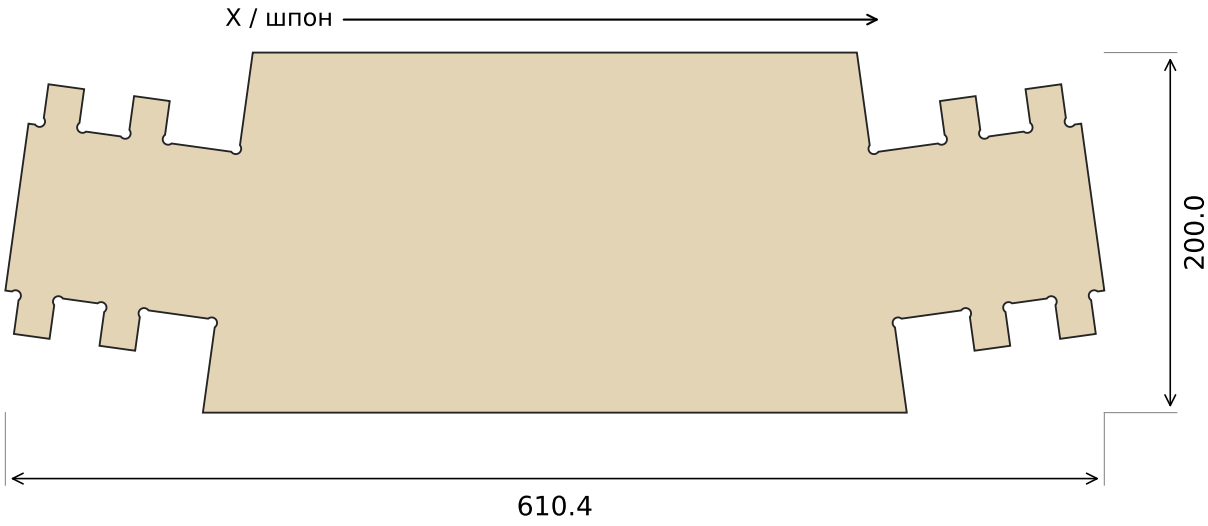

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: нет. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
нет

Исходные экземпляры:
B_E147, B_E148, B_E150, B_E151

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B16.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

B17 · Полоса · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

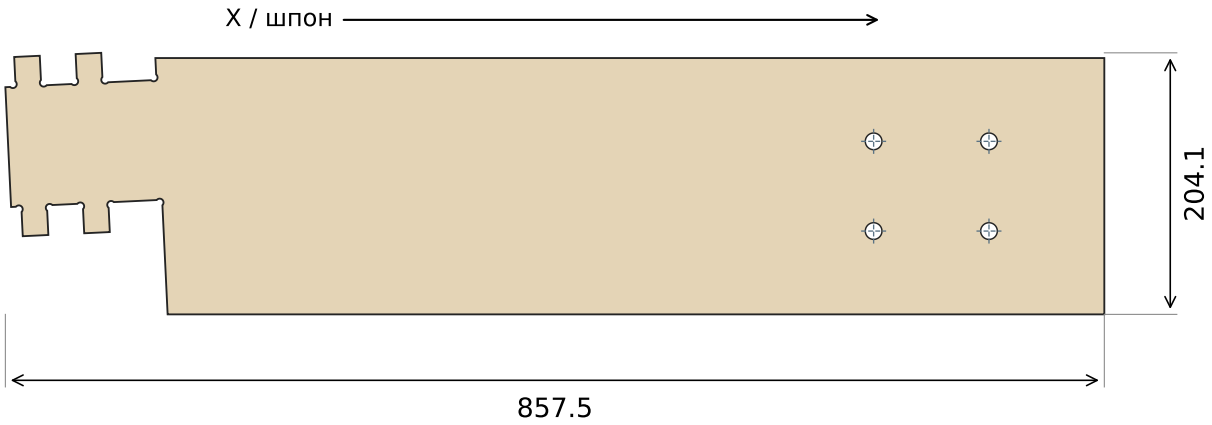

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø13 × 4. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(767.5; 65.0) Ø13; (677.5; 65.0) Ø13; (677.5; 135.0) Ø13; (767.5; 135.0) Ø13

Исходные экземпляры:
B_E136, B_E137, B_E138, B_E139, B_E140, B_E141, B_E145, B_E146

DXF: manufacturing/3050x1525/types/B17.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P01 · Щека · 16 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

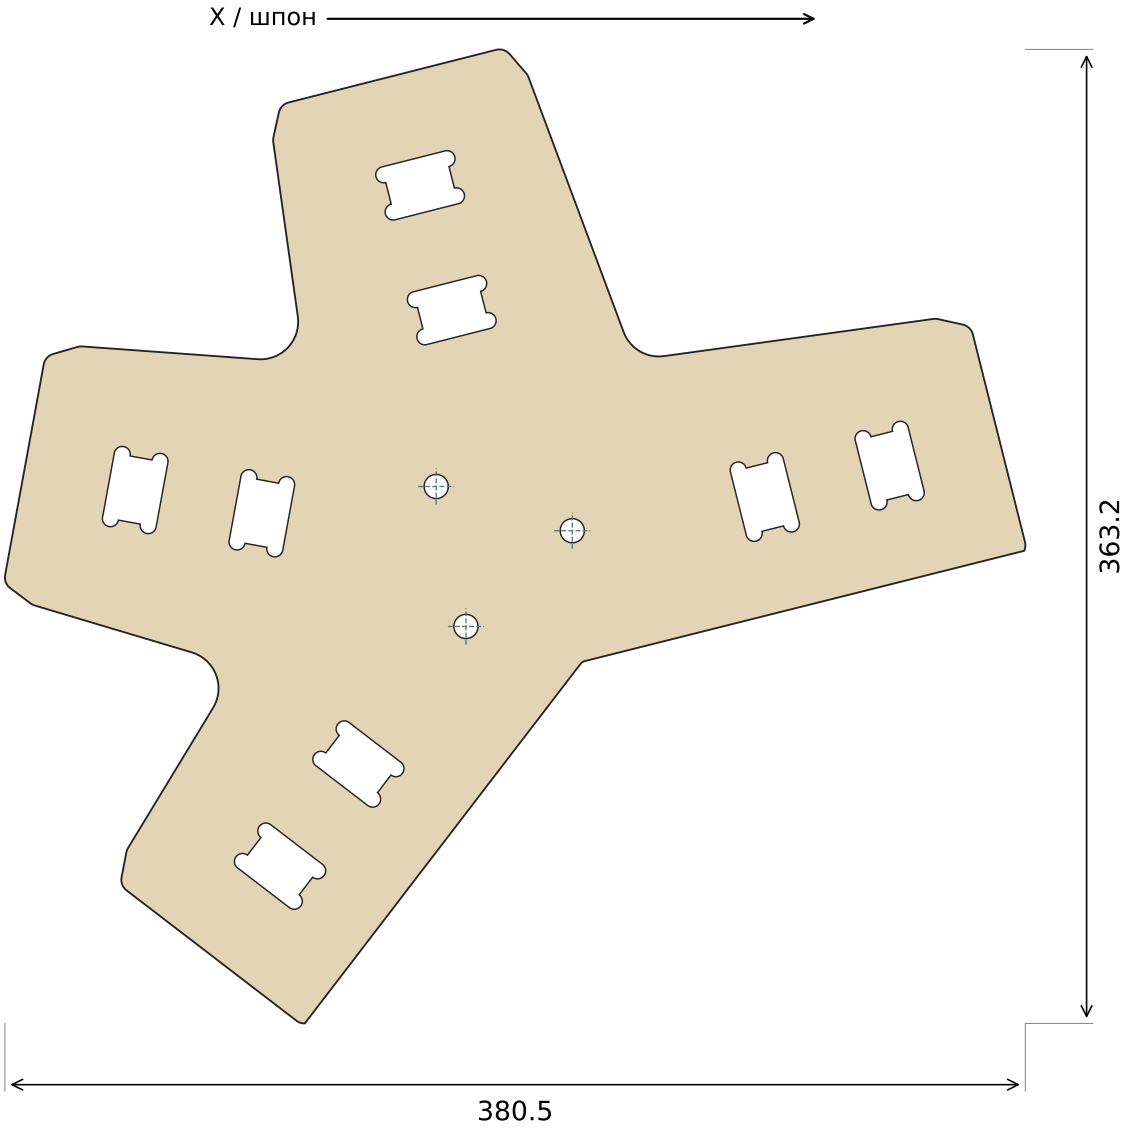

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 8.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(160.8; 200.2) Ø9; (171.9; 148.0) Ø9; (211.6; 183.7) Ø9

Исходные экземпляры:
N0_P_bot, N0_P_top, N12_P_bot, N12_P_top, N16_P_bot, N16_P_top, N21_P_bot, N21_P_top, N28_P_bot, N28_P_top, N30_P_bot, N30_P_top, N34_P_bot, N34_P_top, N7_P_bot, N7_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P01.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P02 · Щека · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

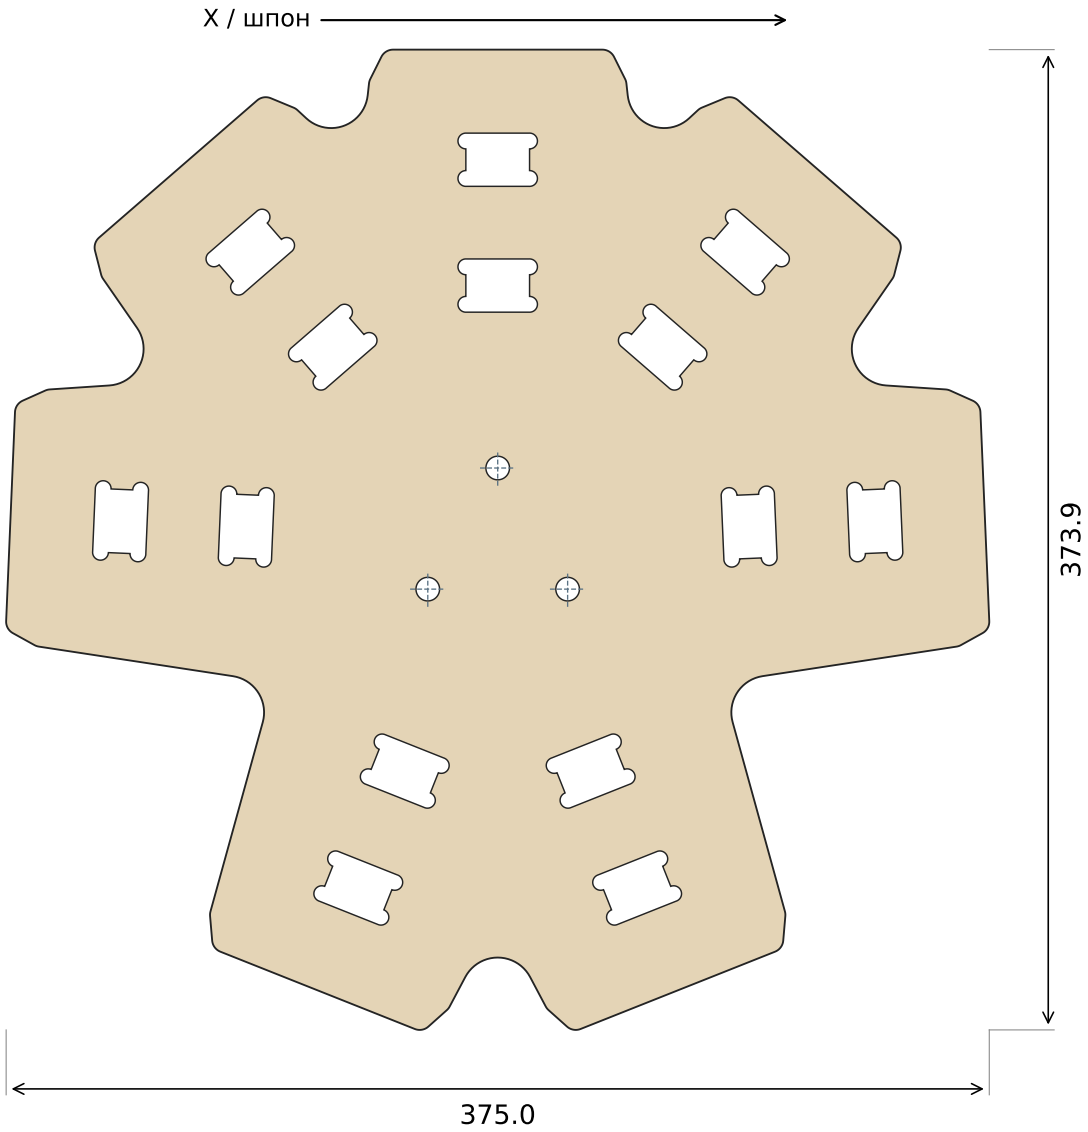

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 14.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(160.8; 168.1) Ø9; (187.5; 214.3) Ø9; (214.2; 168.1) Ø9

Исходные экземпляры:
N13_P_bot, N13_P_top, N1_P_bot, N1_P_top, N22_P_bot, N22_P_top, N31_P_bot, N31_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P02.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P03 · Щека · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

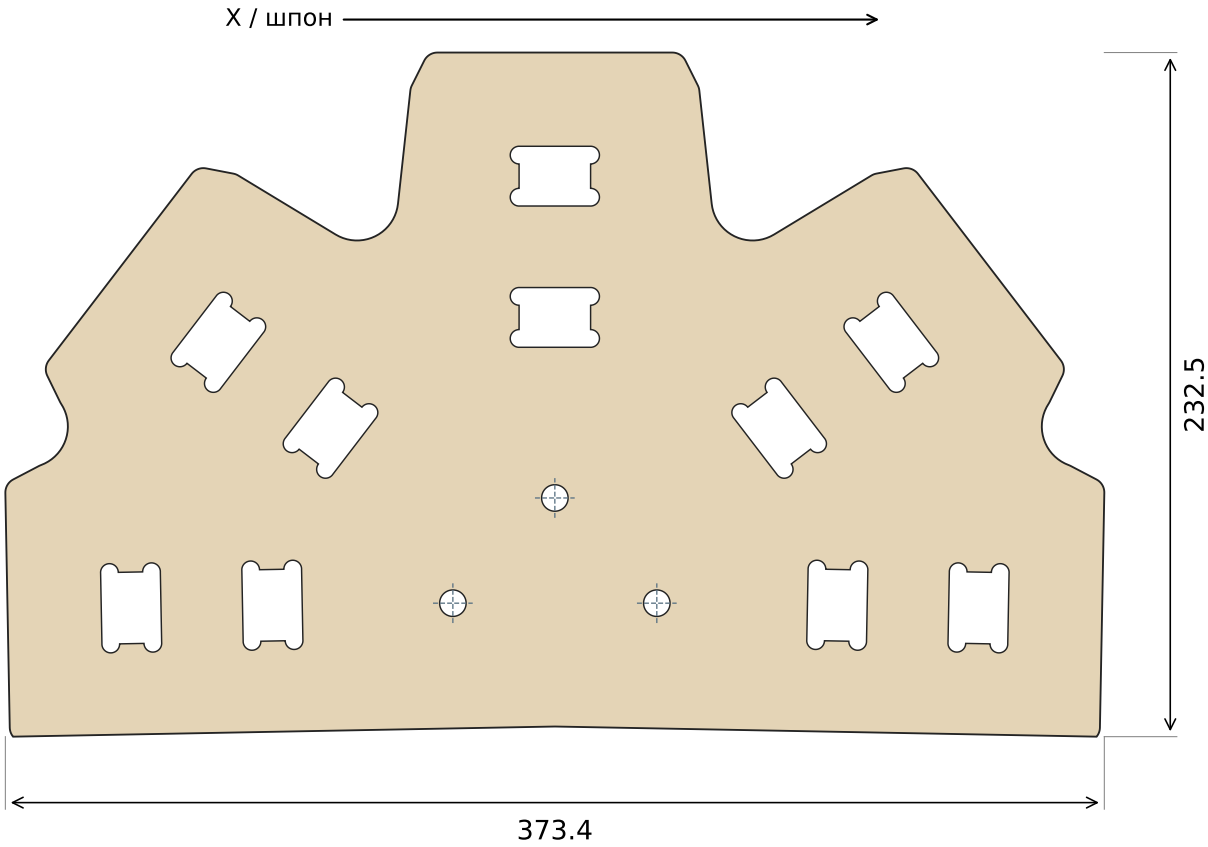

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 10.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(152.1; 45.4) Ø9; (221.4; 45.4) Ø9; (186.7; 81.1) Ø9

Исходные экземпляры:
N11_P_bot, N11_P_top, N17_P_bot, N17_P_top, N23_P_bot, N23_P_top, N2_P_bot, N2_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P03.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P04 · Щека · 16 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

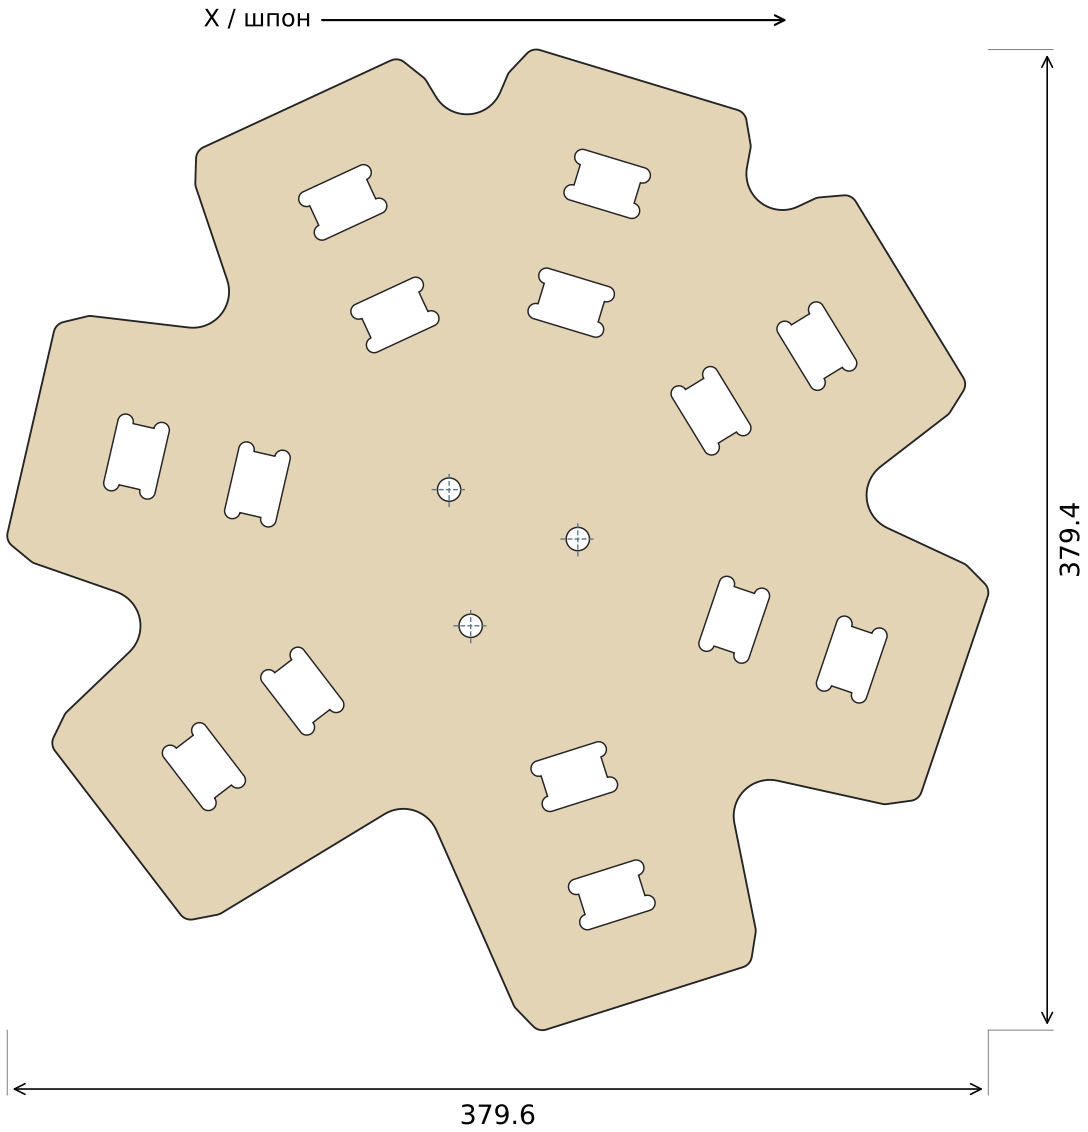

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 14.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(179.3; 156.4) Ø9; (171.0; 209.1) Ø9; (220.8; 190.0) Ø9

Исходные экземпляры:
N14_P_bot, N14_P_top, N18_P_bot, N18_P_top, N24_P_bot, N24_P_top, N29_P_bot, N29_P_top, N32_P_bot, N32_P_top, N35_P_bot, N35_P_top, N3_P_bot, N3_P_top, N8_P_bot, N8_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P04.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P05 · Щека · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

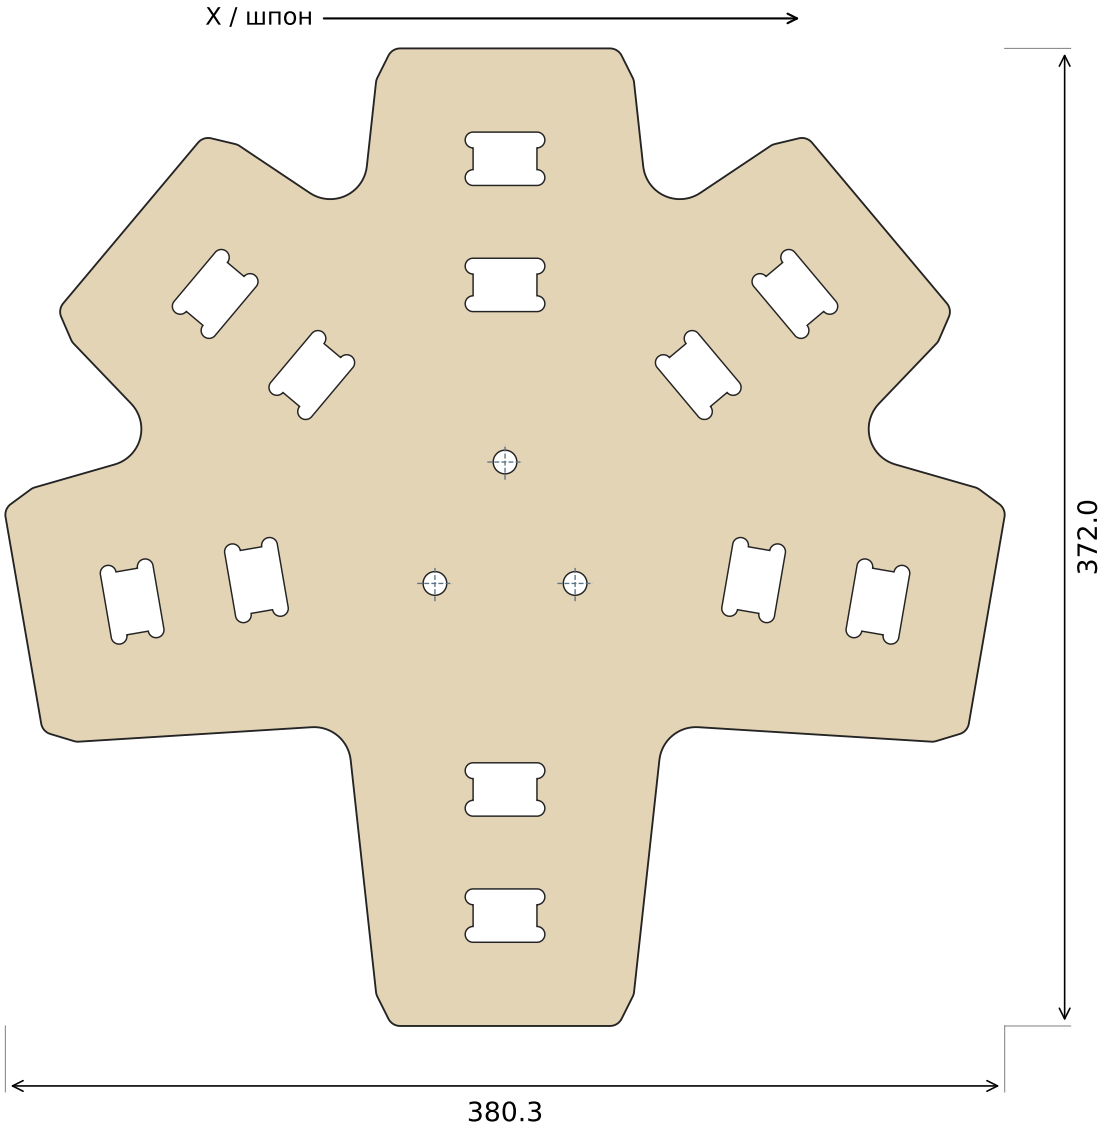

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 12.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(163.5; 168.4) Ø9; (216.8; 168.4) Ø9; (190.1; 214.6) Ø9

Исходные экземпляры:
N19_P_bot, N19_P_top, N25_P_bot, N25_P_top, N4_P_bot, N4_P_top, N9_P_bot, N9_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P05.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P06 · Щека · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

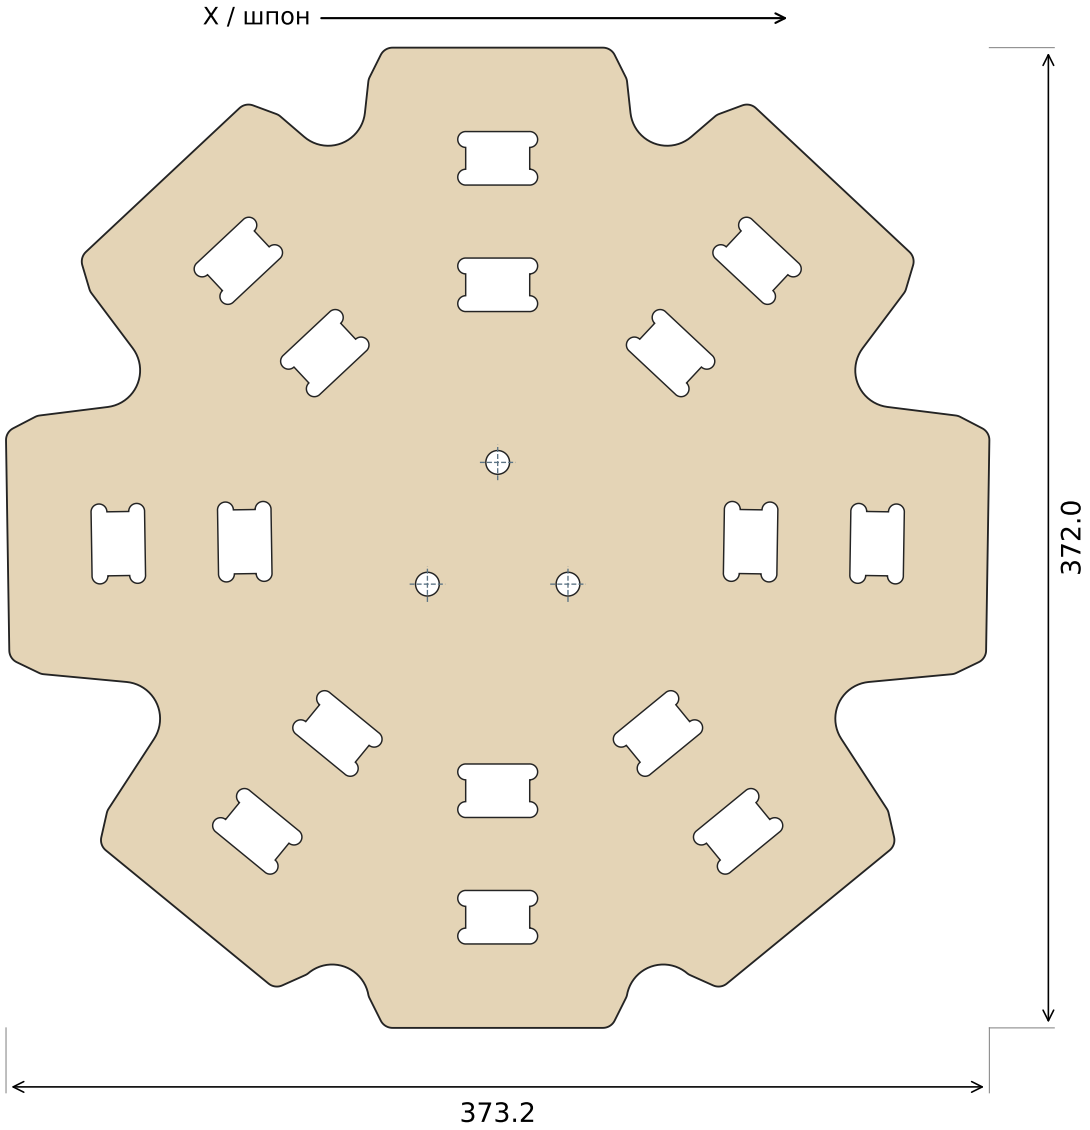

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 16.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(159.9; 168.4) Ø9; (186.6; 214.6) Ø9; (213.3; 168.4) Ø9

Исходные экземпляры:
N15_P_bot, N15_P_top, N26_P_bot, N26_P_top, N33_P_bot, N33_P_top, N5_P_bot, N5_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P06.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P07 · Щека · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

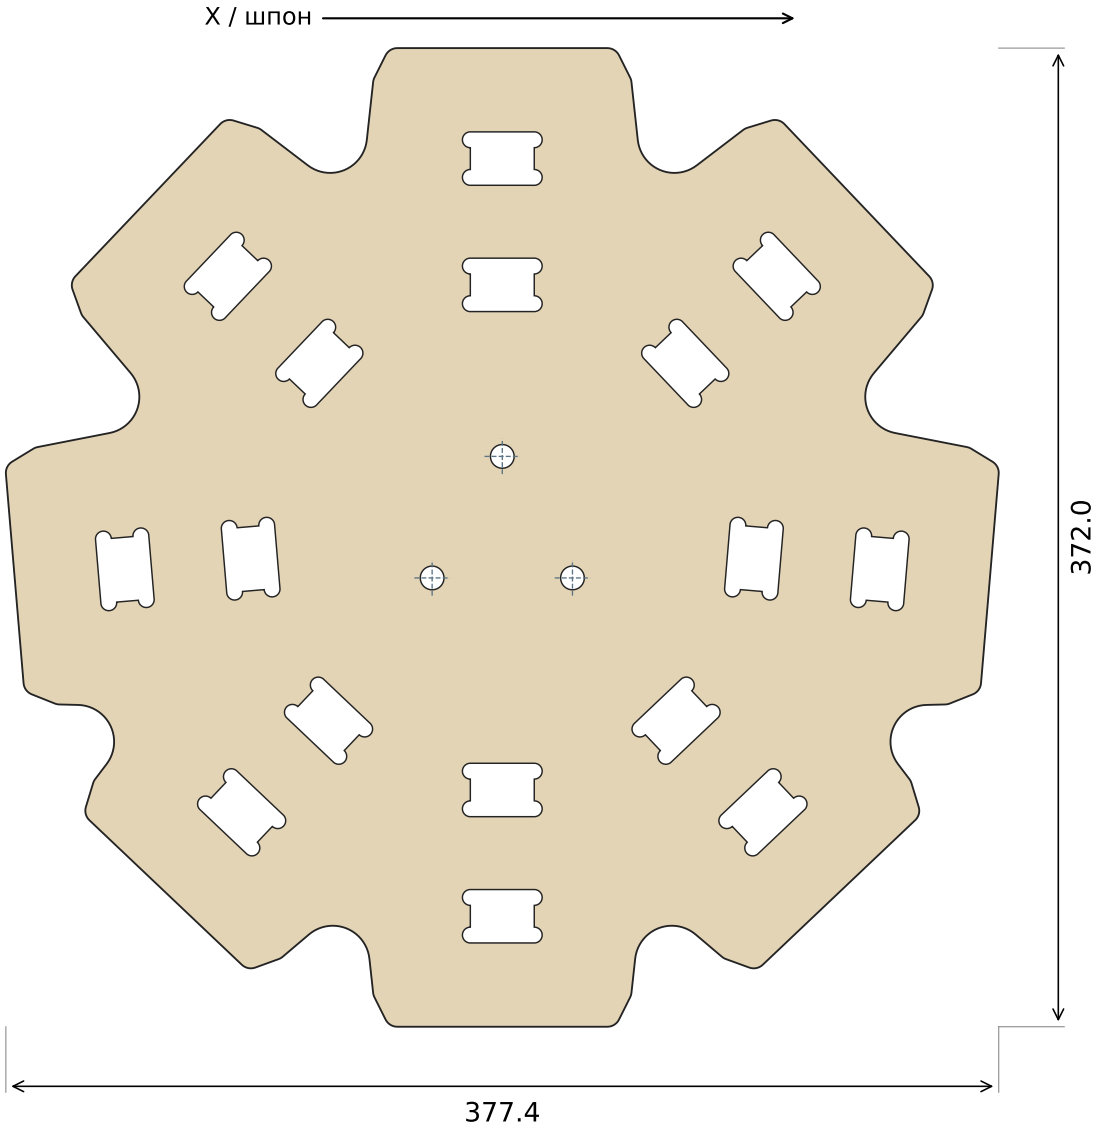

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 16.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(162.0; 170.6) Ø9; (188.7; 216.8) Ø9; (215.4; 170.6) Ø9

Исходные экземпляры:
N10_P_bot, N10_P_top, N20_P_bot, N20_P_top, N27_P_bot, N27_P_top, N6_P_bot, N6_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P07.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P08 · Щека · 2 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

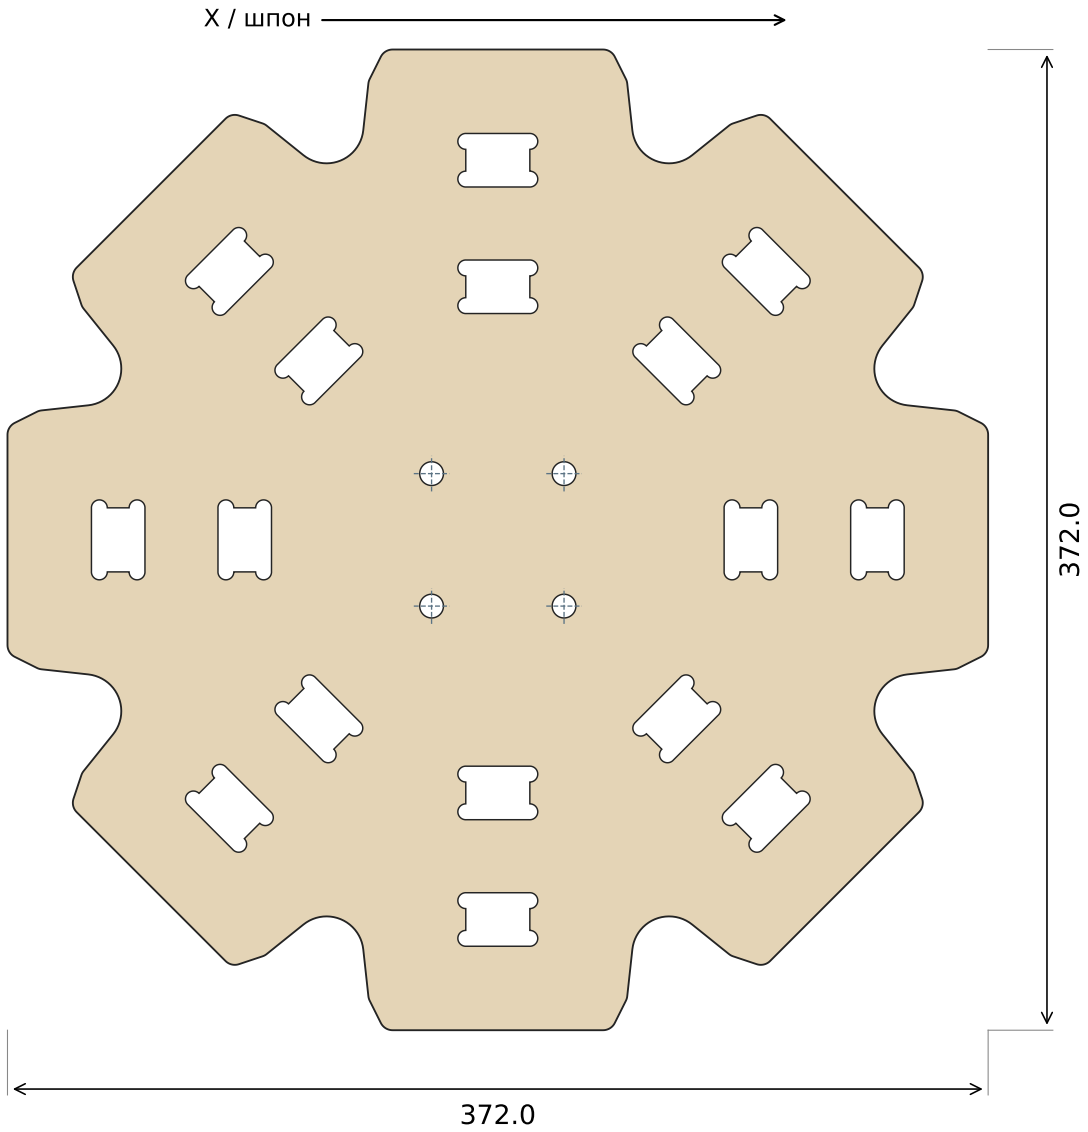

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 4. Окон иной формы: 16.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(160.9; 160.9) Ø9; (160.9; 211.1) Ø9; (211.1; 160.9) Ø9; (211.1; 211.1) Ø9

Исходные экземпляры:
N36_P_bot, N36_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P08.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P09 · Щека · 16 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

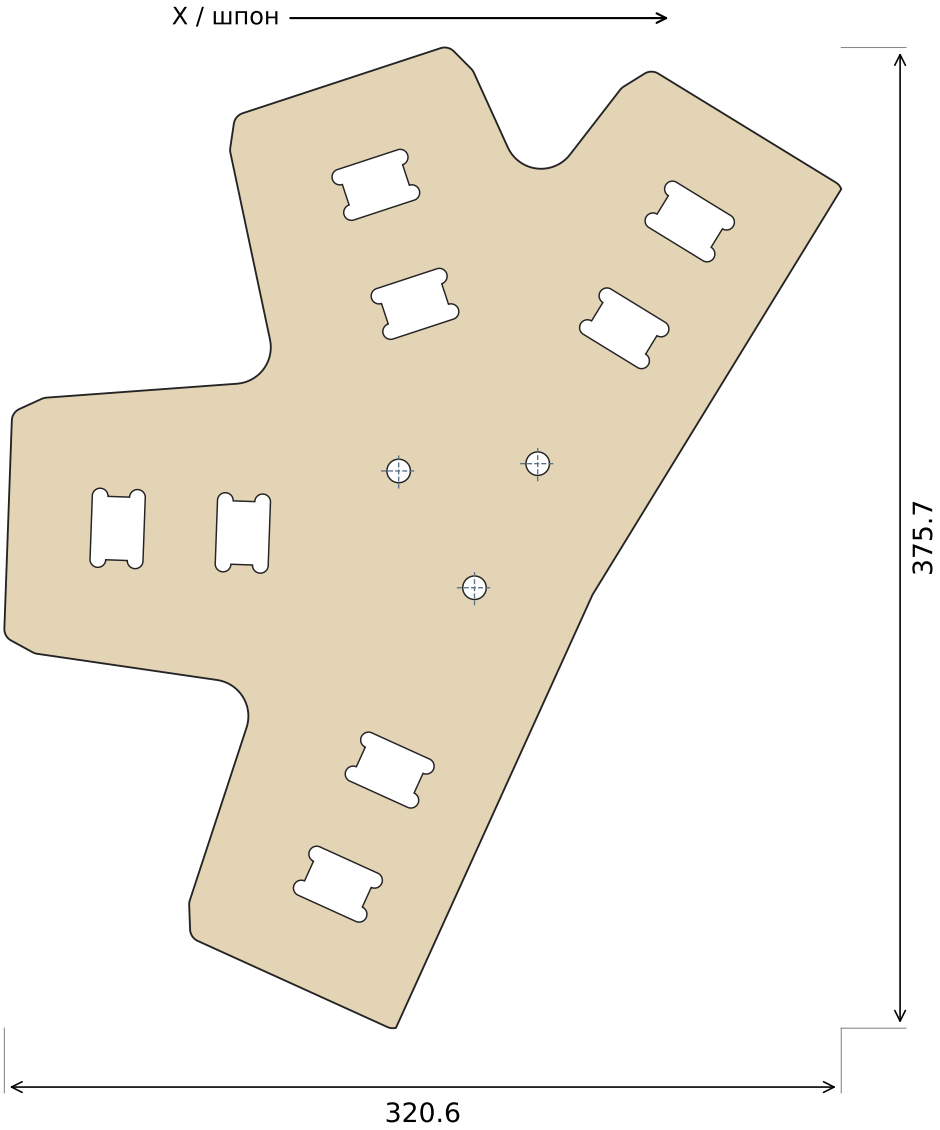

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 8.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(151.1; 213.5) Ø9; (180.1; 168.8) Ø9; (204.3; 216.3) Ø9

Исходные экземпляры:
N41_P_bot, N41_P_top, N42_P_bot, N42_P_top, N43_P_bot, N43_P_top, N44_P_bot, N44_P_top, N45_P_bot, N45_P_top, N46_P_bot, N46_P_top, N47_P_bot, N47_P_top, N48_P_bot, N48_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P09.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P10 · Щека · 16 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

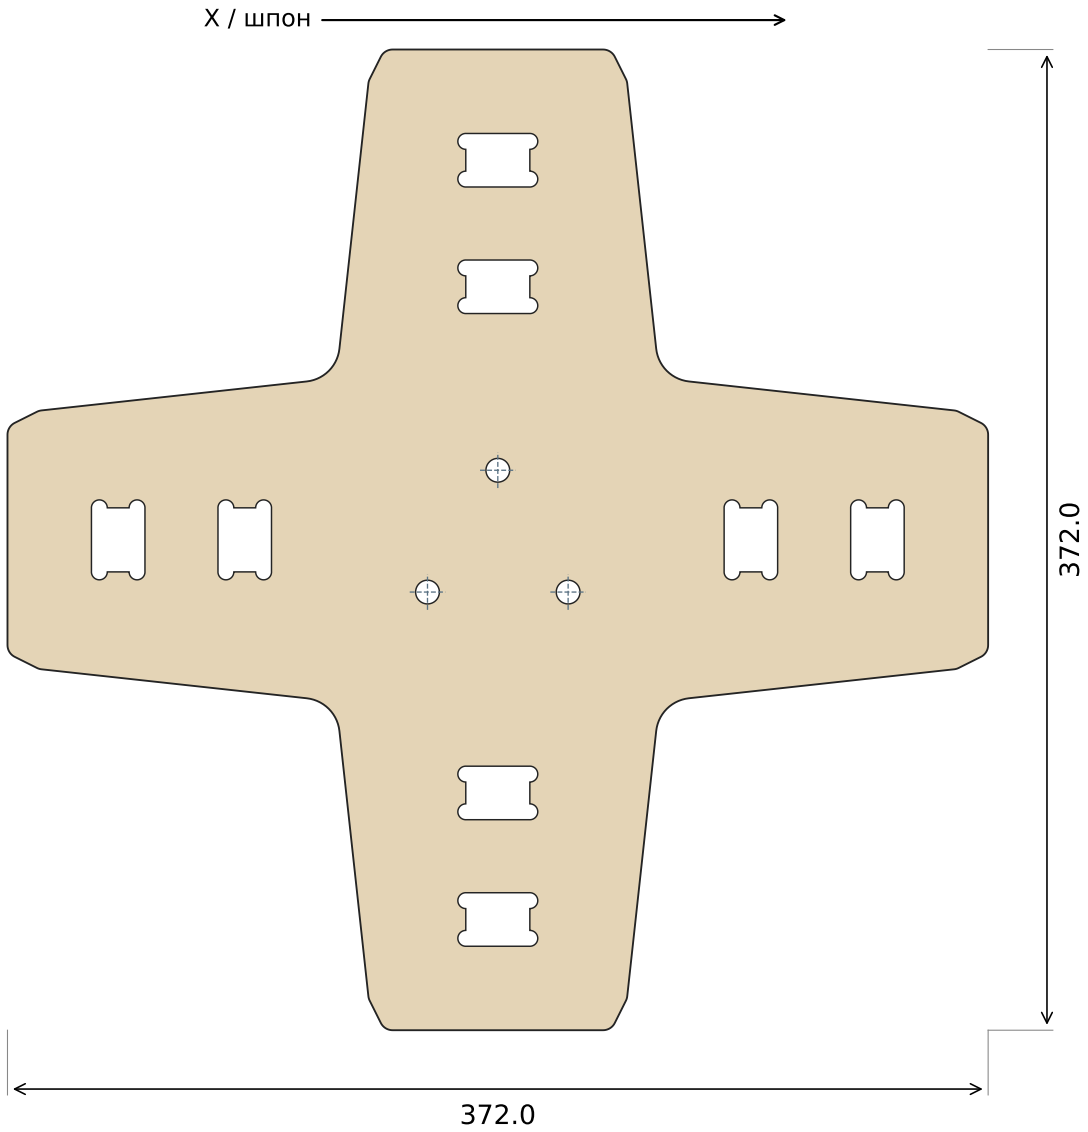

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 8.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(159.3; 166.2) Ø9; (186.0; 212.4) Ø9; (212.7; 166.2) Ø9

Исходные экземпляры:
N49_P_bot, N49_P_top, N50_P_bot, N50_P_top, N51_P_bot, N51_P_top, N55_P_bot, N55_P_top, N56_P_bot, N56_P_top, N57_P_bot, N57_P_top, N61_P_bot, N61_P_top, N62_P_bot, N62_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P10.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

P11 · Щека · 16 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

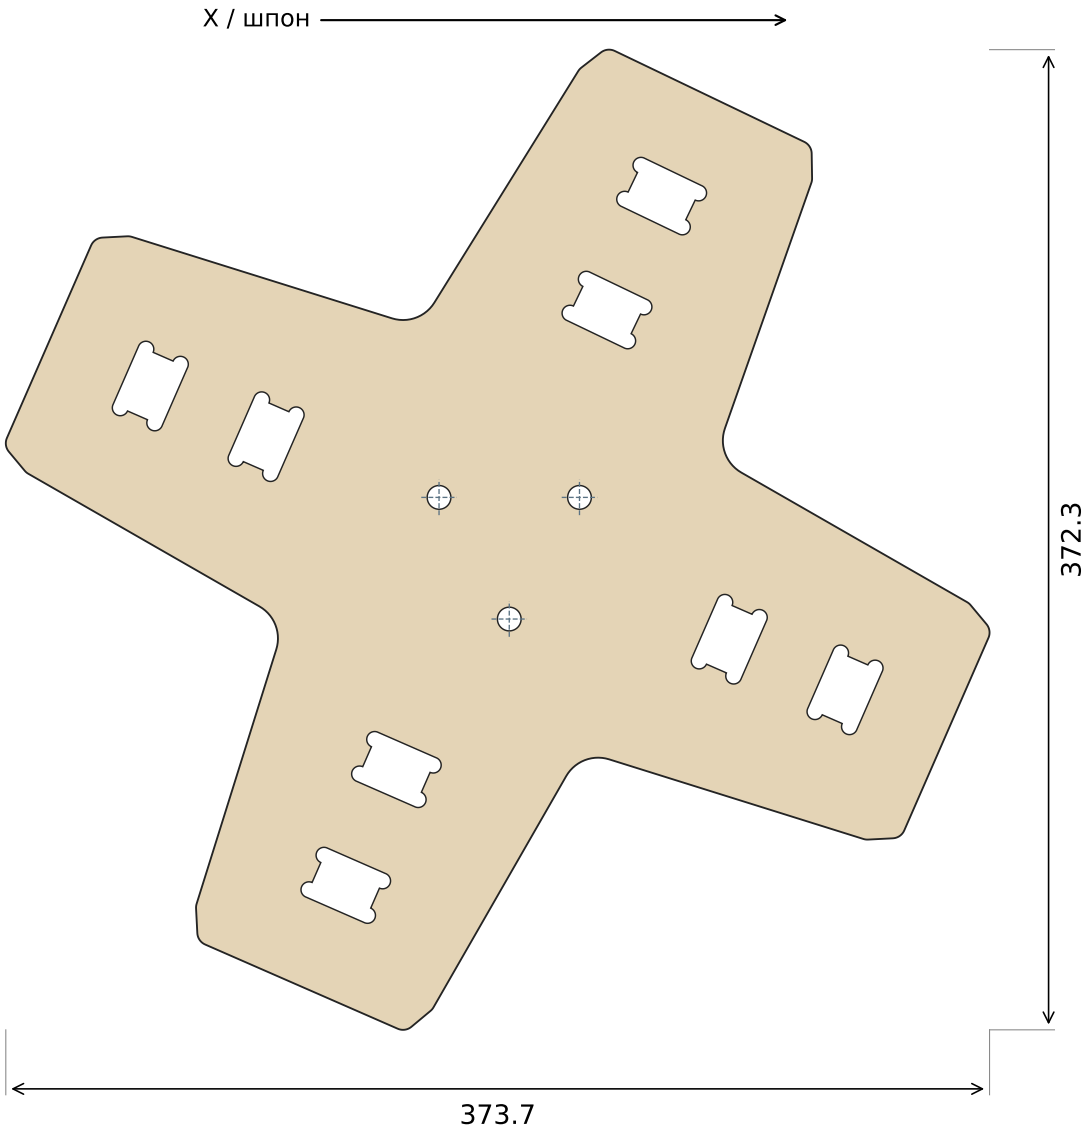

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø9 × 3. Окон иной формы: 8.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(191.2; 156.0) Ø9; (164.6; 202.2) Ø9; (217.9; 202.2) Ø9

Исходные экземпляры:
N52_P_bot, N52_P_top, N53_P_bot, N53_P_top, N54_P_bot, N54_P_top, N58_P_bot, N58_P_top, N59_P_bot, N59_P_top, N60_P_bot, N60_P_top, N63_P_bot, N63_P_top, N64_P_bot, N64_P_top

DXF: manufacturing/3050x1525/types/P11.dxf


Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.

S01 · Проставка пятки · 8 шт.

R7 CNC full · фанера 24 мм · фреза Ø6 мм

Габариты — до 0,1 мм; точные контуры и разгрузки — в DXF 1:1.

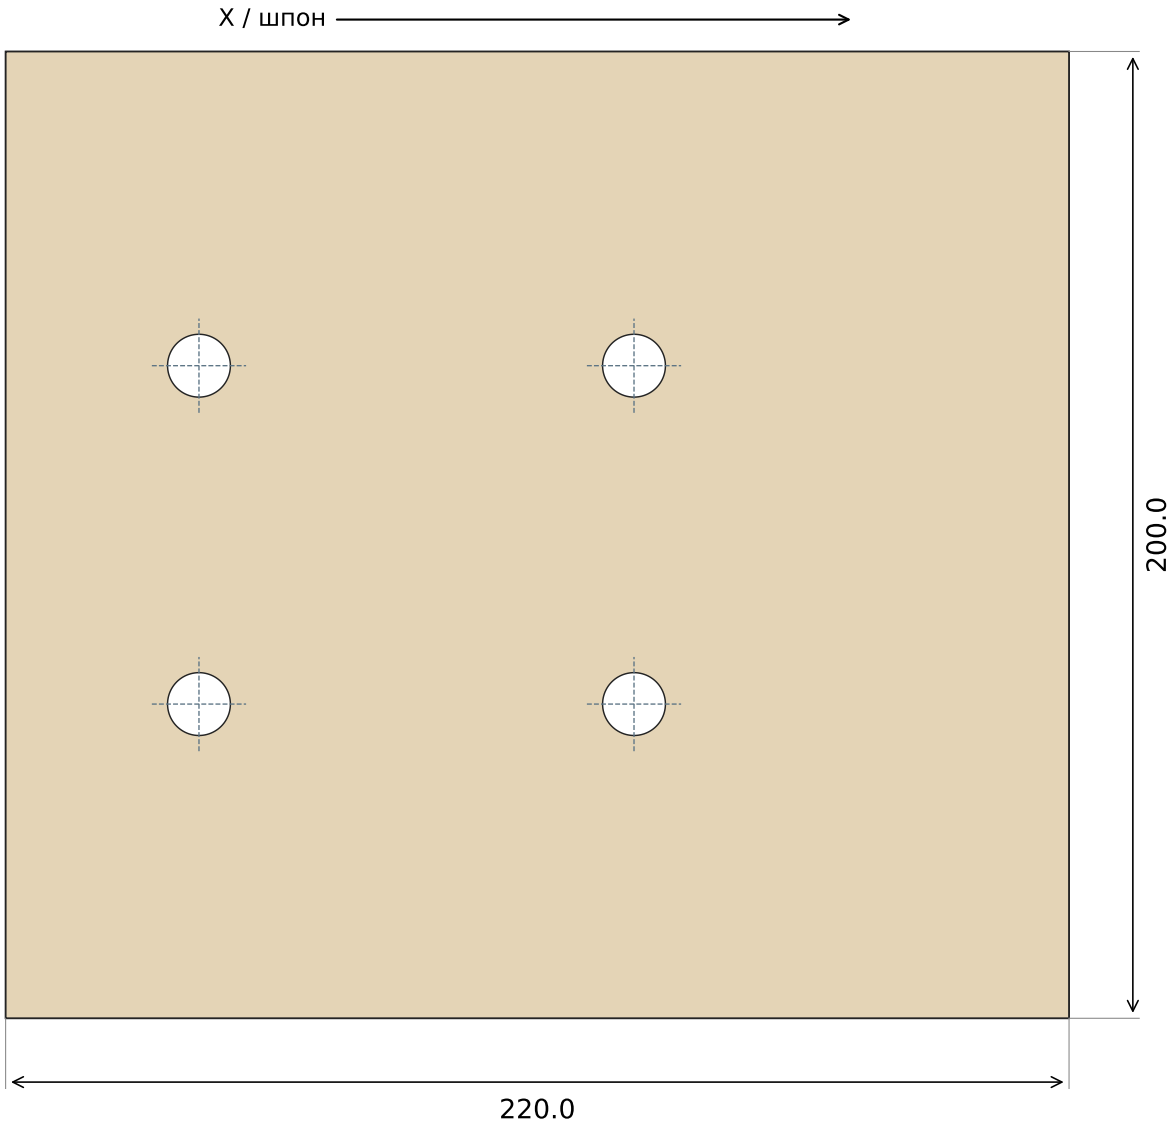

Оси контура: X →, Y ↑. Начало (0; 0) — левый нижний угол габарита.

Круглые отверстия: Ø13 × 4. Окон иной формы: 0.

Наружный шпон: вдоль X →; развороты 0/180°.

Центры отверстий X/Y от (0; 0) DXF, мм:
(40.0; 65.0) Ø13; (130.0; 65.0) Ø13; (40.0; 135.0) Ø13; (130.0; 135.0) Ø13

Исходные экземпляры:
H37_SPACER_B_E136, H37_SPACER_B_E137, H38_SPACER_B_E138, H38_SPACER_B_E139, H39_SPACER_B_E140, H39_SPACER_B_E141, H40_SPACER_B_E145, H40_SPACER_B_E146

DXF: manufacturing/3050x1525/types/S01.dxf

Только CUT_INNER/CUT_OUTER. Без гравировки. Компенсация фрезы и удержание — в CAM.

Посадка на реальном листе и конструкционная пригодность ещё не подтверждены.